


# Bedienungsanleitung Power-Quality Auswertesoftware WinPQ mobil



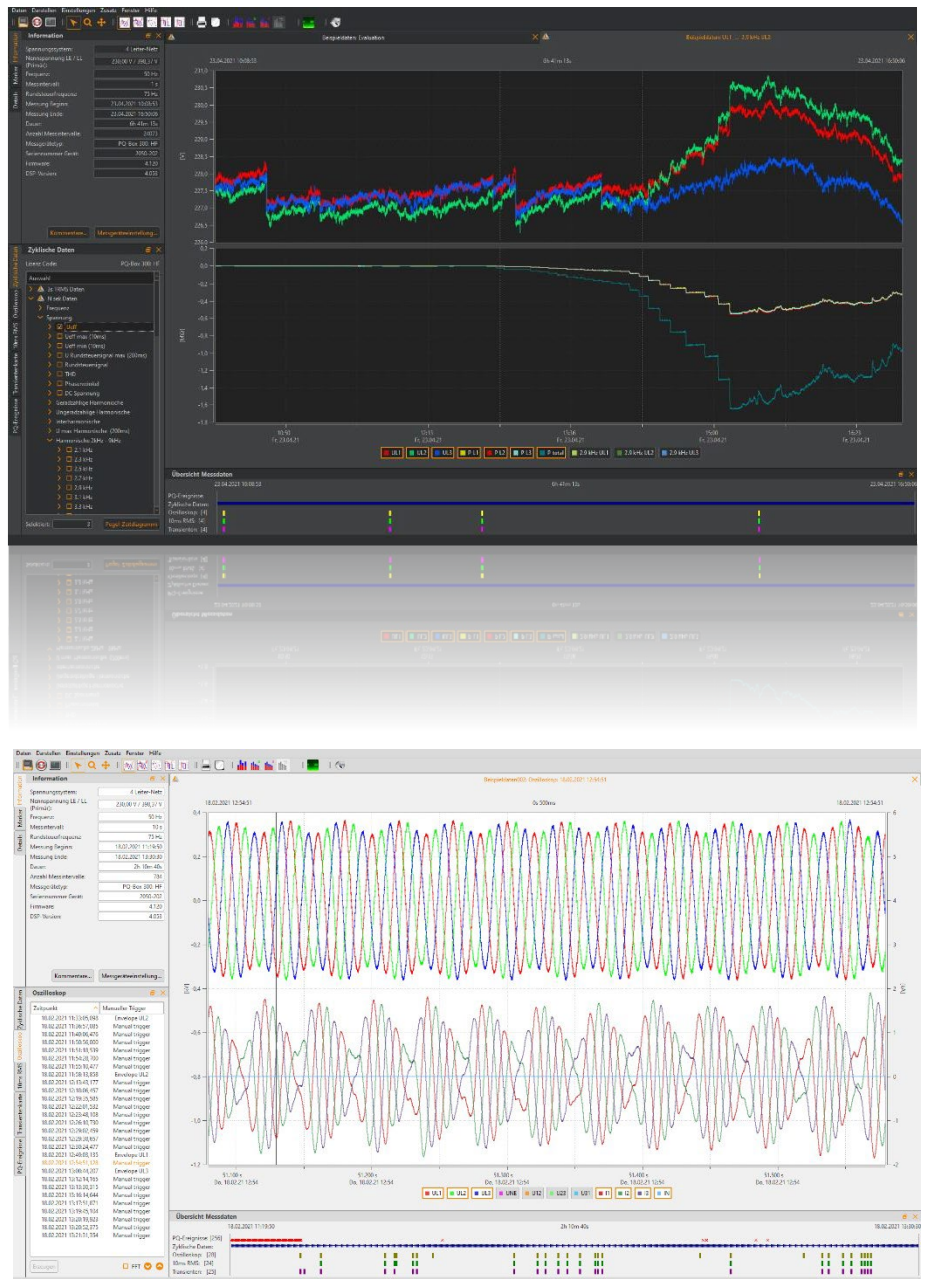

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass die vorliegende Betriebsanleitung nicht in jedem Fall den aktuellsten Bezug zum Gerät darstellen kann. Wenn Sie beispielsweise die Firmware des Gerätes per Internet in Richtung einer höheren Firmware-Version verändert haben, passt unter Umständen die vorliegende Beschreibung nicht mehr in jedem Punkt.

In diesem Fall sprechen Sie uns entweder direkt an oder verwenden Sie die auf unserer Internetseite ([www.kbr.de](http://www.kbr.de)) verfügbare aktuellste Version der Bedienungsanleitung.

**KBR GmbH**

Am Kieferschlag 7  
D-91126 Schwabach

Tel.: 09122 / 6373-0  
Fax: 09122 / 6373-83

E-Mail [info@kbr.de](mailto:info@kbr.de)  
Internet: [www.kbr.de](http://www.kbr.de)

Die Firma **KBR GmbH** übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus Druckfehlern oder Änderungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Copyright 2024 by KBR GmbH  
**All rights reserved.**

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>1.</b>	<b>Auswertesoftware WinPQ mobil .....</b>	<b>6</b>
1.1	Software – Installation / Deinstallation / Update.....	6
1.2	Installations-Assistent .....	8
1.3	Startbildschirm WinPQ mobil .....	9
1.4	Allgemeine Einstellung der Software.....	10
1.4.1	Sprache ändern .....	10
1.4.2	Farben der Linien ändern .....	10
1.4.3	Export-Grundeinstellungen.....	11
1.4.4	Setup Allgemein.....	12
1.4.5	Grundeinstellung Harmonische .....	14
1.4.6	Design WinPQ mobil ändern .....	15
1.5	TCP/IP Einstellungen.....	16
1.6	Laden der Messdaten vom Messgerät PQ-Box auf den PC .....	17
1.6.1	Verwaltung von Datenordnern.....	18
1.6.2	Laden der Messdaten bei laufender Messung .....	19
1.6.3	Schnelle Datenübertragung im USB-Datenträgermodus.....	20
1.7	Auswertung von Messdaten.....	21
1.7.1	Startbildschirm nach dem Laden einer Messung .....	23
1.8	Auswahl und Verwaltung von Normvorlagen.....	26
1.8.1	Statistik Einstellungen .....	27
1.8.2	Grenzwerte Statistik .....	29
1.8.3	Harmonische 2-50 .....	30
1.8.4	Frequenzbänder 2-9 kHz .....	31
1.8.5	Supraharmonische 9-150 kHz.....	32
1.9	Normauswertung nach EN50160 und IEC61000-2-2.....	33
1.9.1	EN50160 / IEC61000-2-2 Bericht erstellen .....	37
1.10	Auswertung der Spannungsharmonischen.....	38
1.11	Auswertung der Stromharmonischen .....	40
1.11.1	Bewertung der Stromharmonischen nach D-A-CH-CZ.....	42
1.12	Bericht nach IEEE 519 .....	43
1.13	Darstellung Supraharmonische (nur PQ-Box 300).....	44
1.14	Pegel-Zeit-Diagramme der Langzeitdaten .....	45
1.14.1	Setzen von Markern .....	46
1.14.2	Darstellung der Linienarten.....	47
1.14.3	Weitere Funktionen im Kontextmenü (rechte Maustaste): .....	48
1.14.4	Einstellung Grenzwertlinie.....	49

---

	Kommentar einfügen.....	50
1.14.5	Oszilloskop-Aufzeichnungen.....	51
1.14.6	10ms-RMS Störschriebe .....	54
1.14.7	10ms-RMS Störschriebe .....	54
1.14.8	Transientenrekorder (nur PQ-Box 200, PQ-Box 300) .....	55
1.14.9	Rundsteuer-Rekorder .....	57
1.14.10	PQ Ereignisse .....	58
1.14.11	Datenexport – Intervalldaten .....	61
1.14.12	Zusatzfunktionen .....	64
1.14.13	Zwei unterschiedliche Messungen miteinander vergleichen .....	65
<b>2.</b>	<b>Grenzwerte und Einstellungen PQ-Box .....</b>	<b>67</b>
2.1	Setup - Grundeinstellungen .....	69
2.1.1	Messwertaufzeichnung PQ-Box.....	71
2.1.2	Wandler-Übersetzungsfaktor einstellen .....	73
2.1.3	Einstellung der Leistungsberechnung.....	74
2.1.4	AUX Eingang .....	75
2.1.5	THD Berechnung und Harmonischen-Gruppierung.....	75
2.2	Setup – PQ-Ereignisse.....	76
2.3	Triggereinstellungen Oszilloskop-Rekorder.....	78
2.3.1	Erklärung der Triggerbedingungen .....	79
2.4	10ms Effektivwert-Rekorder .....	80
2.5	Automatik Trigger.....	81
2.6	Trigger durch Binäreingang (nur PQ-Box 200/PQ-Box 300).....	82
2.7	Setup Rundsteuersignalanalyse .....	83
2.8	Transienten Messkarte (nur PQ-Box 200 mit Option T1) .....	84
2.9	Hochfrequenzmesskarte (nur PQ-Box 300) .....	85
2.10	Zeitsteuerung .....	86
2.11	Firmware Update .....	87
2.12	Firmware Update PQ-Box 100.....	88
2.13	Lizenzupdate PQ-Box.....	89
<b>3.</b>	<b>Datenkonverter .....</b>	<b>90</b>
3.1	Teilmessungen zu einer Gesamtmessung zusammenführen .....	91
<b>4.</b>	<b>Online-Analyse: PQ-Box und PC.....</b>	<b>92</b>
4.1	Online – Oszilloskopbild .....	93
4.2	HF-Oszilloskop (nur PQ-Box 300).....	94
4.3	Online FFT- Spektrum .....	95
4.4	Online – HF Spektrum (nur PQ-Box 300).....	97
4.5	Online - Harmonische .....	99

4.6	Online – Zwischenharmonische.....	100
4.7	Online – Frequenzbänder 2kHz bis 9kHz.....	101
4.8	Online – Richtung der Harmonischen.....	102
4.9	Online Pegel-Zeit-Diagramm.....	104
4.10	Leistung von Harmonischen.....	105
4.11	Online - Details Messwerte.....	106
4.12	Online - Zeigerdiagramm.....	107
4.13	Leistungsdreieck.....	108
4.14	Online Status PQ Box.....	109
<b>5.</b>	<b>Messdaten – Messverfahren.....</b>	<b>110</b>
5.1	Messgrößen.....	110
5.2	Messverfahren / Formeln PQ-Box.....	110

# 1. Auswertesoftware WinPQ mobil

---

Die Auswertesoftware WinPQ mobil unterstützt die mobilen Netzanalysatoren **multilog 3, PQ-Box 100, PQ-Box 150, PQ Box 200 und PQ-Box 300.**

Sie wurde in Zusammenarbeit mit Energieversorgungsunternehmen mit dem Ziel entwickelt, eine einfach zu bedienende und adaptierbare Lösung für die Bewertung von Netzqualitätsparametern in Energieverteilungsnetzen zu schaffen.

Der Netzanalysator ist für Netzanalysen in Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetzen geeignet.

Anliegen des Programms ist es, die archivierten Power-Quality-Messdaten und Störschriebe für den Betrachter aufzubereiten und auf dem Bildschirm des PCs in geeigneter Weise darzustellen. Zu diesem Zweck bietet das Programm Werkzeuge für die effiziente Auswahl gespeicherter Daten, eine Reihe von grafischen und tabellarischen Darstellungsformen mit den Kenngrößen der Spannungsqualität nach Europannorm **EN50160, der IEC61000-2-2 oder der Norm für Industriernetze IEC61000-2-4.**

- 1 **Automatische Berichterstellung nach den Verträglichkeitspegeln der EN50160, IEC61000-2-2 oder IEC61000-2-4**
- 1 **Information über Störungen im Netz mittels Störschrieben**
- 1 **Verwaltung vieler Messungen**
- 1 **Datenerfassung von Langzeitdaten und Ereignissen**
- 1 **Statistische Langzeitanalysen**
- 1 **Korrelation von Ereignissen und unterschiedlichen Messdaten**
- 1 **Bedienerfreundliche, anwenderorientierte Auswertung**

## 1.1 Software – Installation / Deinstallation / Update

### **Systemvoraussetzungen:**

Betriebssystem: Microsoft Windows 7 (32bit & 64bit)

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 10

Arbeitsspeicher mind. 2 GByte

**Die Software WinPQ mobil steht als 32bit und 64bit Version kostenfrei zur Verfügung.**

## Installation der Auswertesoftware:

Zum Starten der Installation der Auswertesoftware laden Sie die Datei kostenfrei auf unserer Homepage im Download-Bereich unter „Apps, Software und GSD-Dateien“ herunter. Sie ist unter der Bezeichnung Power Quality Auswerte Software WinPQ mobil zu finden. Bei aktivierter Auto-start-Funktion startet das Installationsprogramm selbsttätig. Ansonsten navigieren Sie über Ihren Datei-Explorer hin zu ihrem Download-Bereich und starten Sie per Doppelklick die Datei WinPQ mobil (64Bit)\_Setup\_7.0.0.1\_KBR.exe.

Die Installation entspricht dem Windows üblichen Standard einschließlich der Deinstallation des Programmsystems über die Systemsteuerung „Software“. Der Installationsort der Programme (Zielverzeichnis) kann während der Installation frei gewählt werden.



Installieren Sie die Software in ein Verzeichnis, in dem Sie Lese- und Schreibrechte haben.

Das Start-Icon **WinPQ mobil (64bit)** wird automatisch auf dem Desktop des PC's angelegt.

## Deinstallieren der Software über die Systemsteuerung:

Das Entfernen aller Komponenten vom PC erfolgt über die Windows „Systemsteuerung“.

Unter „Software“, Eintrag „WinPQ mobil“ löschen Sie mit der Schaltfläche „Entfernen“ die Auswertesoftware.

Es werden alle Programmteile, einschließlich der erzeugten Verknüpfungen, nach einer einmaligen Bestätigung vollständig entfernt. Vor der Deinstallation sind die gestarteten Programmkomponenten zu schließen.

## Software Update

Die Auswertesoftware sowie alle Updates finden Sie kostenfrei auf unserer Webseite unter der Produktgruppe „Netzqualität“:

[www.kbr.de](http://www.kbr.de)



Bitte installieren Sie auch die aktuelle Gerätefirmware auf Ihrem Messgerät um neue Funktionen nutzen zu können.

## 1.2 Installations-Assistent

Bei einer Neuinstallation der Software (nicht nach einem SW-Update) startet nach dem ersten Öffnen ein Setup-Assistent. Kunden- und länderspezifische Einstellungen werden automatisch abgefragt und in der Software übernommen. Alle Einstellungen können auch später in der Software unter Einstellung Allgemein geändert werden.

---

Auswahl der Sprache	Auswahl des Designs und Zielverzeichnis für Daten
<p><b>Spracheinstellungen</b> Bitte wählen Sie die Sprache für WinPQmobil.</p> <p>Sprache</p> <p>Sprachauswahl: <span>Deutsch</span></p> <p><b>1</b></p> <p><span>Weiter &gt;</span> <span>Abbrechen</span></p>	<p><b>Design- und Pfadeinstellungen</b> Wählen Sie das Design und den Standard-Pfad für Messdaten aus.</p> <p>Software Design Darstellung</p> <p><input checked="" type="radio"/> Windows <input type="radio"/> Black Magic</p> <p>Datenverzeichnis für Messdaten</p> <p>C:\Users\Public\Documents\WinPQ mobil\data <span>...</span></p> <p><b>2</b></p> <p><span>&lt; Zurück</span> <span>Weiter &gt;</span> <span>Abbrechen</span></p>

---

Auswahl Standardbericht	Datenexport Einstellungen
<p><b>Berichtseinstellungen</b> Bitte wählen Sie die Berichts-Voreinstellungen.</p> <p>Vorkonfiguration der Reporteinstellungen</p> <p><input checked="" type="radio"/> nach EN50160 <input type="radio"/> nach NRS 048 <input type="radio"/> Netcode <input type="radio"/> GB14549-93 (China)</p> <p><b>3</b></p> <p><span>&lt; Zurück</span> <span>Weiter &gt;</span> <span>Abbrechen</span></p>	<p><b>Export-Einstellungen</b> Legen Sie das Standard-Format für den Messdaten-Export fest.</p> <p>Abgrenzung</p> <p><input type="radio"/> Komma (,) <input checked="" type="radio"/> Tabulator (^) <input type="radio"/> Leerzeichen ( ) <input type="radio"/> Semikolon (;)</p> <p>Dezimal</p> <p><input type="radio"/> Punkt (.) <input checked="" type="radio"/> Komma (,) Nachkommastellen: <span>3</span></p> <p>Datum / Uhrzeit</p> <p><span>31.12.2009</span> <span>11:54:37.000</span></p> <p>Optionen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Header unterdrücken <input type="checkbox"/> Lücken auffüllen <input type="checkbox"/> Export mit Zeilennummerierung <input type="checkbox"/> Export mit Flagging <input type="radio"/> Intervall-basiert <input checked="" type="radio"/> Zeitstempel-basiert</p> <p><b>4</b></p> <p><span>&lt; Zurück</span> <span>Abschließen</span> <span>Abbrechen</span></p>



### 1.3 Startbildschirm WinPQ mobil

Im Startbildschirm der Auswertesoftware WinPQ mobil stehen 4 Buttons für den Zugang zu den verschiedenen Bereichen der Software zur Verfügung:



Öffnen einer Messung von der Festplatte  
Laden der Messdaten der PQ-Box



Setup der PQ-Box ändern (Siehe Kapitel 2: Grenzwerte und Einstellungen PQ-Box)




Onlinemessung (Siehe Kapitel 4: Online Analyse)



Korrektur von Messdaten (Siehe Kapitel 3: Datenkonverter)


#### Icons im Startbildschirm der WinPQ mobil Software

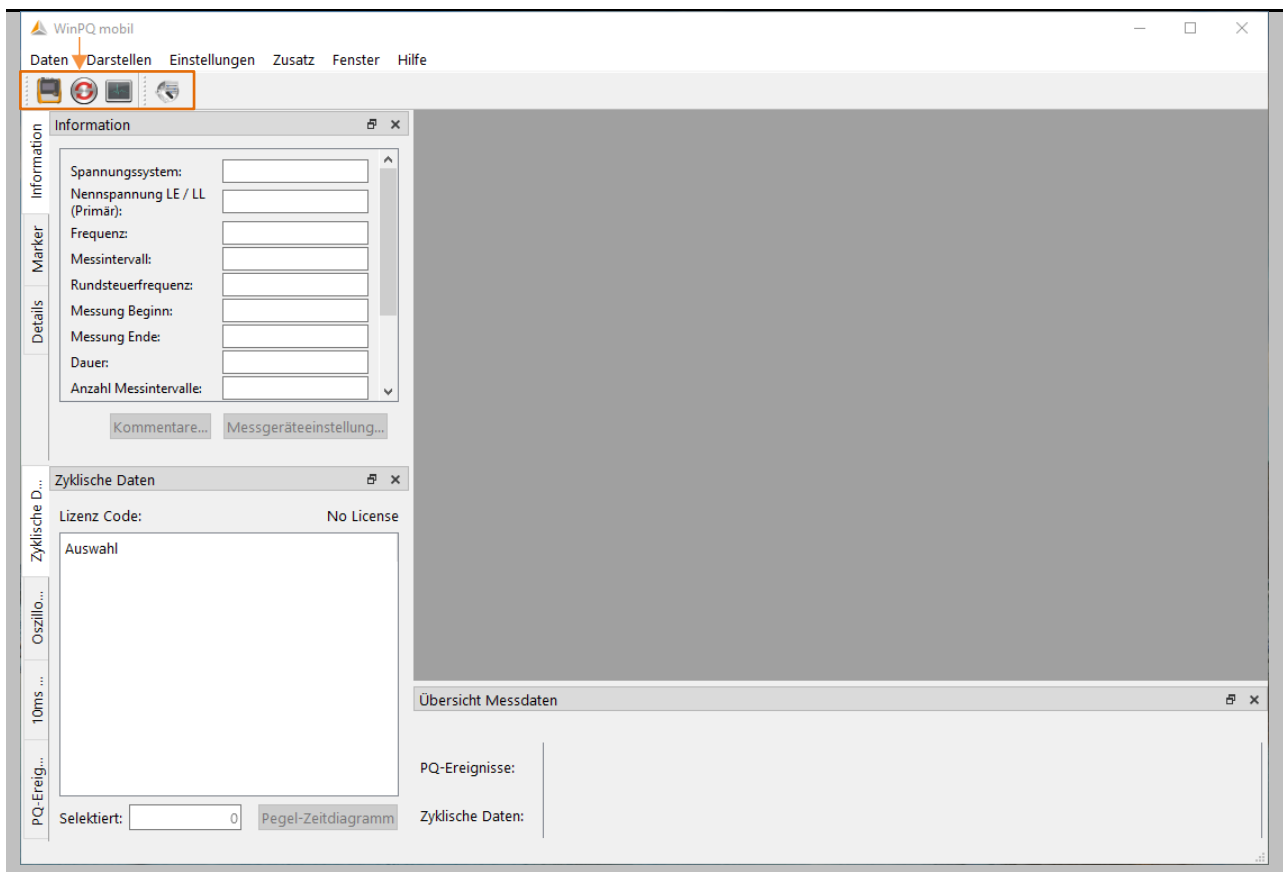

## 1.4 Allgemeine Einstellung der Software


### 1.4.1 Sprache ändern

Im Menü „Einstellungen“ kann die Sprache der Auswertesoftware geändert werden. Nach dem Wechsel auf eine neue Sprache muss die Software neu gestartet werden, damit die Änderung wirksam wird.

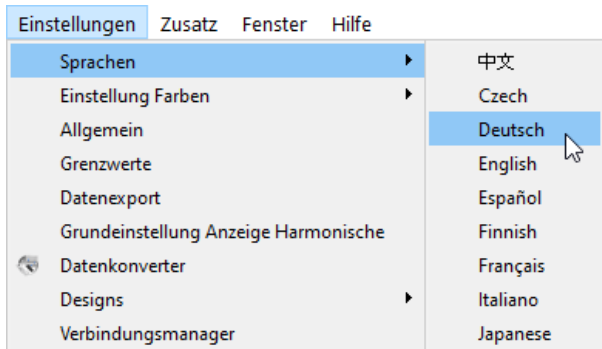


### 1.4.2 Farben der Linien ändern

Hier kann jedem Messkanal eine bestimmte Farbe zugewiesen werden. Es können sowohl Kanalfarben für den hellen Hintergrund sowie für den schwarzen Hintergrund festgelegt werden. Für den Drucker werden immer die Farben mit hellem Hintergrund verwendet.

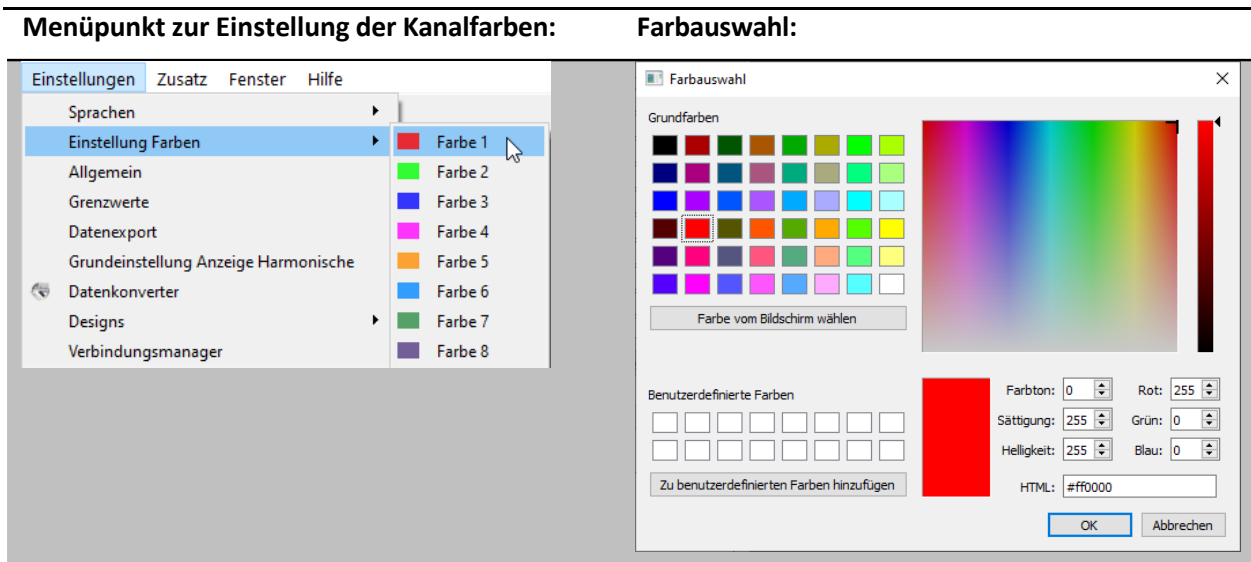

### 1.4.3 Export-Grundeinstellungen

Im Menüpunkt Datenexport kann das Format von exportierten CSV Files bestimmt werden. Neben Abgrenzungszeichen, Dezimaltrennzeichen und Datum/Uhrzeit Format stehen noch weitere Optionen zur Verfügung.

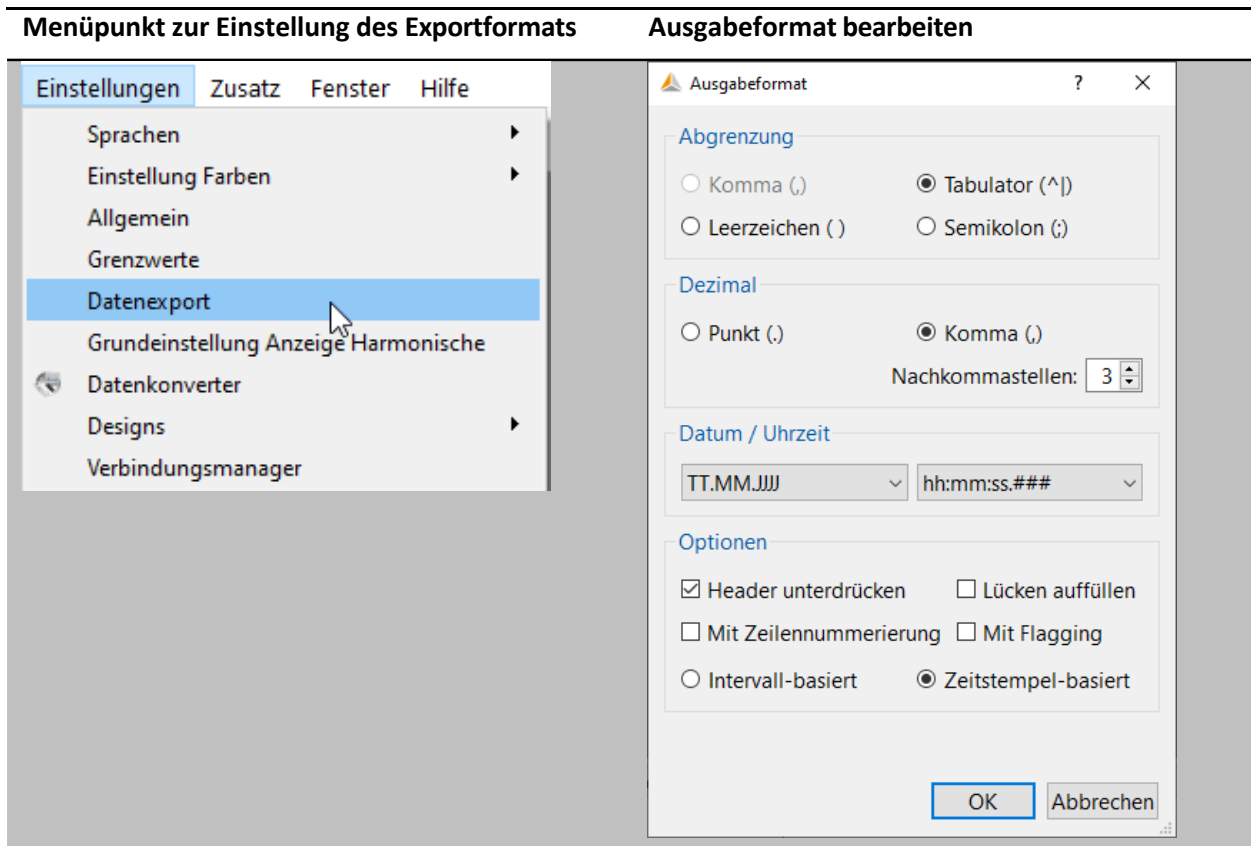


#### Optionen:

- 0 **Header unterdrücken:** Informationen wie Bezeichnung Messauftrag, Gerätenummer und Messintervall werden nicht in der Überschrift angezeigt.
- 0 **Lücken auffüllen:** hier werden bei Unterbrechungen des Messauftrages die Lücken mit 0 aufgefüllt. Alle Zeitintervalle sind fortlaufend mit konstantem Intervall.
- 0 **Mit Flagging:** Anzeige ob Messdaten aufgrund einer Störung markiert wurden nach IEC61000-4-30 im Datenexport ausgeben oder nicht.
- 0 **Mit Zeilennummerierung:**
- 0 **Intervall-basiert:** Extremwerte von Spannung und Strom werden mit dem Zeitstempel des jeweiligen Intervalls ausgegeben.
- 0 **Zeitstempel-basiert:** Extremwerte von Spannung und Strom werden mit exaktem Zeitstempel (millisekundengenau) ausgegeben.

### 1.4.4 Setup Allgemein


In den allgemeinen Einstellungen können die allgemeinen Eigenschaften von PQ-Berichten bearbeitet werden.

Im Bereich **Unternehmenslogo** besteht die Möglichkeit der Einbettung eines eigenen Logos in die PDF Berichte der WinPQ mobil Software.

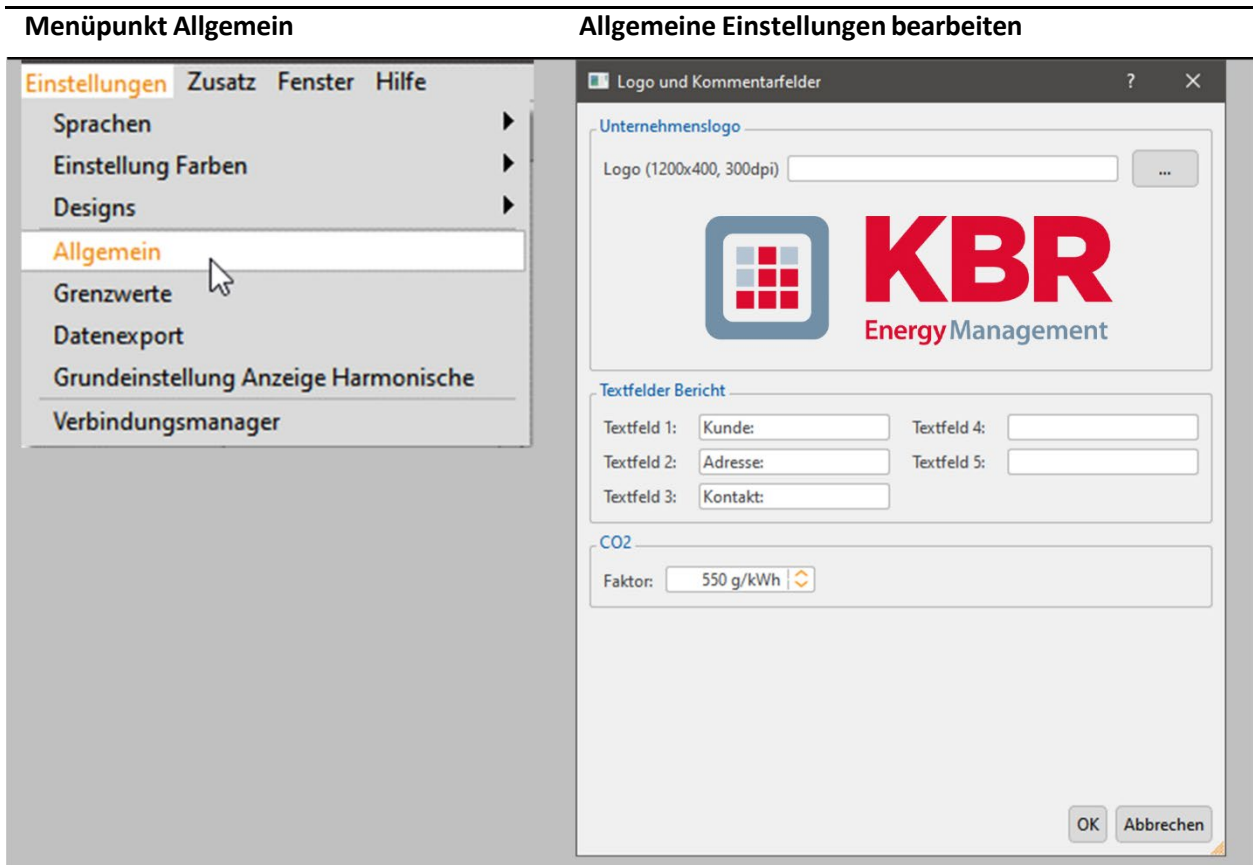

Über den Abschnitt **Textfelder Bericht** können die Titel von 5 freien Kommentarfeldern festgelegt werden. Diese dienen zur Beschreibung der Messung wie zum Beispiel Einbauort, Hinweise zur Dieser wird in den Langzeitdaten als Grundlage für die CO2 Berechnung verwendet.

## Eingabe von Kommentaren zur Messung

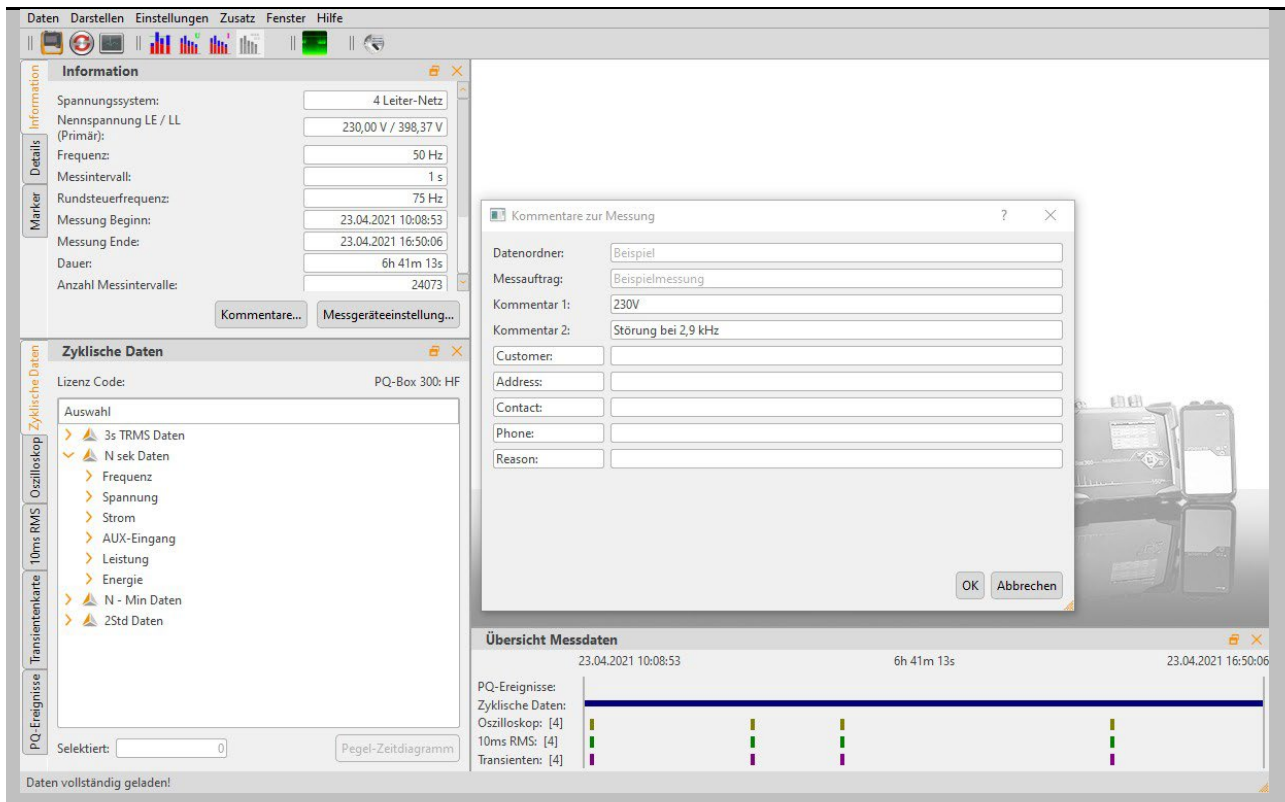

The screenshot displays the 'Kommentare zur Messung' (Comments for Measurement) dialog box. The dialog has the following fields:

- Datenordner: Beispiel
- Messauftrag: Beispielmessung
- Kommentar 1: 230V
- Kommentar 2: Störung bei 2,9 kHz
- Customer: (empty)
- Address: (empty)
- Contact: (empty)
- Phone: (empty)
- Reason: (empty)

Buttons 'OK' and 'Abbrechen' are located at the bottom right of the dialog. The background interface shows the 'Information' panel with measurement parameters and the 'Zyklische Daten' panel with a list of data types.





Die Felder Datenordner und Messauftrag können nur über die Messdatenverwaltung bearbeitet werden.

### 1.4.5 Grundeinstellung Harmonische

Unter „Einstellungen / Grundeinstellung Harmonische“ ist die Art der Darstellung einstellbar. Die Umstellung der Spannungsharmonischen in „V“ oder „%“ hat keinen Einfluss auf den EN50160 Bericht. Hier werden die Spannungsharmonischen immer in % angegeben, die die Grenzwerte der Norm immer in % zur Grundschwingung H1 bewertet werden müssen.



- 0 **Spannungsharmonische:**  
Anzeige in “Volt” oder “% der Grundschwingung”
- 0 **Stromharmonische / THD Strom:**  
Anzeige in “Ampere”, “% der Grundschwingung” oder “% vom Anlagen-Nennstrom”
- 0 **TDD Einstellungen:**  
“% vom maximalen Effektivwert” oder “% vom Anlagen-Nennstrom”

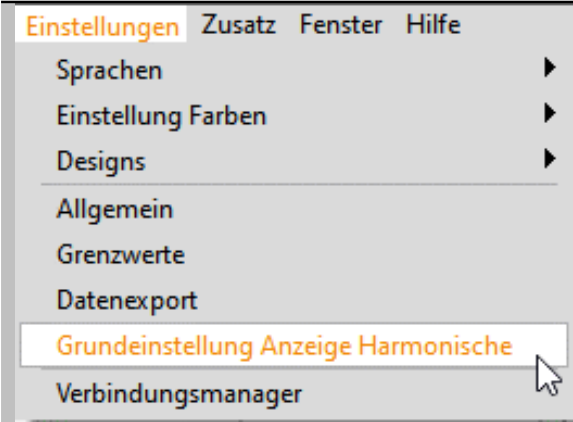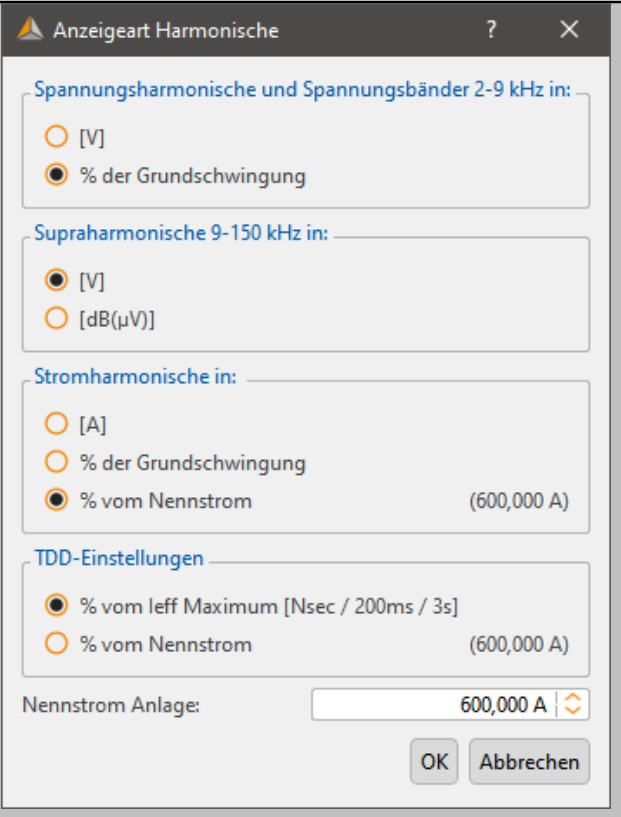Menüpunkt zur Anzeige der Harmonischen	Anzeigeart bearbeiten
 <p>The screenshot shows a software menu with the following items: <b>Einstellungen</b>, Zusatz, Fenster, Hilfe, Sprachen, Einstellung Farben, Designs, Allgemein, Grenzwerte, Datenexport, <b>Grundeinstellung Anzeige Harmonische</b> (highlighted with a mouse cursor), and Verbindungsmanager.</p>	 <p>The dialog box 'Anzeigeart Harmonische' contains the following settings:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Spannungsharmonische und Spannungsbänder 2-9 kHz in:</b> <input type="radio"/> [V] <input checked="" type="radio"/> % der Grundschwingung</li><li><b>Supraharmonische 9-150 kHz in:</b> <input checked="" type="radio"/> [V] <input type="radio"/> [dB(µV)]</li><li><b>Stromharmonische in:</b> <input type="radio"/> [A] <input type="radio"/> % der Grundschwingung <input checked="" type="radio"/> % vom Nennstrom (600,000 A)</li><li><b>TDD-Einstellungen:</b> <input checked="" type="radio"/> % vom Ieff Maximum [Nsec / 200ms / 3s] <input type="radio"/> % vom Nennstrom (600,000 A)</li></ul> <p>Nennstrom Anlage: 600,000 A</p> <p>Buttons: OK, Abbrechen</p>

## 1.4.6 Design WinPQ mobil ändern

WinPQ mobil bietet zwei verschiedene Designs von Bildschirmdarstellungen an.

- 0 Design Dark
- 0 Design Light

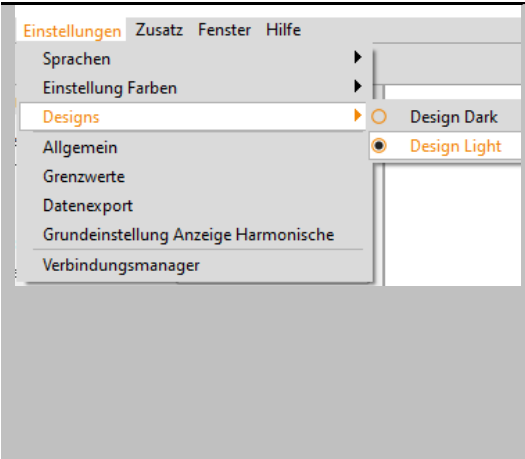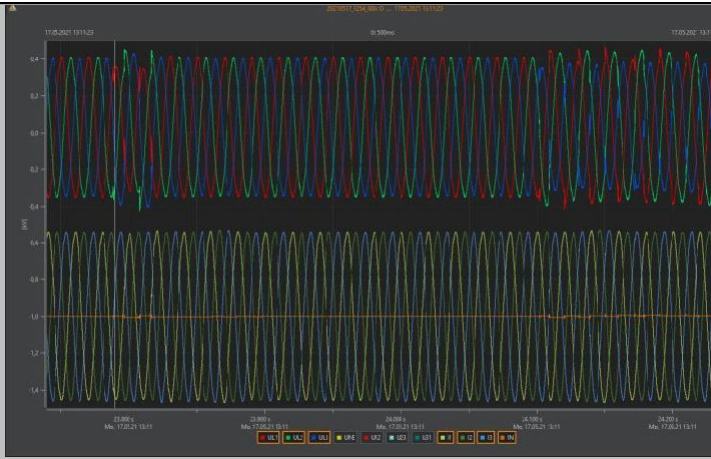Einstellung des Designs	Beispiel „Design Dark“
	



In der Einstellung „Design Dark“ werden alle Druckaufträge im hellen Design gedruckt.

## 1.5 TCP/IP Einstellungen

Um eine Verbindung mit der PQ-Box über TCP/IP oder WLAN Schnittstelle herzustellen, muss diese einmalig im Verbindungsmanager angelegt werden. Es können beliebig viele Boxen in die Liste aufgenommen werden.

Die WinPQ mobil Auswertesoftware versucht bei jedem Öffnen diese eingestellten Verbindungen zu erreichen. In den Menüs der Geräteparametrierung, Onlinesoftware sowie Messdaten auslesen werden verfügbare Geräte über USB, TCP/IP oder WLAN-Verbindungen angeboten.





Neue Verbindung hinzufügen





Ausgewählte Verbindung bearbeiten



Ausgewählte Verbindung aus Verbindungsmanager löschen

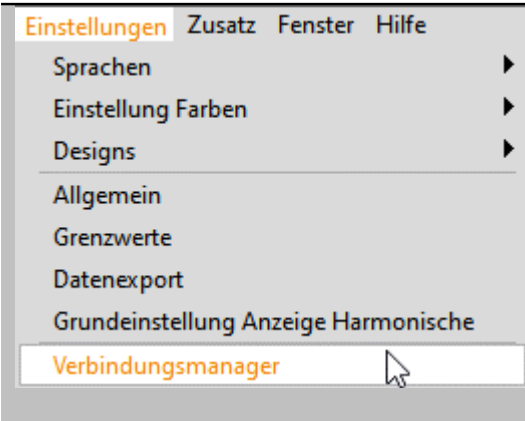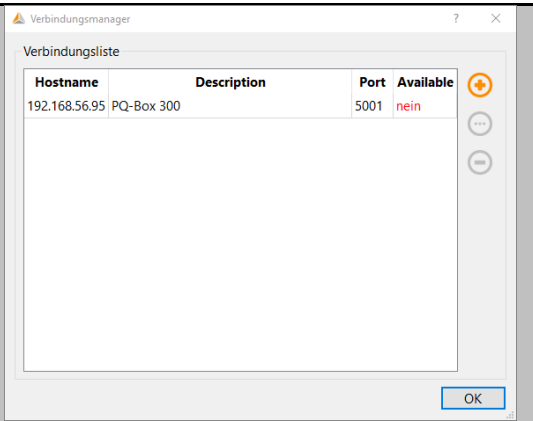Menüpunkt Verbindungsmanager	Verbindungen hinzufügen
	

Um eine Verbindung über WLAN herzustellen, muss die PQ-Box zuerst als WLAN Router am PC angemeldet werden. Der Netzwerkschlüssel entspricht den letzten 8 Zeichen des Netzwerknamens der Box. Im Beispiel unten wäre der Schlüssel „1821-001“.

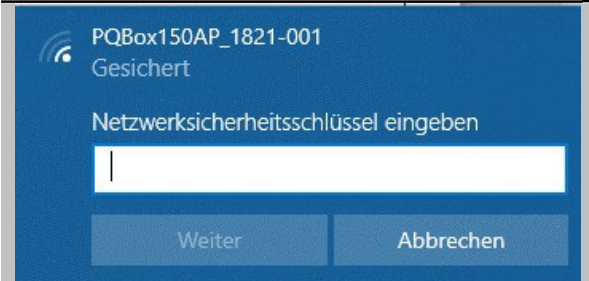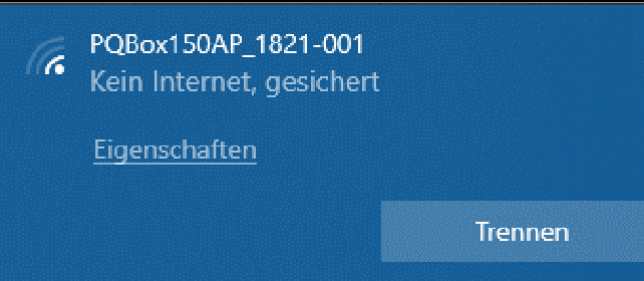Windows WLAN Einstellungen	Erfolgreiche Verbindung
	



### Hinweis zu multilog 3

Die WLAN IP Adresse von der multilog 3 ist voreingestellt auf 192.168.2.4 und kann nicht parametrierbar werden.



## 1.6 Laden der Messdaten vom Messgerät PQ-Box auf den PC

Verbinden Sie den Netzanalysator über das mitgelieferte USB-Kabel oder TCP/IP Verbindung mit dem PC. Alternativ kann das Gerät auch per WLAN-Verbindung kommunizieren. Der Netzanalysator muss über das Netzteil mit Spannung versorgt werden.



Messdatenverwaltung öffnen und den Reiter „Festplatte“ auswählen.



Ziel-Datenpfad zum Speichern der Messdaten auswählen.

### Messgerät

In den Reiter „Messgerät“ wechseln und die PQ-Box auswählen, die ausgelesen werden soll.




Anzeigen aller verfügbaren Messdaten.

### Import

Ausgewählte Daten importieren.

In der dargestellten Liste werden alle Messungen angezeigt, welche sich auf dem Gerätespeicher befinden. Durch Linksklick auf den „Import“ Button werden die ausgewählten Files in den vorher definierten Zielordner übertragen. Eine Mehrfachauswahl ist über Halten der Umschalt-Taste möglich.

### Messdaten von der PQ-Box herunterladen

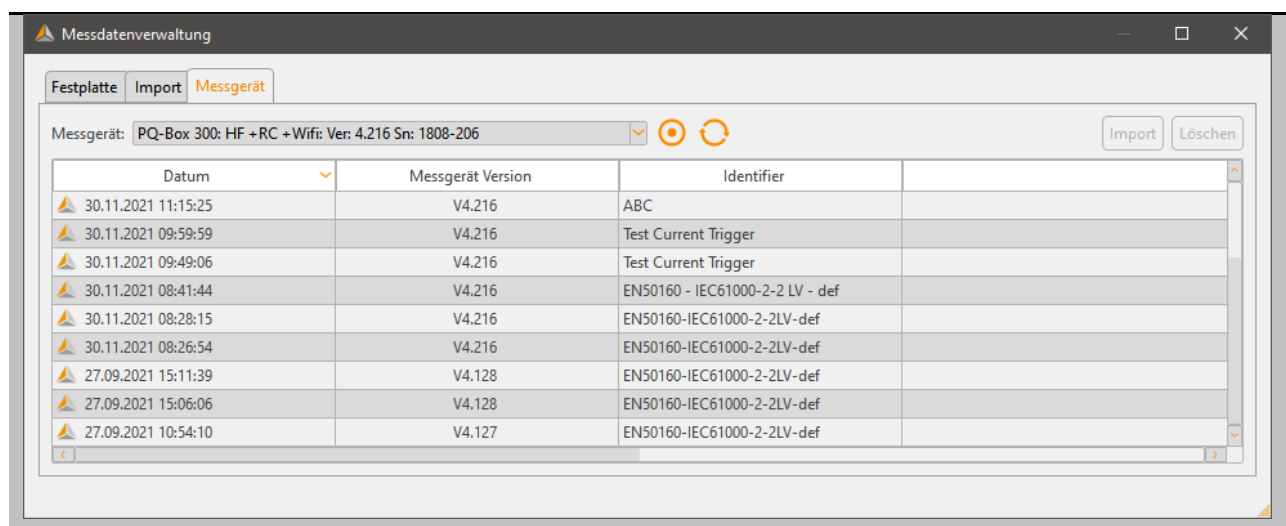

The screenshot shows the 'Messdatenverwaltung' window with the 'Messgerät' tab selected. The device is identified as 'PQ-Box 300: HF +RC +Wifi: Ver: 4.216 Sn: 1808-206'. Below the device information is a table of measurement data:

Datum	Messgerät Version	Identifizier
30.11.2021 11:15:25	V4.216	ABC
30.11.2021 09:59:59	V4.216	Test Current Trigger
30.11.2021 09:49:06	V4.216	Test Current Trigger
30.11.2021 08:41:44	V4.216	EN50160 - IEC61000-2-2 LV - def
30.11.2021 08:28:15	V4.216	EN50160-IEC61000-2-2LV-def
30.11.2021 08:26:54	V4.216	EN50160-IEC61000-2-2LV-def
27.09.2021 15:11:39	V4.128	EN50160-IEC61000-2-2LV-def
27.09.2021 15:06:06	V4.128	EN50160-IEC61000-2-2LV-def
27.09.2021 10:54:10	V4.127	EN50160-IEC61000-2-2LV-def




Mit dem Recorder-Button können Messungen direkt aus der Software gestartet bzw. gestoppt werden.

Nach erfolgreichem Übertragen der Messdaten vom Messgerät zur PC-Festplatte erscheint die Meldung „Sollen die Messdaten nun in der PQ-Box gelöscht werden?“

Wir machen das

---

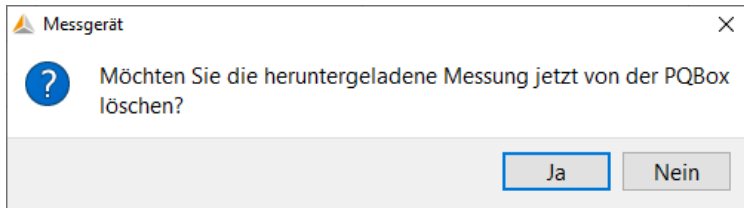

**Ja** Messdaten werden gelöscht und der belegte Speicher im Gerät ist frei.

**Nein** Die Messdaten bleiben weiterhin im Messgerät gespeichert und können von weiteren PCs heruntergeladen werden.




Wir empfehlen Ihnen, die Messdaten aus dem Gerätespeicher nach dem Download zu löschen, um den Speicher des Messgerätes nicht unnötig zu füllen.

### 1.6.1 Verwaltung von Datenordnern

Der Reiter „Festplatte“ gibt einen Überblick über alle auf dem PC gespeicherten Messdaten. Neben Datum und Typ des Messgeräts stehen der Name Messdatenordners, des Messauftrags sowie 2 freie Kommentarspalten zur Verfügung. Diese können via Doppelklick bearbeitet werden.

---

#### Messdatenverwaltung mit Kommentarfeldern

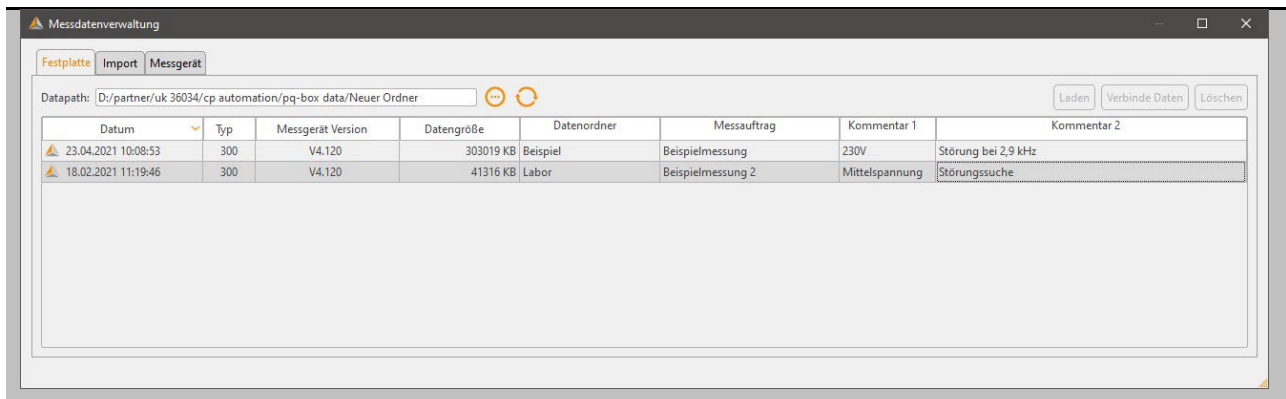

**Datenordner** Bestimmt den Namen des Messdatenordners im Filesystem.

**Messauftrag** Name der PQ-Box Konfiguration

**Kommentar 1** Freier Kommentar z.B. Messort


**Kommentar 2** Freier Kommentar z.B. Messung durchgeführt von...



Über den Button **Verbinde Daten** können bei Mehrfachauswahl von Messungen mehrere Teilmessungen zu einem neuen Messdatenordner zusammengefasst werden.  
Die Bezeichnung des Messauftrags der Daten muss identisch sein.

---


## Verbinden von Einzelmessungen

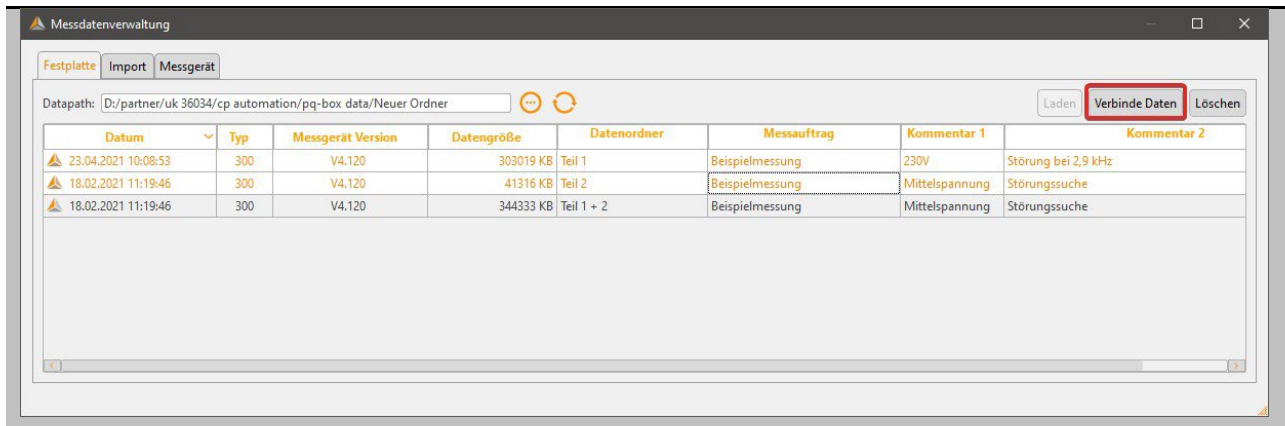

### 1.6.2 Laden der Messdaten bei laufender Messung

Um die Messdaten während einer gestarteten Aufzeichnung aus dem Messgerät auslesen zu können, wird die Messung für die Dauer der Datenübertragung kurz angehalten. Bestätigen Sie die Frage „Möchten Sie die Messdaten während der Aufzeichnung übertragen?“ mit „Ja“.

#### Bestätigung Stopp der Aufzeichnung

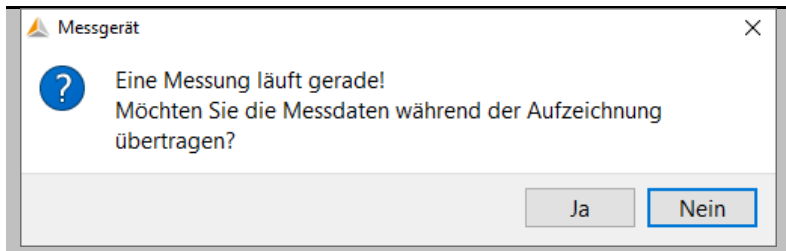


Nach Datenübertragung kann die Messung durch Klick auf den blinkenden Pause-Button wieder gestartet werden.



Messung läuft wieder (Rekorder-Button blinkt).

### 1.6.3 Schnelle Datenübertragung im USB-Datenträgermodus

Die PQ-Boxen 150, 200 und 300 können im Modus „USB-Datenträger“ betrieben werden, womit sehr große Datenmengen extrem schnell auf einen PC übertragen werden.

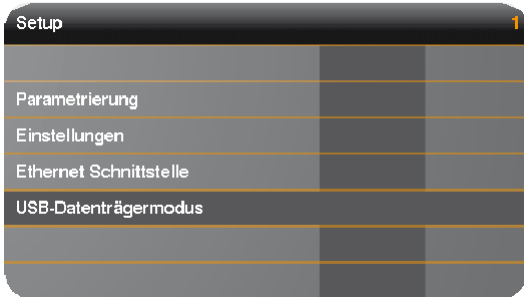

Über den Reiter „Import“ erscheint die PQ-Box als Datenträger. Im Ordner „DATA“ liegen alle Messdaten des Gerätes.



Messdatenverwaltung öffnen und den Reiter „Import“ auswählen.




PQ-BoxDisk/DATA im Verzeichnis auswählen.

**Import** Übertragung der Messdaten via „Import“ Button.

---

#### Auswahl der PQ-Box als Datenträger

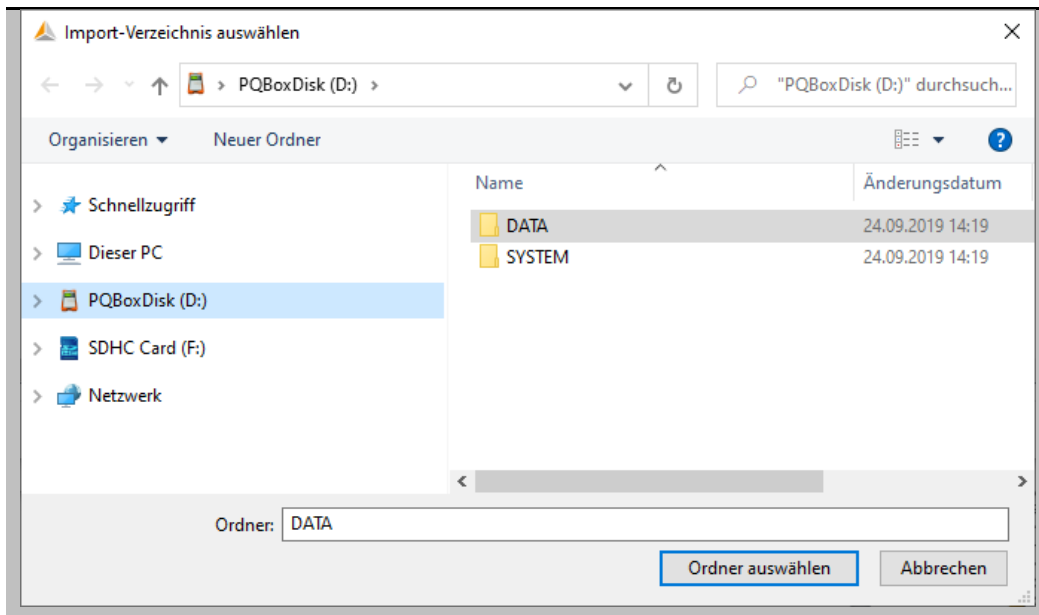

## 1.7 Auswertung von Messdaten




Messdatenverwaltung öffnen und den Reiter „Festplatte“ auswählen.



Messdatenverzeichnis über Explorer-Fenster auswählen.

Es werden anschließend alle vorhandenen Messdaten im gewählten Ordner angezeigt. Durch Klick in die Kopfzeile können die Files nach Datum, Messgerätetyp, Version, Größe und Kommentaren sortiert werden.

### Messdatenverwaltung mit Kommentarfeldern

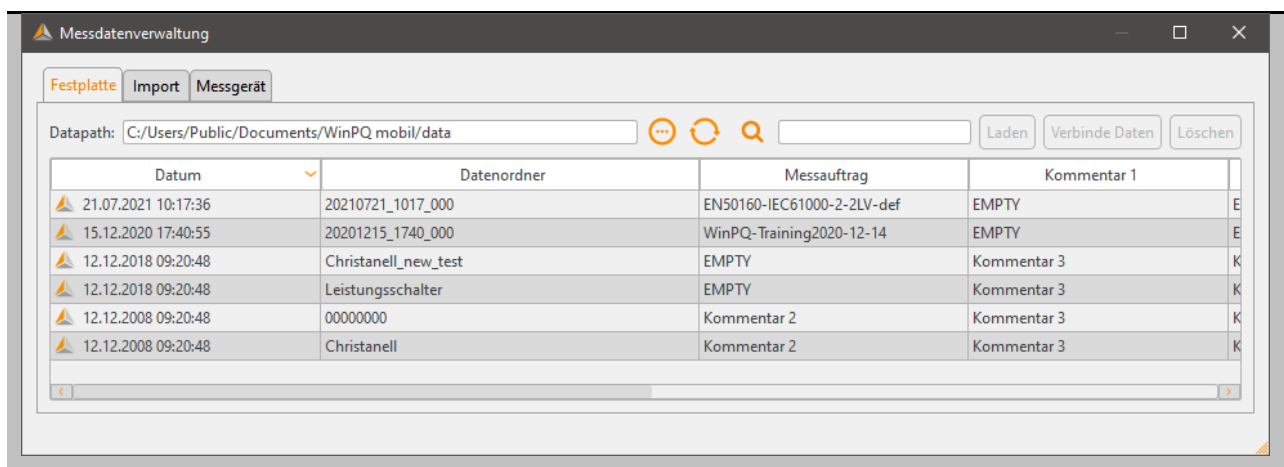

Datum	Datenordner	Messauftrag	Kommentar 1
21.07.2021 10:17:36	20210721_1017_000	EN50160-IEC61000-2-2LV-def	EMPTY
15.12.2020 17:40:55	20201215_1740_000	WinPQ-Training2020-12-14	EMPTY
12.12.2018 09:20:48	Christanell_new_test	EMPTY	Kommentar 3
12.12.2018 09:20:48	Leistungsschalter	EMPTY	Kommentar 3
12.12.2008 09:20:48	00000000	Kommentar 2	Kommentar 3
12.12.2008 09:20:48	Christanell	Kommentar 2	Kommentar 3

**Laden** Die ausgewählte Messung für die Auswertung öffnen. Diese Funktion ist auch über Doppelklick mit linker Maustaste möglich)

**Löschen** Die ausgewählte Messung löschen (Mehrfachauswahl möglich).



Filtern der Messdatenliste nach Kommentaren.



Gelöschte Messungen werden in den Windows Papierkorb verschoben und können von da wiederhergestellt oder endgültig gelöscht werden.

Die Messdaten können auch ohne die WinPQ mobil zu starten über den Windows Explorer geöffnet werden. Durch Öffnen des Messdatenordners kann man durch Doppelklick auf eines von den .pqf Icons die Messung laden. Die WinPQ mobil startet sich automatisch und zeigt die ausgewählte Messung an.

Wir machen das

---

Nach dem Öffnen einer Messdatei erscheint eine Information zum gesamten Messzeitraum. Im Feld „Auswerte Periode“ hat man die Möglichkeit einen bestimmten Zeitraum innerhalb der Messung auszuwählen und nur diesen auszuwerten.

### Auswahl Messzeitraum

**Messzeitraum**

Beginn: 13.11.2020 08:54

Ende: 23.11.2020 13:30

Dauer: 10d 4h 30m 0s

**Auswerte Periode**

Beginn: 14.11.2020 00:00

Ende: 21.11.2020 00:00

Dauer: 7d 0h 0m 0s

**Zeitperiode**

Gesamt 1 Tag **1 Woche** 3 Wochen 4 Wochen

OK Abbrechen

Beispiel: Eine Messung wurde über 10 Tage durchgeführt. Der Normbericht soll aber fest über eine Woche (7 volle Tage) erstellt werden. Über die Taste „1 Woche“ werden die Messdaten fest auf eine Woche beschränkt.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche „OK“ wird die ausgewählte Messung mit dem festgelegten Zeitraum geöffnet. Alle nachfolgend gezeigten Messdaten und Auswertungen sind mit Demomesdaten erstellt worden, welche in jeder Installation enthalten sind.

### 1.7.1 Startbildschirm nach dem Laden einer Messung:

Nach Öffnen einer Messung stehen in der Kopfzeile 4 Buttons für eine automatische Berichterstellung zur Verfügung.



Bei der Basic Version von multilog 3, PQ-Box 100 und PQ-Box 150 existieren diese Funktionen nicht.



Vollständigen Bericht nach EN 50160, IEC61000-2-2 oder IEC61000-2-4 erzeugen und anzeigen.



Bericht über Spannungsharmonische erzeugen.




Bericht über Stromharmonische erzeugen und D-A-CH-Z Auswertung.



IEEE 519 Bericht erzeugen und anzeigen. Dieser Bericht wird nur aktiviert, wenn ein Messintervall von 600s sowie die Aufzeichnung der 3s Messdaten aktiviert wurde.

### Startoberfläche nach dem Laden einer Messung

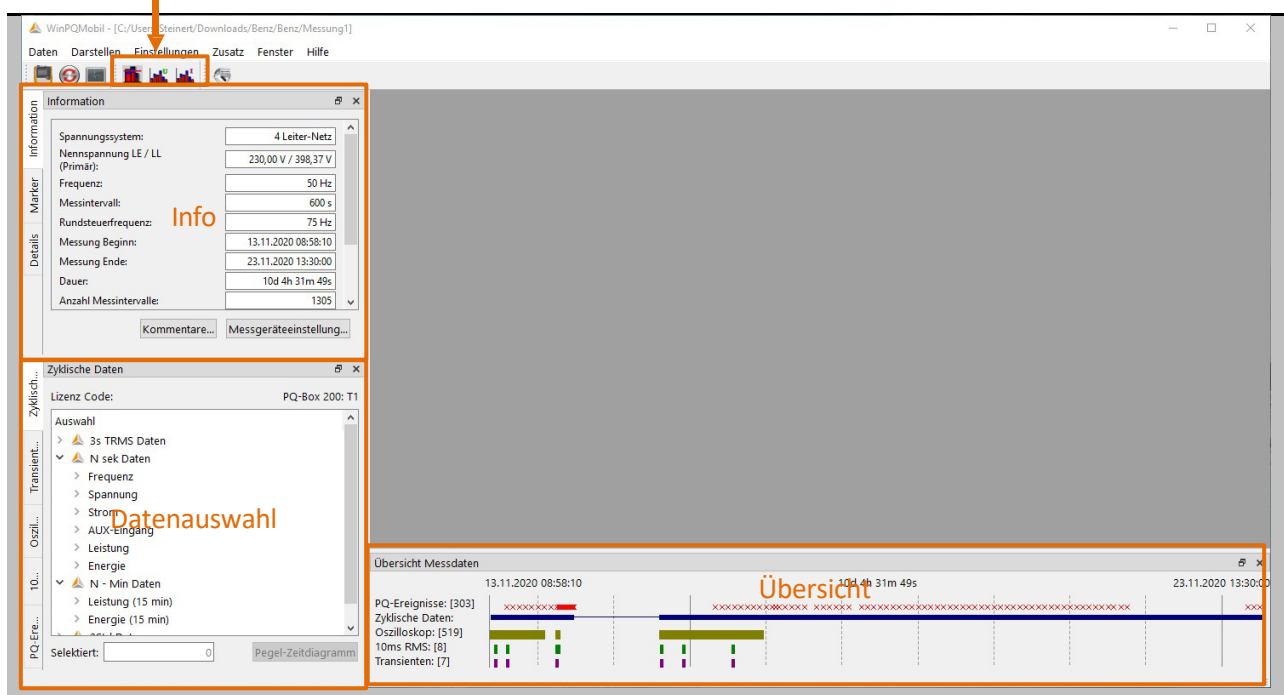

The screenshot shows the software interface with several panels:

- Information Panel:** Displays measurement parameters such as 'Spannungssystem: 4 Leiter-Netz', 'Nennspannung LE / LL (Primär): 230,00 V / 398,37 V', 'Frequenz: 50 Hz', 'Messintervall: 600 s', 'Rundsteuerfrequenz: 75 Hz', 'Messung Beginn: 13.11.2020 08:58:10', 'Messung Ende: 23.11.2020 13:30:00', 'Dauer: 10d 4h 31m 49s', and 'Anzahl Messintervalle: 1305'. It includes buttons for 'Kommentare...' and 'Messgeräteeinstellung...'.
- Zyklische Daten Panel:** Shows 'Lizenz Code: PQ-Box 200: T1' and a tree view for 'Auswahl' with categories like '3s TRMS Daten', 'N sek Daten', 'Frequenz', 'Spannung', 'Strom', 'AUX-Eingang', 'Leistung', 'Energie', 'N - Min Daten', 'Leistung (15 min)', and 'Energie (15 min)'. A 'Datenauswahl' label points to this panel.
- Übersicht Messdaten Panel:** Provides a timeline overview from '13.11.2020 08:58:10' to '23.11.2020 13:30:00'. It lists 'PQ-Ereignisse: [303]', 'Zyklische Daten:', 'Oszilloskop: [519]', '10ms RMS: [8]', and 'Transienten: [7]'. An 'Übersicht' label points to this panel.

Der Bereich auf der linken Seite der Oberfläche dient zur Darstellung von allgemeinen Informationen zur Messung sowie zur Datenauswahl von zyklischen Daten, Störschrieben und PQ Ereignissen.

Das Fenster um unteren Bereich gibt einen Überblick über die zeitliche Abfolge von Störschrieben und PQ Ereignissen während der Messung.

### Information zur ausgewählten Messung (oben links)

Spannungssystem:	4 Leiter-Netz
Nennspannung LE / LL (Primär):	288,68 V / 500,00 V
Frequenz:	50 Hz
Messintervall:	180 s
Rundsteuerfrequenz:	168 Hz
Messung Beginn:	12.12.2008 10:21:00
Messung Ende:	17.12.2008 16:42:00
Dauer:	5d 6h 21m 0s
Anzahl Messintervalle:	2527
Messgerätetyp:	P-Box 100: Expert +RC
Seriennummer Gerät:	0736-104
Firmware:	1.107
DSP-Version:	1.210

Kommentare... Messgeräteeinstellung...

- Spannungssystem
- Nennspannung und Nennfrequenz
- Rundsteuerfrequenz
- Beginn und Ende des ausgewählten Messzeitraums
- Aufzeichnungsdauer
- Anzahl Messintervalle (bei einer Messung mit 10 min Intervall werden 1008 Messintervalle pro Woche aufgezeichnet)
- Gerätetyp
- Firmware
- **Kommentare...**  
Hier können 7 Kommentare zur Messung abgegeben werden.
- **Messgeräteeinstellung...**  
Detaillierte Auflistung aller Einstellungen zur aufgerufenen Messung (Trigger Einstellungen, Grenzwerte, Wandlerfaktoren ...)

### Bereich zur Datenauswahl (unten links)

Lizenz Code: PQ-Box 100: Expert +RC

Auswahl

- > 3s TRMS Daten
- ▼ N sek Daten
  - > Frequenz
  - > Spannung
  - > Strom
  - > Leistung
  - > Energie
- > N - Min Daten
- > 2Std Daten

Selektiert: 0 Pegel-Zeitdiagramm

#### 6 Auswahlkarten:


- Zyklische Daten
- Oszilloskoprekorder
- 10ms RMS Rekorder
- Transientenrekorder
- Rundsteuerrekorder
- PQ Ereignisse

Eine Auswahl an Messgrößen oder Störschrieb-Aufzeichnungen können über linken Mausklick graphisch dargestellt werden.



Im unteren Bereich des Fensters wird der zeitliche Überblick über die Messdaten dargestellt. Tageswechsel werden durch eine gestrichelte vertikale Linie gekennzeichnet. Wenn der Mauszeiger über einem Symbol für Oszilloskop- oder RMS-Rekorder steht, werden Angaben zu diesem Ereignis angezeigt.

### Zeitliche Übersicht der Messdaten (unten)

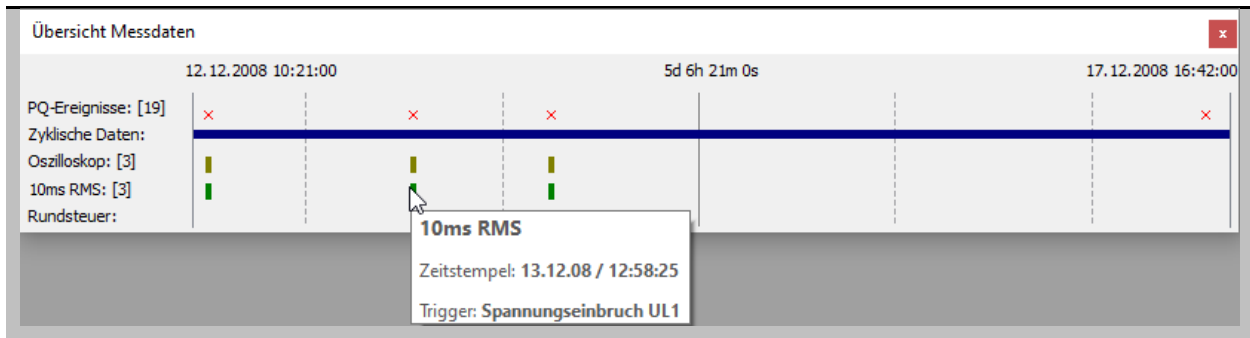


Mit einem Mausklick auf ein Symbol für Oszilloskopbild, Effektivwertrekorder, Rundsteuersignal oder Transienten-Rekorder öffnet sich automatisch der zugehörige Störschrieb.

## 1.8 Auswahl und Verwaltung von Normvorlagen

Über den Menüpunkt Einstellungen -> Grenzwerte können alle statistischen Auswertungen der WinPQ mobil Software frei parametrisiert werden.

### Menüpunkt zur Auswahl von Normvorlagen

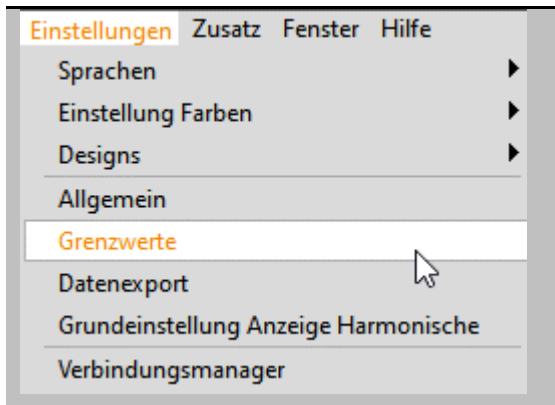


Das Grenzwertmenü besteht aus 5 verschiedenen Tabs:

- 0 **Statistik**  
Hier werden die Grundeinstellungen der Normauswertung festgelegt.
- 0 **Grenzwerte Statistik**  
Einstellung der Grenzwerte für jeden Statistik-Parameter.
- 0 **Harmonische 2-50**  
Festlegung von Grenzwerten für individuelle Spannungs-Harmonische sowie eines Grenzwerts für alle Spannungs-Zwischenharmonischen.
- 0 **Frequenzbänder 2-9 kHz**  
Definition von Grenzwerten für die Spannungs-Frequenzbänder zwischen 2 und 9 kHz.
- 0 **Supraharmonische 9-150 kHz**  
Festlegung der Grenzwerte für Spannungs-Signalanteile zwischen 9 und 150 kHz.

Die eingestellten Grenzwerte werden für Online-Auswertung, für EN-Berichte sowie für Grenzwertlinien in der Langzeitdatenauswertung verwendet. Der Name der aktuell verwendeten Vorlage wird immer in der Kopfzeile der Software angezeigt.

Die Bezeichnung der Normvorlage kann in diesem Feld geändert werden.

### Bezeichnung von Normvorlagen

The image shows a screenshot of the 'Bezeichnung von Normvorlagen' (Naming of Norm Templates) dialog box. It features a text input field labeled 'Name der Normvorlage:' containing the text 'EN50160/IEC61000-2-2'. To the right of the text field are three buttons: 'Laden', 'Speichern', and 'Grundeinstellung'.

**Laden**           Laden von Normvorlagen.

**Speichern**       Abspeichern der Grenzwerte in ein Konfigurationsfile.


**Grundeinstellung**   Alle Grenzwerte auf Standardeinstellungen zurücksetzen.

## 1.8.1 Statistik Einstellungen

In den **Statistik** Einstellungen des Normauswertungsmenüs können die generellen Parameter der automatischen Berichterstellung parametrisiert werden.

Die Einstellungen in diesem Menü beeinflussen direkt die automatische Normauswertung (siehe Kapitel 1.9). Es können sowohl zur Verfügung gestellte Templates als auch eigene Vorlagen gespeichert und geladen werden.

### Grundeinstellungen zur Normauswertung

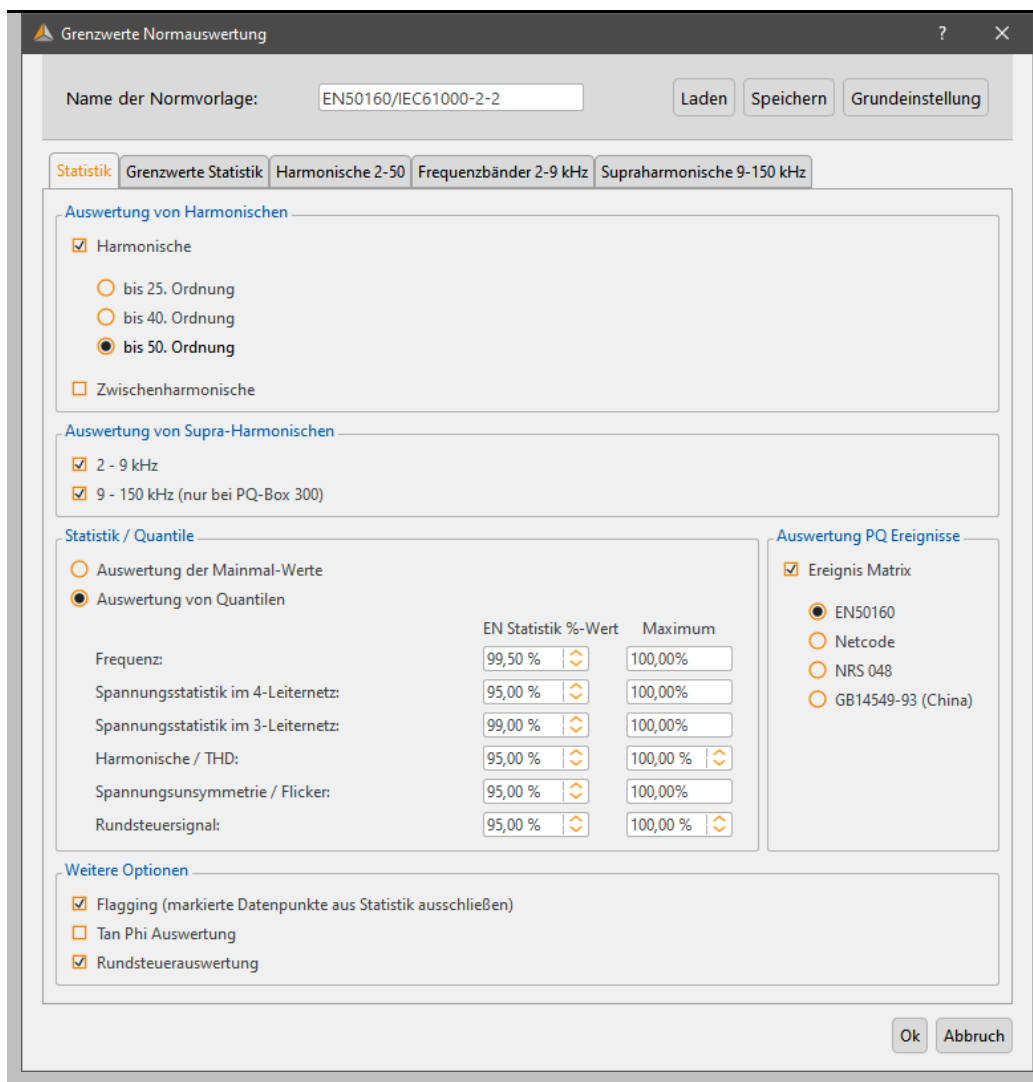

Parameter	Bedeutung
<b>Harmonische</b>	Auswertung von Harmonischen bis zur 25., 40. oder 50. Ordnung aktivieren/deaktivieren.
<b>Zwischenharmonische</b>	Auswertung von Zwischenharmonischen aktivieren/deaktivieren.
<b>2 - 9 kHz</b>	Auswertung von 2-9 kHz Frequenzbändern aktivieren/deaktivieren.
<b>9 - 150 kHz</b>	Auswertung von 9-150 kHz Frequenzbändern aktivieren/deaktivieren.
<b>Ereignis Matrix</b>	Ereignisauswertung im PQ Bericht aktivieren/deaktivieren.

**Hinweis:**



Die Einstellungen in diesem Menu wirken sich nur auf die automatische Normauswertung (siehe Kapitel 1.9) aus. Die speziellen Harmonischen-Berichte (Spannungsharmonische 1.10 und Stromharmonische 1.11) werten immer alle verfügbaren Frequenzanteile der Signale aus.


Im zweiten Teil des Menus kann die statistische Auswertung der Messdaten beeinflusst werden. Hierbei kann man einstellen, ob die Bewertung der gemessenen Pegel gegenüber dem Grenzwert auf Basis der Maximum-Werte oder der Quantile auf Basis der geordneten Dauerlinie aller Messdaten erfolgen soll.

Viele Normen wie z.B. die EN 50160 werten den 95 % Wert aus.

In der Mittel- und Hochspannung wird oft der 99 % Wert verwendet. Die Maximal-Wert Auswertung kann bei kürzeren Messungen interessant sein.

---

**Quantil Auswertung - geordnete Dauerlinie**

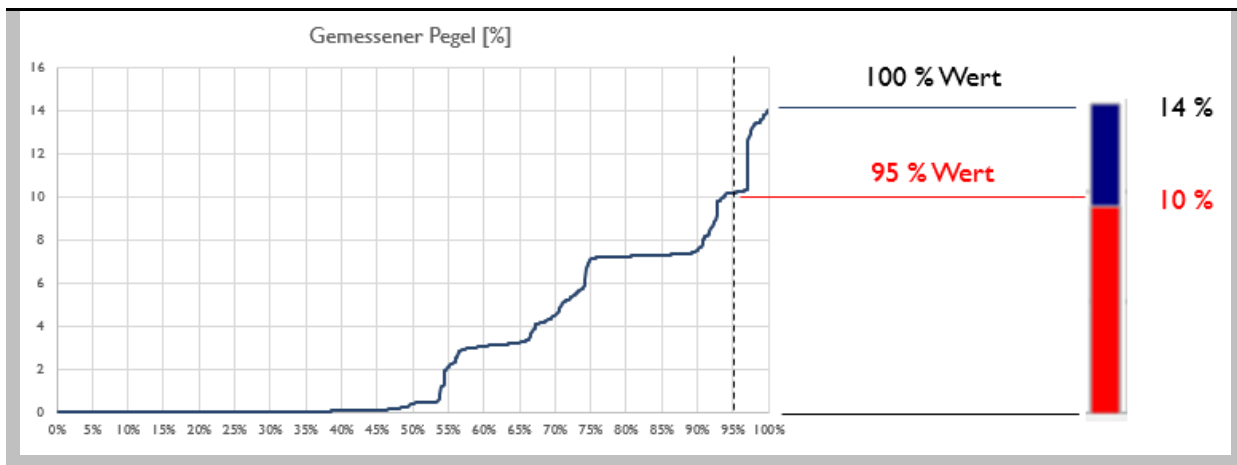

## 1.8.2 Grenzwerte Statistik

Im Tab „Grenzwerte Statistik“ können die Grenzwerte für alle Power Quality relevanten Parameter individuell eingestellt werden.

Die einzelnen Parameter besitzen einen Grenzwert für den Quantil Wert und den Maximal Wert. Je nach Einstellung im Tab „Statistik“ passen sich die Labels automatisch an.

### Statistische Grenzwerte

Name der Normvorlage:  Laden Speichern Grundeinstellung

Statistik
Grenzwerte Statistik
Harmonische 2-50
Frequenzbänder 2-9 kHz
Supraharmonische 9-150 kHz

**Langsame Spannungsschwankung**

Grenzwert 95 %:

Grenzwert 100 %:

**THD**

Grenzwert 95 %:

Grenzwert 100 %:

**Langzeitflicker PLT**

Grenzwert 95 %:

Grenzwert 100 %:

**Netzfrequenz (50 Hz System)**

Grenzwert 99,50 %:

Grenzwert 100 %:

**Netzfrequenz (60 Hz System)**

Grenzwert 99,50 %:

Grenzwert 100 %:

**Unsymmetrie**

Grenzwert 95 %:

Grenzwert 100 %:

**Rundsteuersignal**

Grenzwert 95 %:

Ok Abbruch

Wir machen das.

---

### 1.8.3 Harmonische 2-50

In diesem Tab werden die Grenzwerte für Spannungsharmonische eingestellt. Mit Linksklick auf den entsprechenden Balken können die individuellen Harmonischen ausgewählt und im Untermenü auf der rechten Seite bearbeitet werden.

Im zweiten Teil des Einstellungsfensters wird der Grenzwert für alle Zwischenharmonischen (1 bis 49) festgelegt.

---

#### Grenzwerte der einzelnen Harmonischen

Name der Normvorlage:

Statistik **Grenzwerte Statistik** Harmonische 2-50 Frequenzbänder 2-9 kHz Supraharmonische 9-150 kHz

**Harmonische**

Harmonische:

Grenzwert 95%:

Faktor für Maximalwert:

**Zwischenharmonische**

Grenzwert:

## 1.8.4 Frequenzbänder 2-9 kHz

Im Tab „Frequenzbänder 2-9 kHz“ können die Grenzwerte für die Frequenzbänder im 2-9 kHz Bericht eingestellt werden.

Die Grundeinstellungen entsprechen dem IEC 61000-2-2 Standard, der für öffentliche Niederspannungsnetze gilt.


### Grenzwerte der 2-9 kHz Frequenzbänder

Name der Normvorlage:  Laden Speichern Grundeinstellung

Statistik
Grenzwerte Statistik
Harmonische 2-50
Frequenzbänder 2-9 kHz
Supraharmonische 9-150 kHz

Frequenzband [kHz]	Grenzwert [%]	Frequenzband [kHz]	Grenzwert [%]	Frequenzband [kHz]	Grenzwert [%]
2,1	<input type="text" value="1,40"/>	5,1	<input type="text" value="0,97"/>	7,1	<input type="text" value="0,77"/>
2,3	<input type="text" value="1,40"/>	5,3	<input type="text" value="0,94"/>	7,3	<input type="text" value="0,75"/>
2,5	<input type="text" value="1,40"/>	5,5	<input type="text" value="0,92"/>	7,5	<input type="text" value="0,74"/>
2,7	<input type="text" value="1,40"/>	5,7	<input type="text" value="0,89"/>	7,7	<input type="text" value="0,72"/>
2,9	<input type="text" value="1,40"/>	5,9	<input type="text" value="0,87"/>	7,9	<input type="text" value="0,71"/>
3,1	<input type="text" value="1,37"/>	6,1	<input type="text" value="0,85"/>	8,1	<input type="text" value="0,70"/>
3,3	<input type="text" value="1,31"/>	6,3	<input type="text" value="0,83"/>	8,3	<input type="text" value="0,69"/>
3,5	<input type="text" value="1,26"/>	6,5	<input type="text" value="0,82"/>	8,5	<input type="text" value="0,68"/>
3,7	<input type="text" value="1,21"/>	6,7	<input type="text" value="0,80"/>	8,7	<input type="text" value="0,67"/>
3,9	<input type="text" value="1,16"/>	6,9	<input type="text" value="0,79"/>	8,9	<input type="text" value="0,66"/>
4,1	<input type="text" value="1,13"/>				
4,3	<input type="text" value="1,09"/>				
4,5	<input type="text" value="1,05"/>				
4,7	<input type="text" value="1,02"/>				
4,9	<input type="text" value="1,00"/>				

Grenzwerte 2-9 kHz

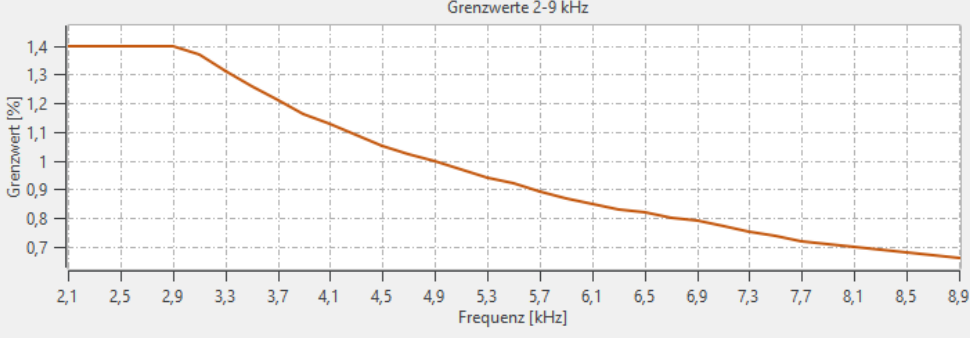

Ok
Abbruch


Wir machen das.

## 1.8.5 Supraharmonische 9-150 kHz

Im Tab „Supraharmonische 9-150 kHz“ werden die Grenzwerte für den Supraharmonischen Frequenzbereich in der Einheit dB( $\mu$ V) festgelegt.

Die Grenzwertkurve besitzt 3 Stützpunkte, zwischen den Stützpunkten fällt der Grenzwertpegel logarithmisch ab. Die Grundeinstellungen entsprechen dem IEC 61000-2-2 Standard, der Grenzwerte für öffentliche Niederspannungsnetze definiert.

### Grenzwerteinstellung der Supraharmonischen

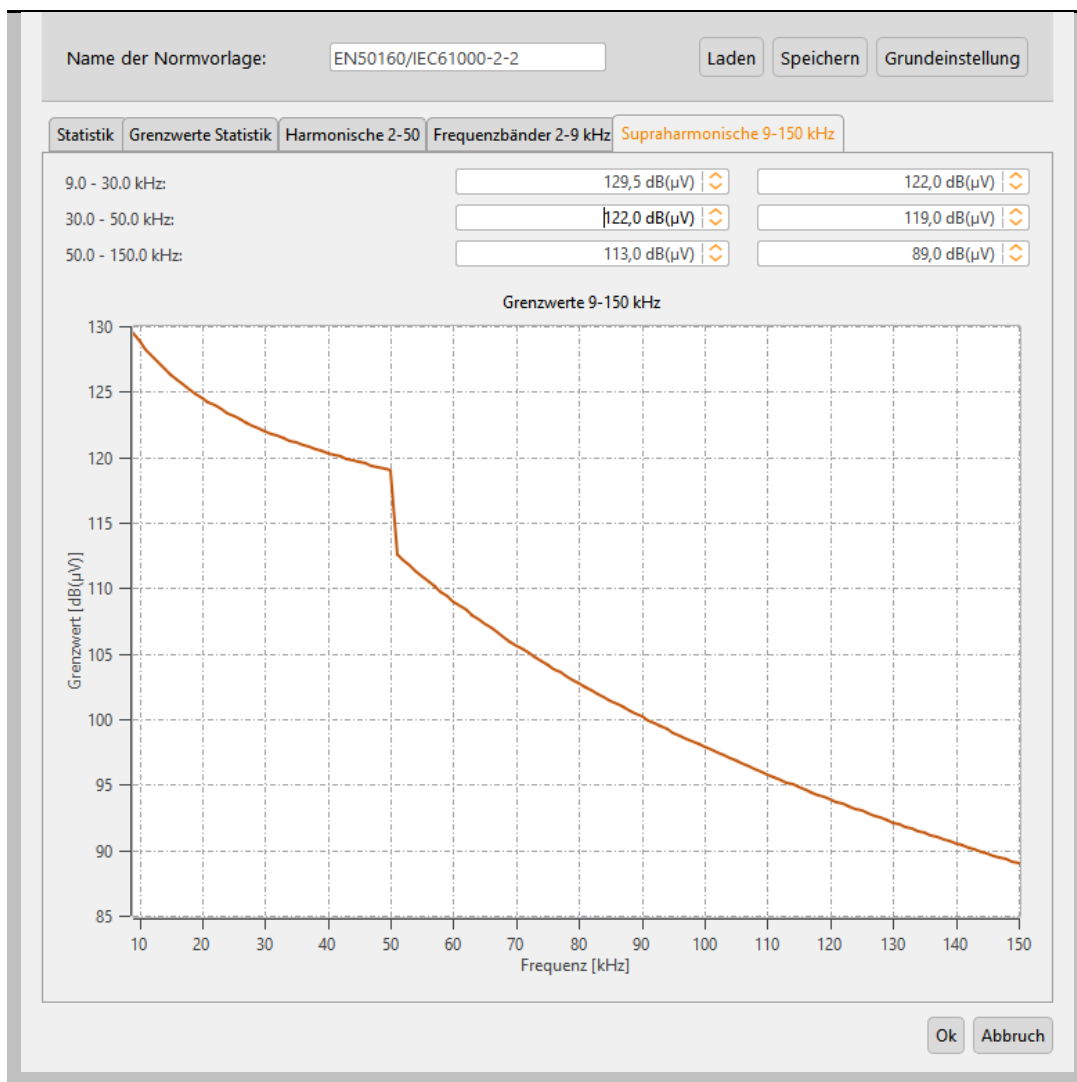




## 1.9 Normauswertung nach EN50160 oder anderen Vorlagen



Vollständigen Bericht nach EN 50160, IEC61000-2-2 oder IEC61000-2-4 erzeugen und anzeigen.


Diese Schaltfläche verschafft einen schnellen Überblick aller Spannungsmesswerte, mit Bezug auf die Verträglichkeitspegel der eingestellten Norm. In der Grundeinstellung ist dies die EN50160 und IEC61000-2-2 kombiniert. Je nach Messdatengröße kann die Erstellung dieser Statistik einige Sekunden dauern. In einer Wochenmessung werden mehr als 300.000 Messwerte mit dem zugehörigen Verträglichkeitspegel verglichen und grafisch dargestellt.

### Beispiel: Übersicht automatischer EN 50160 Bericht

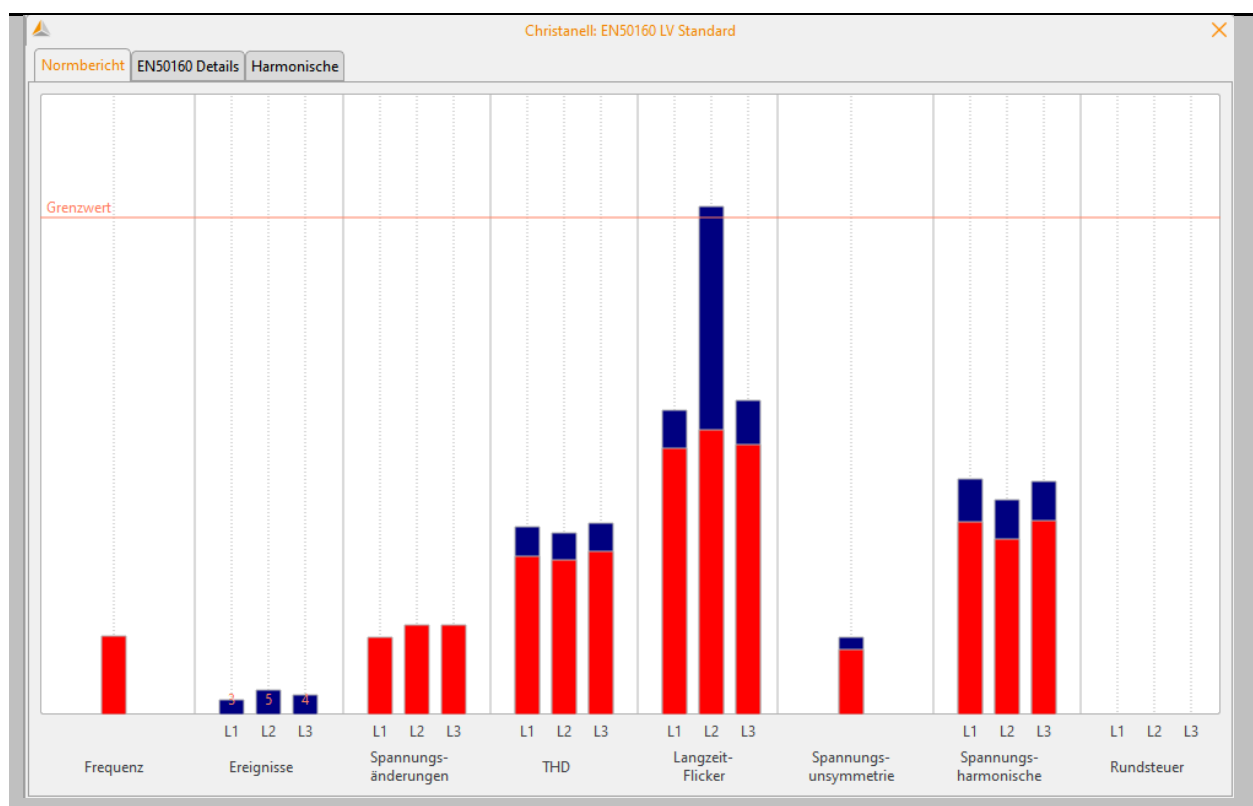

Die Balken zeigen in übersichtlicher Form den 95% Messwert in roter Farbe und den jeweils höchsten aufgetretenen Messwert „100%-Wert“ in blauer Farbe.

Im angezeigten Beispiel verletzt der Maximalwert des Langzeitflickers Pt die Verträglichkeitspegel der Norm auf der Phase L2. Der 95%-Wert liegt aber weit unter den erlaubten Grenzwerten.

In den Grundeinstellungen zur Normauswertung ist es möglich zusätzlich einen 100% Grenzwert festzulegen. Sollte der im Setup festgelegte 100% Grenzwert überschritten worden sein, so wird der blaue Balken rot schraffiert. 


#### Oberschwingungen:

In dem Balken der Spannungsharmonischen werden alle Messwerte der 2. bis 50. Oberschwingung mit dem jeweiligen Verträglichkeitspegel der Normen EN50160 und IEC61000-2-2 verglichen. Es wird jeweils die Harmonische dargestellt, welche dem zugehörigen Grenzwert am nächsten kommt oder diesen überschreitet.

Wir machen das.

In der Karte „Details“ des Normberichtes erhält man detaillierte Angaben der jeweiligen Höchst- und Tiefstwerte, sowie den Bezug zum Normgrenzwert.

### Details zum EN 50160 Bericht

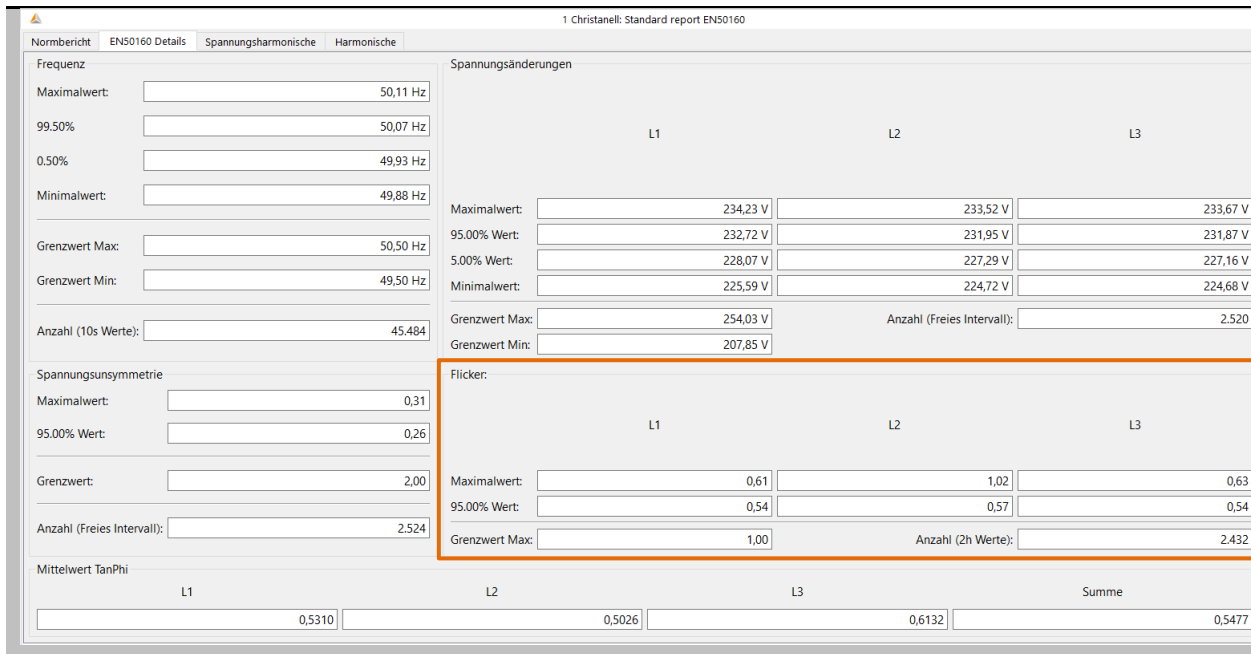

### Beispiel: Normauswertung Flicker


Die Maximalwerte der Phasen betragen: L1 = 0,61; L2 = 1,02; L3 = 0,63. Da der Grenzwert  $P_{It}$  bei 1 liegt, überschreitet der Balken der Phase L2 in der Übersichtsdarstellung die Grenzwertlinie. Die 95% Werte (rote Balken) liegen alle weit unter dem Grenzwert.

Die Karte Harmonische zeigt alle Harmonischen in einem Balkendiagramm. Alle Oberschwingungen werden zum jeweiligen Grenzwert der eingestellten Norm skaliert. Abhängig von den Einstellungen im Menu Einstellungen -> Grenzwerte können automatische Normauswertungen von:

- 1 **Zwischenharmonischen**
- 1 **Frequenzbändern 2-9 kHz**
- 1 **Supraharmonische 9-150 kHz**

zum Normbericht hinzugefügt werden.

## Übersicht Spannungsharmonische im EN 50160 Bericht

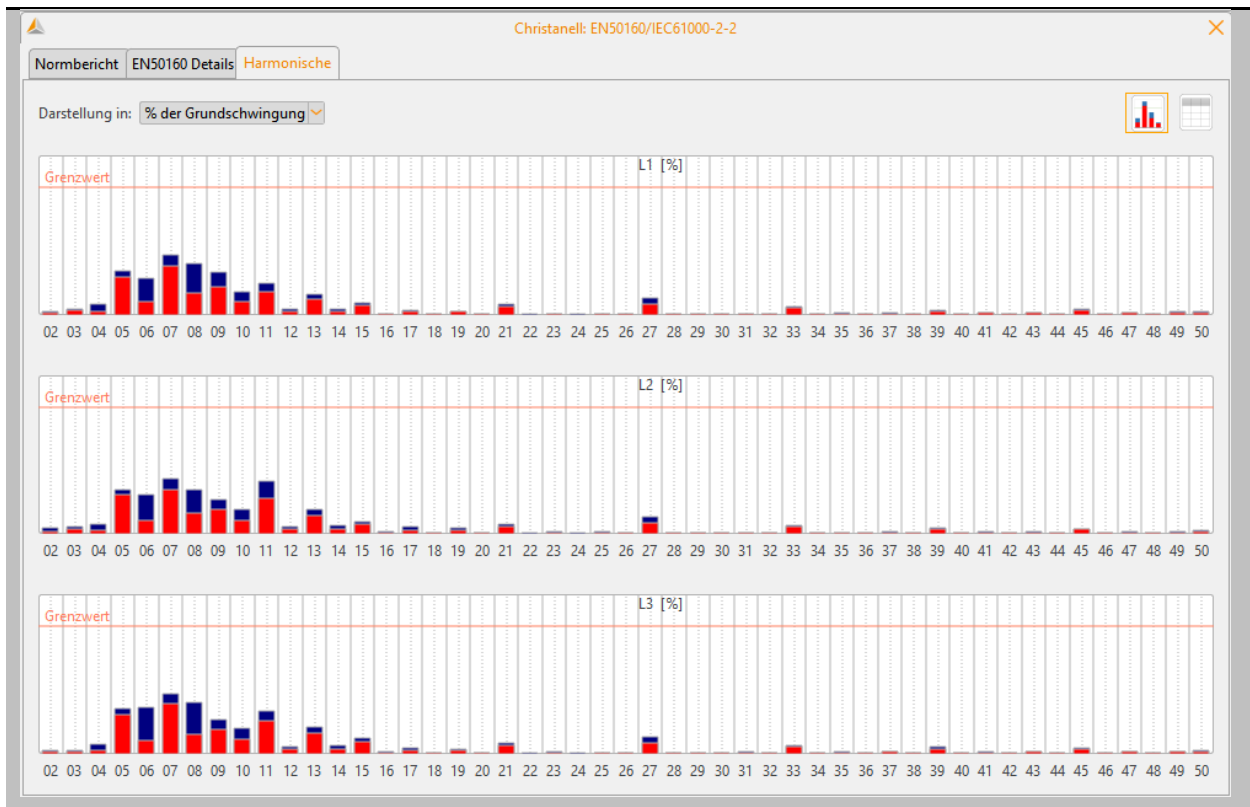

Die Balken zeigen in übersichtlicher Form den 95 % Messwert in roter Farbe und den jeweils höchsten aufgetretenen Messwert 100%-Wert in blauer Farbe.

Über die Buttons in der rechten oberen Ecke kann zwischen der Balkenansicht und der tabellarischen Ansicht umgeschaltet werden.



Statistische Bewertung der Messdaten als Grafik darstellen (Balkenansicht).



Ergebnisse in tabellarischer Form darstellen.

Sollte eine Harmonische die Grenzwerte verletzen, wird die entsprechende Zeile **rot** markiert. Die Auswertung von Strang bzw. verketteten Größen erfolgt je nach Netzform.

Netzform	Bewertete Spannungen
1-Leiter	<b>UL1</b>
4-Leiter/3 Phasen	<b>UL1, UL2, UL3</b>
2-Phasen	<b>UL1, UL2</b>
3-Leiter/3 Phasen	<b>U12, U23, U31</b>

Wir machen das.

### Detaillierte Auflistung der 2. bis 50. Harmonischen und der jeweiligen Verträglichkeitspegel.

	Grenzwert [%]	L1 - 95,00% [%]	L1 - Max [%]	L2 - 95,00% [%]	L2 - Max [%]	L3 - 95,00% [%]	L3 - Max [%]
THD	8,00	2,56	3,03	2,50	2,93	2,62	3,08
02	2,00	0,04	0,05	0,04	0,09	0,04	0,06
03	5,00	0,18	0,25	0,19	0,28	0,12	0,16
04	1,00	0,03	0,08	0,03	0,08	0,03	0,08
05	6,00	1,80	2,05	1,86	2,11	1,87	2,14
06	0,50	0,05	0,14	0,05	0,15	0,05	0,18
07	5,00	1,94	2,37	1,77	2,17	1,95	2,35
08	0,50	0,09	0,20	0,08	0,18	0,08	0,20
09	1,50	0,34	0,50	0,29	0,41	0,29	0,40
10	0,50	0,05	0,09	0,05	0,09	0,06	0,10
11	3,50	0,63	0,89	1,00	1,44	0,90	1,19
12	0,50	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
13	3,00	0,38	0,49	0,43	0,57	0,48	0,62
14	0,50	0,02	0,02	0,02	0,04	0,02	0,03
15	1,00	0,08	0,09	0,08	0,10	0,10	0,12
16	0,50	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
17	2,00	0,05	0,07	0,06	0,12	0,06	0,10
18	0,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
19	1,50	0,04	0,05	0,05	0,07	0,04	0,06
20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

**Grenzwert [%]** Grenzwert nach Norm.

**L1 - 95.00% [%]** 95%-Quantil der Messung.

**L1 - 100.00% [%]** Höchster Messwert der Aufzeichnung (L1).



Über Rechtsklick kann die dargestellte Tabelle als CSV File exportiert werden.

### 1.9.1 Normbericht erstellen


Mit der Funktion Drucken öffnet sich ein mehrseitiger Normbericht. Der Bericht enthält alle Kommentare zur Messung sowie die in 1.8 beschriebenen statistischen Auswertungen.



PDF Bericht erzeugen.66

#### Druckvorschau für den EN50160 Bericht

Erste Seite
Zurück
Vor
Letzte Seite
Drucken
PDF Export
Drucker Einstellung




### Standard report EN50160

01.12.2020  
Seite 1/5

Company Department	1 Christanell Industrie	Hersteller für Schinken
Grund der messung	Motorausfall	Abgang 234
Trafo	234	Kommentar Tolle Messung
Ort	abgang	Softwareversion: 5.0.0.3
Spannungssystem:	4 Leiter-Netz	Messintervall: 180 s
Nennspannung LE / LL (Primär):	230.94 V / 400.00 V	Rundsteuerfrequenz: 168 Hz
Frequenz:	50 Hz	Messung Ende: 17.12.2008 16:42:00
Messung Beginn:	12.12.2008 10:21:00	Anzahl Messintervalle: 2527
Dauer:	5d 6h 21m 0s	Seriennummer Gerät: 0736-104
Messgerätetyp:	PQ-Box 100: Expert +RC	DSP-Version: 1.210
Firmware:	1.107	

Zusätzlich enthält der gedruckte EN50160 Bericht auf der letzten Seite einen Überblick über die im Messzeitraum aufgetretenen PQ-Ereignisse in graphischer und tabellarischer Form.

#### ITIC Übersicht

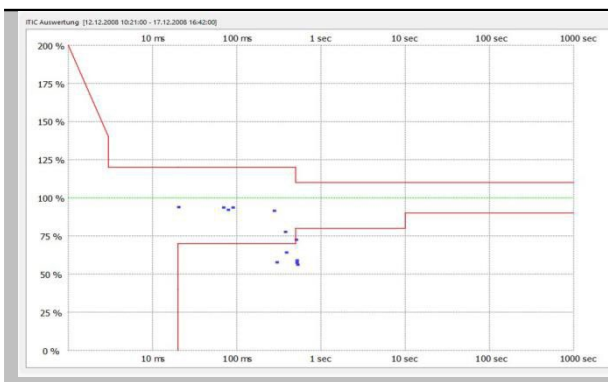

#### Ereignismatrix

Restspannung U [%]	Dauer t [ms]				
	10 ≤ t < 200	200 ≤ t < 500	500 ≤ t < 1000	1000 ≤ t < 5000	5000 ≤ t < 60000
90 > u ≥ 80	0	0	0	0	0
80 > u ≥ 70	0	1	1	0	0
70 > u ≥ 40	0	2	3	0	0
40 > u ≥ 5	0	0	0	0	0
5 > u	0	0	0	0	0

Überspannung U [%]	Dauer t [ms]		
	10 ≤ t < 500	500 ≤ t < 5000	5000 ≤ t < 60000
u ≥ 120	0	0	0
120 > u ≥ 110	0	0	0

## 1.10 Auswertung der Spannungsharmonischen



Bericht über Spannungsharmonische erzeugen.

Über das oben dargestellte Icon werden alle Oberschwingungspegel der gemessenen Spannungen statistisch aufbereitet und dargestellt. Alle graphischen Darstellungen sind zusätzlich auch in tabellarischer Form verfügbar. Die Darstellung in der Software ist abhängig vom Typ und der Version der verwendeten PQ-Box. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, ab welcher Lizenz die Darstellungen verfügbar sind.


**Tabelle 1: Überblick über dargestellte Oberschwingungs-Auswertungen in Abhängigkeit des PQ-Box Typs**

Oberschwingungsgruppe	multilog 3	PQ-Box 100	PQ-Box 150	PQ-Box 200	PQ-Box 300
<b>Harmonische (2 bis 50)</b>	<b>light</b>	<b>basic+</b>	<b>basic+</b>	✓	✓
<b>Zwischenharmonische</b>	<b>light</b>	<b>basic+</b>	<b>basic+</b>	✓	✓
<b>Harmonische Maxwerte</b>	<b>expert</b>	<b>light</b>	<b>light</b>	✓	✓
<b>Frequenzbänder 2-9 kHz</b>	-	-	<b>expert</b>	✓	✓
<b>Supraharmonische</b>	-	-	-	-	✓

Die graphische Darstellung kann direkt in der Kopfzeile zwischen relativen Werten [%] und absoluten Werten [V] umgeschaltet werden.

Bei relativer Auswertung wird in der Ansicht der Spannungsharmonischen automatisch eine Grenzwertlinie auf Basis der hinterlegten Grenzwerte angezeigt und die Balken in der Darstellung auf diese Grenzwerte normiert.

### Balkendiagramm mit Darstellung der Spannungsharmonischen in [%]

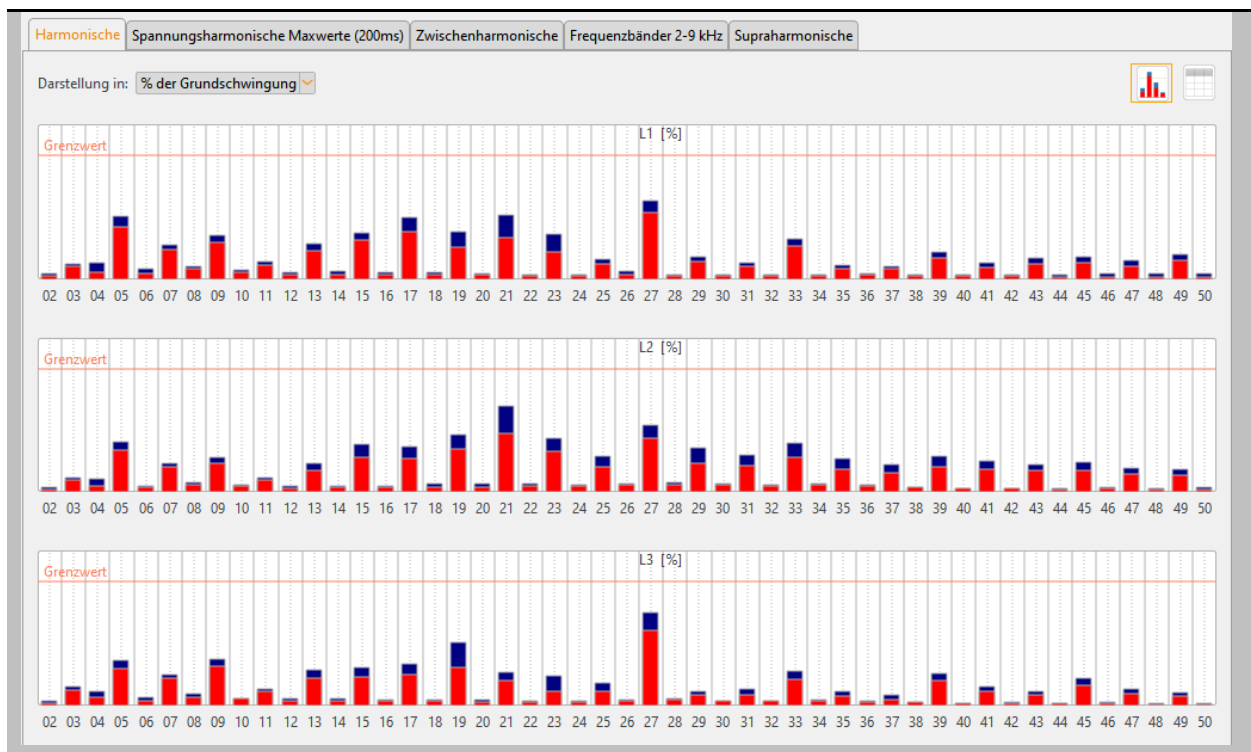

Die Umschaltung zwischen graphischer und tabellarischer Darstellung erfolgt über die Buttons in der rechten oberen Ecke:



Statistische Bewertung der Messdaten als Grafik darstellen (Balkenansicht).



Ergebnisse in tabellarischer Form darstellen.



Ausgewählten Tab als PDF drucken.

(Seite 1: graphische Darstellung, Seite 2: tabellarische Darstellung)

Auch in der Tabellenansicht kann jederzeit zwischen den Einheiten [%] und [V] umgeschaltet werden.



Der blaue Balken in der Darstellung beschreibt den maximal gemessenen Wert während der Messung. Der rote Balken zeigt das 95%-Quantil (Niederspannung) bzw. 99%-Quantil (Mittel- und Hochspannung) an.

## 1.11 Auswertung der Stromharmonischen



Bericht über Stromharmonische erzeugen.

Über das oben dargestellte Icon werden alle Oberschwingungspegel der gemessenen Ströme statistisch aufbereitet und dargestellt. Alle graphischen Darstellungen sind zusätzlich auch in tabellarischer Form verfügbar.


Die Darstellung in der Software ist abhängig vom Typ und der Version der verwendeten PQ-Box. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, ab welcher Lizenz die Darstellungen verfügbar sind.

**Tabelle 2: Überblick über dargestellte Oberschwingungs-Auswertungen in Abhängigkeit des PQ-Box Typs**

Oberschwingungsgruppe	multilog 3	PQ-Box 100	PQ-Box 150	PQ-Box 200	PQ-Box 300
<b>Harmonische (2 bis 50)</b>	<b>light</b>	<b>basic+</b>	<b>basic+</b>	✓	✓
<b>Zwischenharmonische</b>	<b>light</b>	<b>basic+</b>	<b>basic+</b>	✓	✓
<b>Harmonische Maxwerte</b>	<b>expert</b>	<b>light</b>	<b>light</b>	✓	✓
<b>Frequenzbänder 2-9 kHz</b>	-	-	<b>expert</b>	✓	✓

Die graphische Darstellung kann direkt in der Kopfzeile zwischen absoluten Werten [A] und relativen Werten [% der Grundschwingung] bzw. [% des Nennstroms] umgeschaltet werden. Der Nennstrom kann ebenfalls direkt in der Kopfzeile bearbeitet werden.

### Balkendiagramm mit Darstellung der 2-9 kHz Frequenzbänder des Stroms [A]

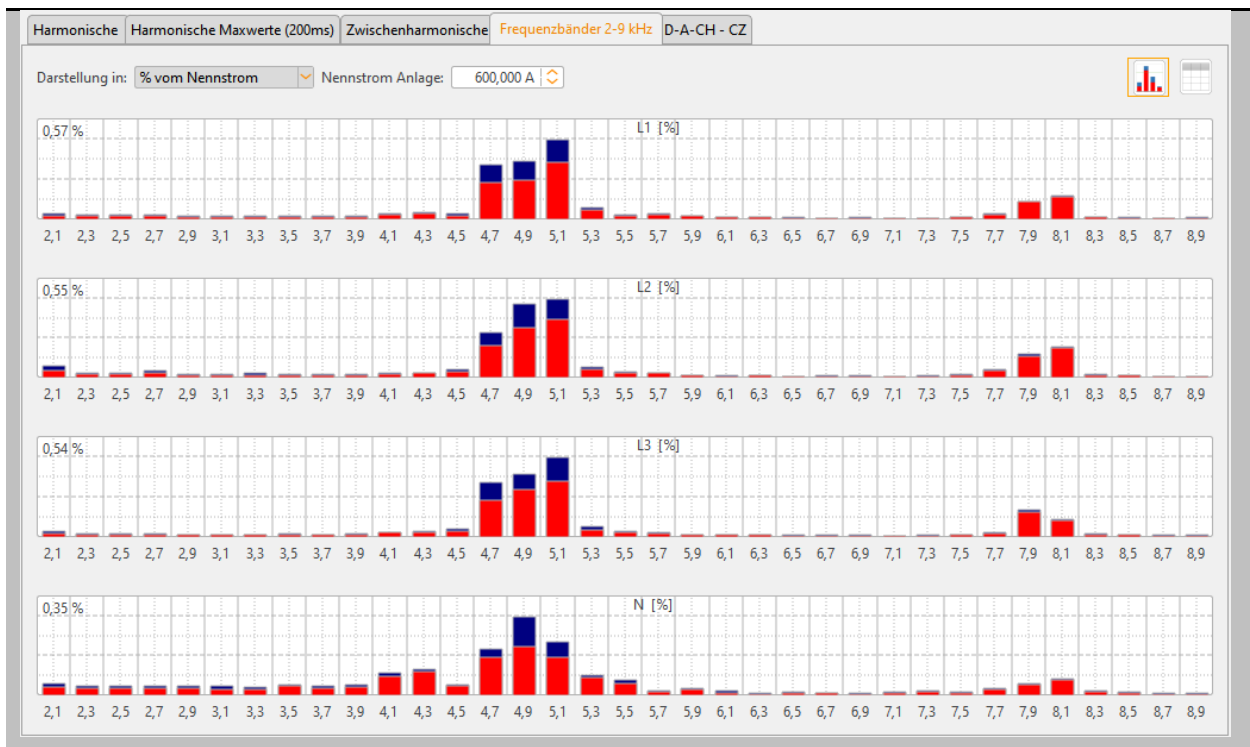



Die Umschaltung zwischen graphischer und tabellarischer Darstellung erfolgt über die Buttons in der rechten oberen Ecke:



Statistische Bewertung der Messdaten als Grafik darstellen (Balkenansicht).



Ergebnisse in tabellarischer Form darstellen.



Ausgewählten Tab als PDF drucken.

(Seite 1: graphische Darstellung, Seite 2: tabellarische Darstellung)

Auch in der Tabellenansicht kann jederzeit zwischen den Einheiten [%] und [A] umgeschaltet werden.



Der blaue Balken in der Darstellung beschreibt den maximal gemessenen Wert während der Messung. Der rote Balken zeigt das 95%-Quantil (Niederspannung) bzw. 99%-Quantil (Mittel- und Hochspannung) an.

Wir machen das.

### 1.11.1 Bewertung der Stromharmonischen nach D-A-CH-CZ

Die Beurteilung der Stromharmonischen nach der D-A-CH-CZ Richtlinie kann im Menüpunkt „Stromharmonische“ ausgewählt werden. Es ist möglich unter Eingabe der Kurzschlussleistung des Netzes und der vereinbarten Anschlussleistung die maximal erlaubten Oberschwingungspegel und den zulässigen THDi [%] von der Software berechnen zu lassen.

Die gemessenen Pegel werden in einer Tabelle mit den berechneten Grenzwerten verglichen. Rote Messwerte zeigen eine Überschreitung der Grenzwerte.

#### Bewertung der Stromharmonischen nach D-A-CH-CZ

Harmonische Harmonische Maxwerte Zwischenharmonische Harmonische 2-9 kHz Tabelle Harmonische Tabelle Harmonische max (200ms) Tabelle Zwischenharmonische Tabelle Harmonische 2-9kHz D-A-CH - CZ

Kurzschlussleistung Verknüpfungspunkt [kVA]:   
Anschlussleistung [kVA]:   
Nennspannung L-L [V]:   
zulässiger THDi [%]:  [Normauswertung erzeugen](#)

Harmonische	Proportionalitätsfaktoren		max. Pegel [A]		gemessener Pegel [A]	
	L1 - L3	N	L1 - L3	N	L1 - L3	N
H 3	6,0	18,0	15,4	46,1	2,0	0,0
H 5	15,0		38,4		9,5	
H 7	10,0		25,6		5,3	
H 11	5,0		12,8		3,5	
H 13	4,0		10,2		2,3	
H 17	2,0		5,1		1,5	
H 19	1,5		3,8		1,9	
H 21	1,0		2,6		0,6	
H 23	1,0		2,6		3,3	
H 25	1,0		2,6		2,6	




Über rechten Mausklick und „Drucken“ lässt sich ein PDF Bericht zur D-A-CH-CZ Anschlussrichtlinie erstellen. In Abhängigkeit der Grenzwerte wird in diesem ein Kommentar (Anschlussbedingungen erfüllt / nicht erfüllt) eingeblendet.

## 1.12 Bericht nach IEEE 519




Vollständigen Bericht nach IEEE 519 Standard erzeugen und anzeigen.

In diesem Bericht werden Spannungs- und Stromharmonische automatisch mit Grenzwerten des IEEE 519 Standards verglichen. Vor Erzeugung des Berichts müssen die Parameter **Laststrom** und **Kurzschlussstrom** über eine Eingabemaske festgelegt werden.

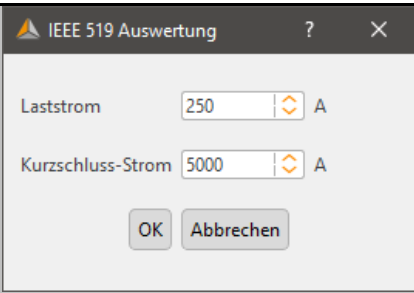Eingabemaske	Parameter
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Grenzwerte für Stromharmonische werden abhängig vom Verhältnis von Laststrom zu Kurzschlussstrom berechnet.</li> <li>Der Bericht kann mehrfach mit verschiedenen Kombinationen generiert werden.</li> </ul>

Für die Parametrierung der PQ-Box empfehlen wir die Benutzung einer der IEEE 519 Parametervorlagen.

### Bedingungen zum Erzeugen eines IEEE 519 Berichts

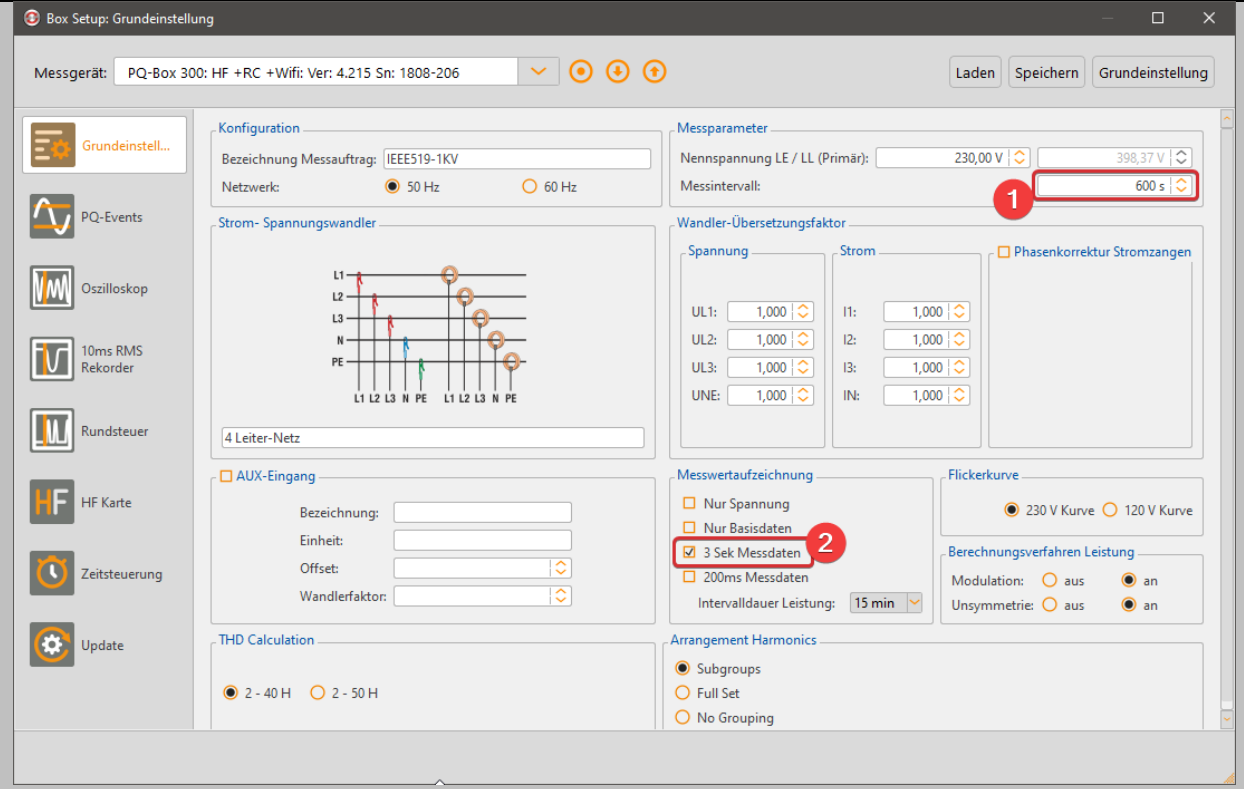

## 1.13 Darstellung Supraharmonische (nur PQ-Box 300)




Farbteppich Supraharmonische der Spannung

Bei Verwendung von Messdaten einer PQ-Box 300 wird das oben dargestellte Icon in der Kopfzeile angezeigt. Ein Klick auf den Button stellt alle Supraharmonischen der Spannungen UL1, UL2, UL3, UNE von 8 kHz bis 170 kHz dar (bzw. den parametrisierten Erfassungsbereich bei 200Hz Frequenzbändern).

Die Messdaten werden in einer Heatmap-Darstellung über die Zeitachse skaliert dargestellt. Die linke Achse stellt die Frequenz dar. An der rechten Seite des Diagramms ist der Messwert der Frequenzanteile farblich skaliert. Der Farbverlauf läuft von 0 = Schwarz über grün bis rot = höchster aufgetretener Messwert.

### Grafische Auswertung von Supraharmonischen Spannungspegeln

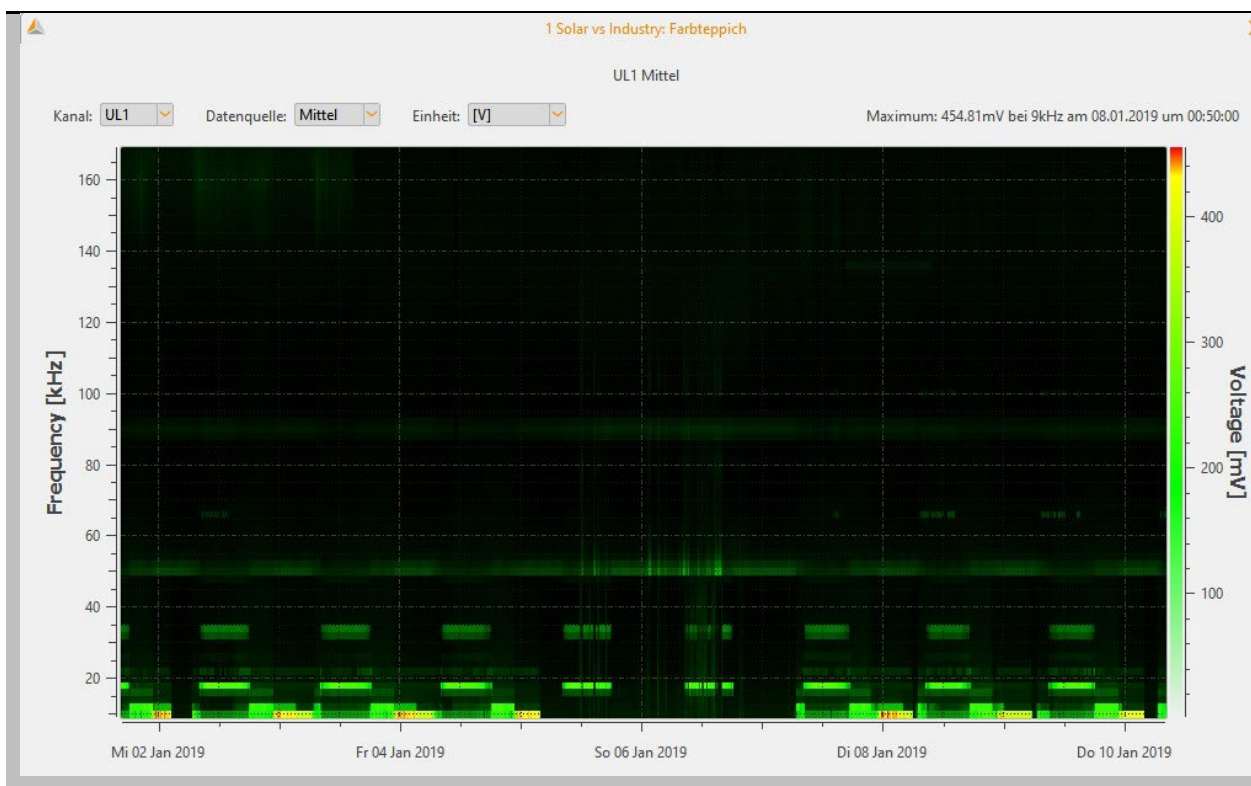

Der größte aufgetretene Messwert der ausgewählten Spannung wird oben rechts direkt mit Betrag und Frequenz angegeben.

Die Kanalauswahl kann zwischen den Spannungseingängen L1, L2, L3 und NE umgeschaltet werden. Innerhalb der Kanalwahl kann zwischen den Mittelwerten (freies Intervall) sowie den aufgezeichneten Extremwerten (200ms min; 200ms max) gewechselt werden.

Die Darstellung der Extremwerte ist abhängig vom Gerätesetup. Die Aufzeichnung der Extremwerte muss vorher aktiviert gewesen sein, um die Darstellung zu ermöglichen.

Auch die Einheit der visualisierten Daten kann direkt in der Kopfzeile zwischen [V] und [dB(μV)] umgeschaltet werden.

## 1.14 Pegel-Zeit-Diagramme der Langzeitdaten

Im Menüpunkt „Zyklische Daten“ werden alle permanent aufgezeichneten Messdaten aufgelistet. Es werden in jeder Messung über 3800 verschiedene Messwerte (Spannungen, Harmonische, Zwischenharmonische, Ströme, Leistungen und Energie) gespeichert.


Datenklasse	Bedeutung
<b>200ms TRMS</b>	Daten mit höchster zeitlicher Auflösung, Daten werden nur bei Auswahl im Geräte-Setup aufgezeichnet und dargestellt.
<b>3s TRMS</b>	Enthält Messwerte der Rundsteuersignalpegel. Die Aufzeichnung von weiteren Messwerten kann über das Geräte-Setup aktiviert werden.
<b>N sek Daten</b>	Hauptintervall der Messung (10 min für Messungen nach IEC61000-4-30 Klasse A)
<b>N min Daten</b>	Leistungs- und Energiewerte im Leistungsintervall (10 min/ 15 min/ 30 min)
<b>2 Std Daten</b>	Langzeitflicker



Die 10 s Mittelwerte der Netzfrequenz sind im N sek Baum unter dem Punkt „Frequenz“ enthalten.

Beliebige Messwerte lassen sich miteinander in einem Pegel-Zeit-Diagramm darstellen. So lässt sich z. B. ein Zusammenhang zwischen den Spannungsschwankungen, den daraus resultierenden Flickerpegel und dem Verursacher im Netz mittels zugehöriger Stromänderungen bilden.

### Auswahl von Langzeitdaten zur Darstellung im Pegel-Zeit Diagramm

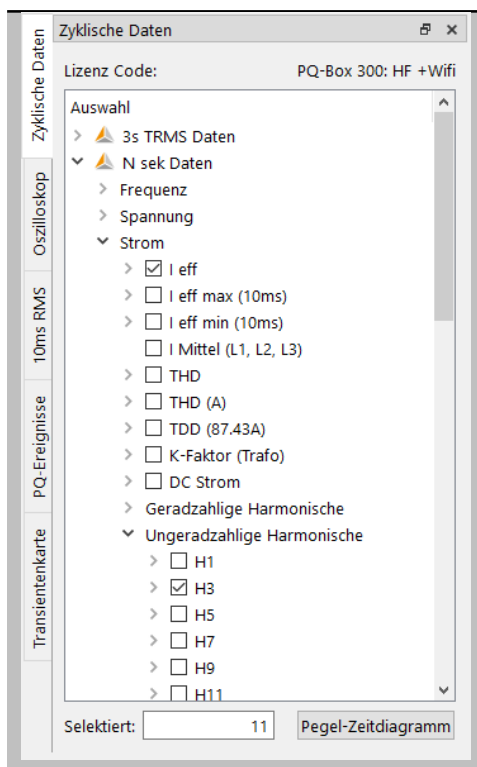

The screenshot shows the 'Zyklische Daten' window with the following structure:

- Lizenz Code: PQ-Box 300: HF +Wifi
- Auswahl:
  - > 3s TRMS Daten
  - ▼ N sek Daten
    - > Frequenz
    - > Spannung
    - ▼ Strom
      - >  I eff
      - >  I eff max (10ms)
      - >  I eff min (10ms)
      - >  I Mittel (L1, L2, L3)
      - >  THD
      - >  THD (A)
      - >  TDD (87.43A)
      - >  K-Faktor (Trafo)
      - >  DC Strom
      - > Geradzahlige Harmonische
      - ▼ Ungeradzahlige Harmonische
        - >  H1
        - >  H3
        - >  H5
        - >  H7
        - >  H9
        - >  H11

Selektiert: 11 Pegel-Zeitdiagramm

#### Pegel-Zeit Diagramm erstellen

- 0 Messwerte oder Messwertgruppen aus dem Messgrößenbaum markieren.
- 0 Durch Betätigung des „Pegel-Zeitdiagramm“ Buttons wird ein neues Diagramm erstellt.
- 0 Die Auswahl der Messgrößen wird automatisch zurückgesetzt.
- 0 Die Messdaten werden exakt in der Reihenfolge dargestellt, in der sie ausgewählt wurden

Wir machen das.

Nach Bestätigung der Auswahl werden die Messdaten automatisch gruppiert und dargestellt. Die Karte „Details“ zeigt zu jeder Größe den Min, Max und Mittelwert der ausgewählten Messung bzw. des dargestellten Bereichs an.

Mit Linksklick auf die Symbole unterhalb des graphischen Fensters lassen sich einzelne Kanäle ein- oder ausblenden. Zur Navigation durch den Diagrammbereich stehen in der Kopfzeile die folgenden Icons zur Verfügung.



Durch Betätigung der „Umschalt“ und „Strg“ Taste können mit gedrückter linker Maustaste Marker gesetzt werden.




Um einen Bereich zu vergrößern aktiviert man die Zoomfunktion. Dann zieht man mit aktivierter linker Maustaste ein Fenster von links oben nach rechts unten. Wird das Fenster entgegengesetzt gezogen, so wird die Vergrößerung zurückgesetzt.



Wenn die Taste „Verschieben“ aktiviert ist, lässt sich die Grafik frei in der Zeitachse, sowie Werteachse verschieben.

## Pegel-Zeit Diagramm

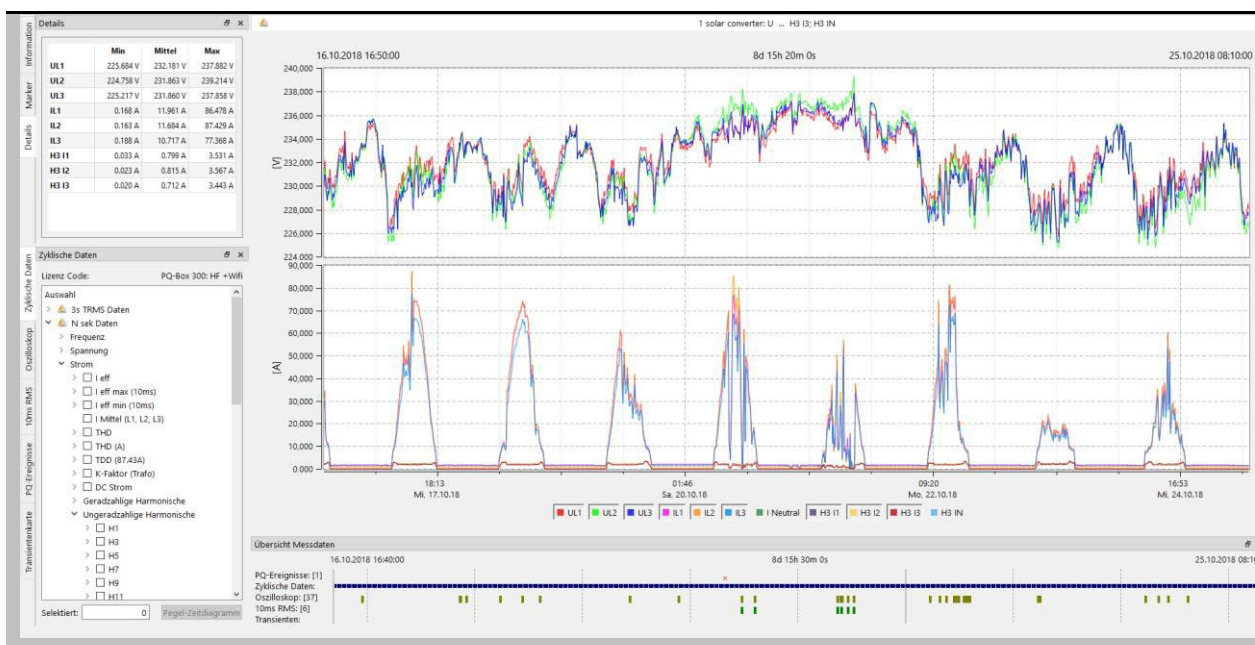

### 1.14.1 Setzen von Markern


Es können zwei Marker mit Hilfe der linken Maustaste im Plot gesetzt werden. Dabei wird die nächstgelegene Kurve selektiert und der Marker nimmt deren Farbe an.

- 0 **Marker Nr. 1** mit der linken Maustaste und Umschalttaste
- 0 **Marker Nr. 2** mit der linken Maustaste und Steuerungstaste

Der Abstand zwischen beiden Markern wird als Absolutwert bestimmt. Der zeitliche Abstand wird immer berechnet, die Werte-Differenz wird nur bei identischen Einheiten berechnet.

## Markierung im Pegel-Zeit Diagramm

## Ansicht Marker mit Zeit- und Messwertdifferenz

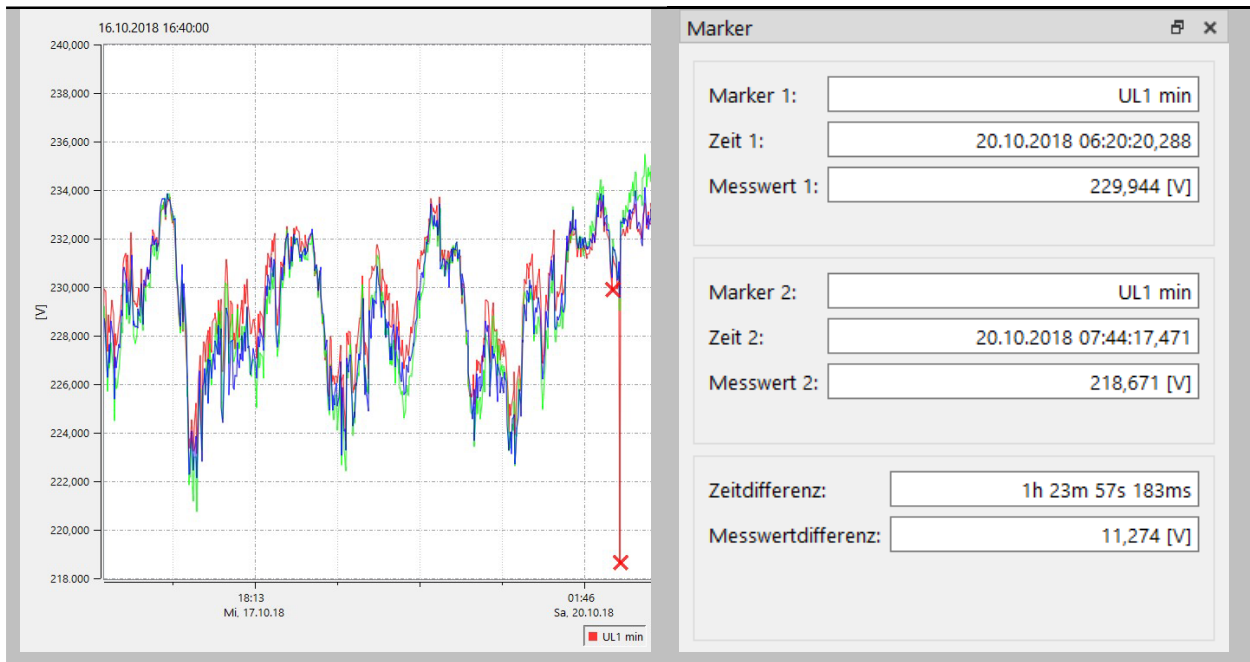

Auch bei lang eingestellten Messintervallen (z.B. 10min) werden für die Extremwerte (10ms) die exakten Zeitangaben in Millisekunden im Marker angezeigt.

### 1.14.2 Darstellung der Linienarten

Es werden fünf Arten von Darstellungen für die Linien angeboten.



Verbindet jeden Messpunkt miteinander. (Grundeinstellung für alle Diagramme)



Verbindet jeden Messpunkt miteinander und setzt ein kleines Kreuz pro Messpunkt.



Darstellung der Datenpunkte ohne Verbindung.



Diese Stufendarstellung ist besonders geeignet für Mittelwerte, z. B. 15 Minuten Leistungswerte. Hier wird der Mittelwert über die Messperiode als gerade Linie dargestellt.



Die „Stufendarstellung invertiert“ bietet die Möglichkeit, Netzunterbrechungen im Pegel-Zeit Diagramm klar darzustellen.

### 1.14.3 Weitere Funktionen im Kontextmenü (rechte Maustaste):

Mit rechtem Mausklick in den Darstellungsbereich, können die folgenden Funktionen ausgewählt werden:


- 0 **Marker entfernen** – bei gesetztem Marker kann dieser wieder entfernt werden
- 0 **Darstellung Flagging** = Messdaten, welche während eines Netzeinbruchs oder Netzunterbrechung ermittelt wurden, werden markiert (geflaggt). Hier kann die Markierung ein- und ausgeblendet werden
- 0 **Achsenkalierung links** = linke Messwertachse kann manuell skaliert werden
- 0 **Achsenkalierung rechts** = rechte Messwertachse kann manuell skaliert werden
- 0 **Achse logarithmisch skalieren**
- 0 **Achsen automatisch teilen** = SW trennt automatisch Messwerte mit eigener Skala sinnvoll so dass sich keine Messwerte überschneiden.
- 0 **Achsen automatisch skalieren** = SW skaliert automatisch auf Maximal- und Minimalwerte über gesamten Bildschirm
- 0 **Einstellung Grenzwertlinie** = Grenzwert und Farbe einer Grenzwertlinie kann festgelegt werden
- 0 **Messdaten komplett** = gesamter Messzeitraum wird dargestellt
- 0 **Messdaten 1 Tag** = die Zeitskalierung wird auf einen Tag gestellt
- 0 **Messdaten 7 Tage** = die Zeitskalierung wird auf genau eine Woche gestellt
- 0 **Messdaten 2 Wochen** = die Zeitskalierung wird auf 14 Tage gestellt
- 0 **Messdaten 4 Wochen** = die Zeitskalierung wird auf 1 Monat gestellt
- 0 **Kommentar einfügen** = Mit dieser Funktion kann ein Kommentar in die Grafik eingefügt werden. Dieser erscheint auch im Ausdruck.
- 0 **Drucken** = aktuelle Grafik wird an den eingestellten Drucker gesendet oder als PDF-Dokument gespeichert
- 0 **Zwischenablage** = Die Grafikdarstellung wird in die Zwischenablage kopiert. Danach kann beispielsweise die Abbildung in ein **MS-WORD™**-Dokument übernommen werden



## 1.14.4 Einstellung Grenzwertlinie

Im Menüpunkt „Einstellung Grenzwertlinie“ ist es möglich mehrere Grenzwertlinien zu definieren. Es werden die Farbe, der Wert, sowie die zugehörige Y-Achse der Grenzwertlinie eingestellt.

### Beispiel: Grenzwertlinie für die Spannung; 207V (-10% Un)

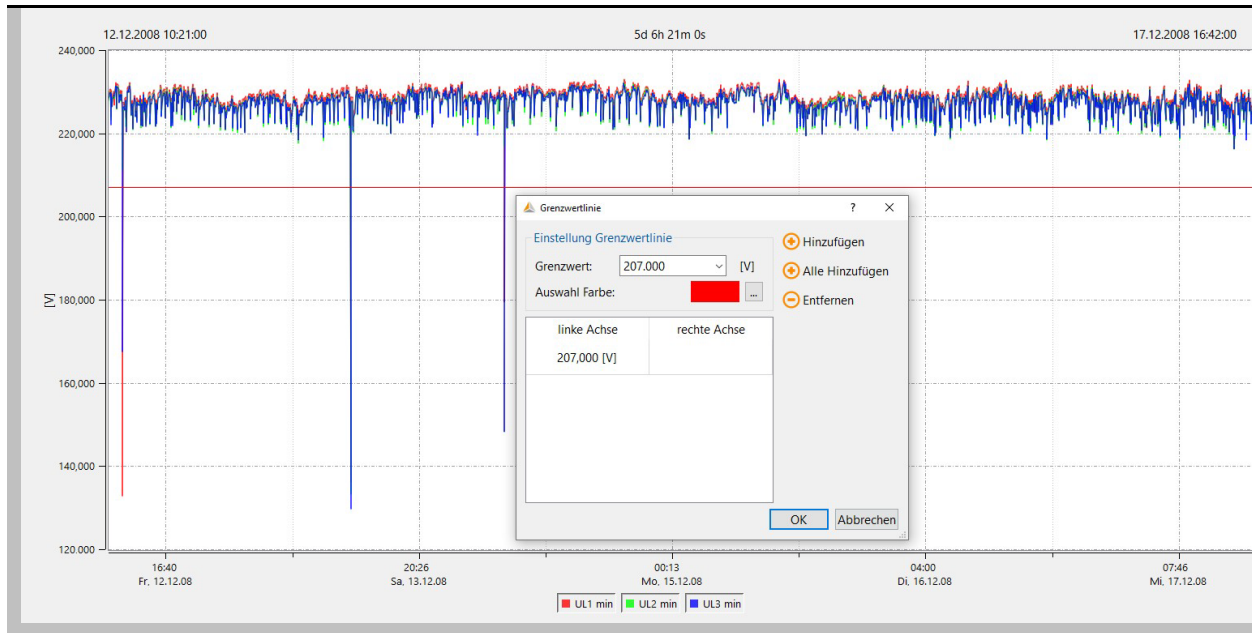

#### Grenzwerte einblenden



Soll eine Grenzwertlinie für eine Harmonische, der Spannung oder der Unsymmetrie eingeblendet werden, so schlägt die Software den zugehörigen Grenzwert der eingestellten Norm automatisch vor.

Der Grenzwert wird automatisch als %-Wert oder absoluter Wert angeboten, abhängig von der Darstellung der Harmonischen.

Wir machen das.

---


## 1.14.5 Kommentar einfügen

Mit der Funktion „Kommentar einfügen“ ist es möglich, beliebig viele Texte in die Grafik zu setzen.

---

### Kommentare in der graphischen Darstellung

---

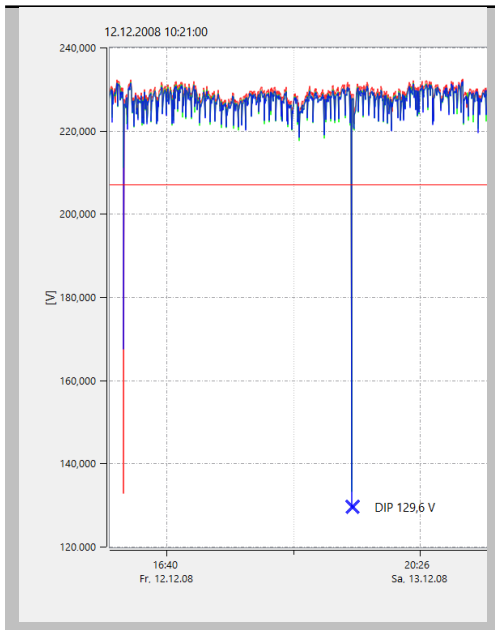

#### Kommentare bearbeiten

- Verschieben des Kommentars per Drag-and-Drop mit der linken Maustaste.
- Löschen des Kommentars durch Auswahl mit der linken Maustaste und „Entfernen“ Taste auf der Tastatur.
- Bearbeiten eines Kommentars per Doppelklick mit linker Maustaste.

## 1.14.6 Oszilloskop-Aufzeichnungen


Mit der Karte „Oszilloskop“ werden alle manuell, sowie über Triggereinstellungen aufgezeichneten Oszilloskop-Rekorder, aufgelistet. Diese können nach dem Zeitpunkt oder der Triggerbedingung sortiert werden.

Über einen Linksklick auf die Zeile erhalten Sie das entsprechende Oszilloskopbild.

Bei jeder Störwertaufzeichnung werden die folgenden Messwerte aufgezeichnet:

- 0 alle Spannungen „Leiter gegen Leiter“ (U12, U23, U31)
- 0 alle Spannungen „Leiter gegen Erde“ (UL1, UL2, UL3, UNE)
- 0 alle Ströme (I1, I2, I3, IN)

### Visualisierung einer Oszilloskop Aufnahme

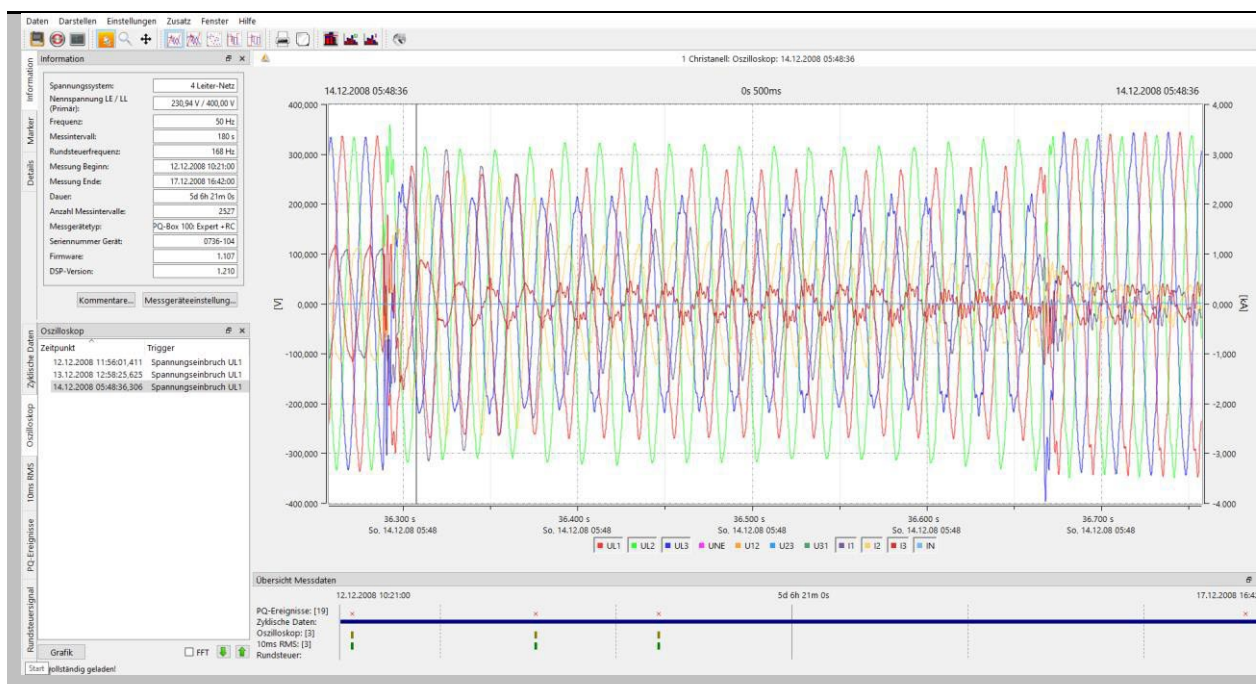

Über die beiden Tasten kann durch die getriggerten Bilder geblättert werden. Die Software merkt sich hierbei die Einstellungen des vorherigen Bildes und zeigt alle weiteren Bilder in der gleichen Darstellung (z.B. nur die Spannungskanäle ohne Strom).

Wir machen das.

---


### Menü „rechte Maustaste“

---

Marker entfernen	
Marker 1	
Marker 2	
<hr/>	
ASCII Datenexport	
COMTRADE Export	
<hr/>	
Achsenkalierung links...	
Achsenkalierung rechts...	
Achsen teilen	
Automatisch skalieren	
<hr/>	
Einstellung Grenzwertlinie...	
<input checked="" type="checkbox"/> Triggerlinie	<b>0 ASCII Datenexport</b> Export der Daten des aktuellen Störschriebs als CSV File.
<hr/>	
Kommentar einfügen	<b>0 ASCII Datenexport</b> Export der Daten des aktuellen Störschriebs als COMTRADE File.
Drucken	<b>0 Achsenkalierung links/rechts</b> Skalierung manuell anpassen.
Zwischenablage	<b>0 Achsen teilen</b> Spannungen und Ströme getrennt voneinander darstellen.
	<b>0 Triggerlinie</b> Darstellung der schwarzen triggerlinie unterdrücken.
	<b>0 Drucken</b> Störschrieb als PDF exportieren.
	<b>0 Zwischenablage</b> Messdaten in die Zwischenablage kopieren..

---

## FFT Analyse



Die Berechnung des FFT Spektrums ist über die Aktivierung des Feldes „FFT“ von jedem getriggerten Oszilloskopbild möglich.


Das für die FFT Analyse verfügbare Spektrum ist abhängig vom PQ-Box Modell.

Modell	Spektrum
<b>multilog 3</b>	<b>DC bis 10 kHz</b>
<b>PQ-Box 100</b>	<b>DC bis 5 kHz</b>
<b>PQ-Box 150</b>	<b>DC bis 10 kHz</b>
<b>PQ-Box 200</b>	<b>DC bis 20 kHz</b>
<b>PQ-Box 300</b>	<b>DC bis 20 kHz</b>



Die Markerfelder zeigen in der FFT Analyse die ausgewählte Frequenz und Amplitude im Spektrum an.

### Spannung und Strom als FFT Analyse bis 20.000 Hz

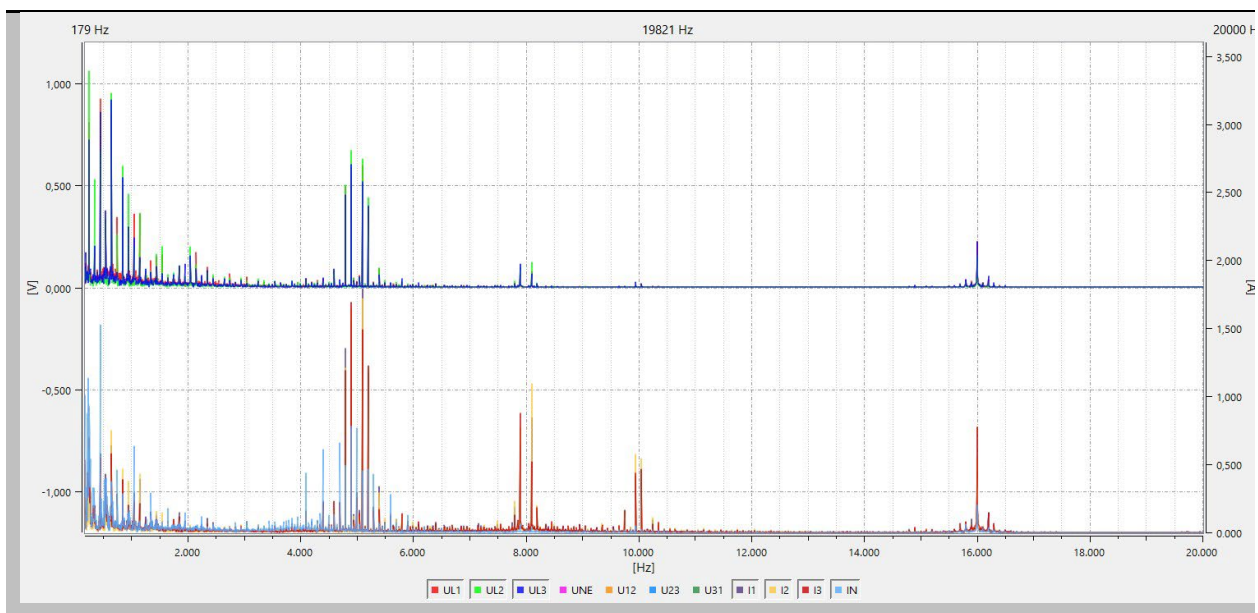

## 1.14.7 10ms-RMS Störschriebe


Mit der Karte „10ms RMS“ werden alle manuell, sowie über Triggereinstellungen aufgezeichneten Effektivwert-Rekorder, aufgelistet. Diese können nach dem Zeitpunkt oder der Triggerbedingung sortiert werden.

Über einen Linksklick auf die Zeile wird der entsprechende Rekorder angezeigt.

Bei jeder Störwertaufzeichnung werden die folgenden Messwerte aufgezeichnet:

- 0 alle Spannungen „Leiter gegen Leiter“ (U12, U23, U31)
- 0 alle Spannungen „Leiter gegen Erde“ (UL1, UL2, UL3, UNE)
- 0 alle Ströme (I1, I2, I3, IN)
- 0 Leistungen (P, Q, S)
- 0 Frequenz und Frequenzänderung (F, DFDT)

### Visualisierung einer 10ms RMS Aufzeichnung

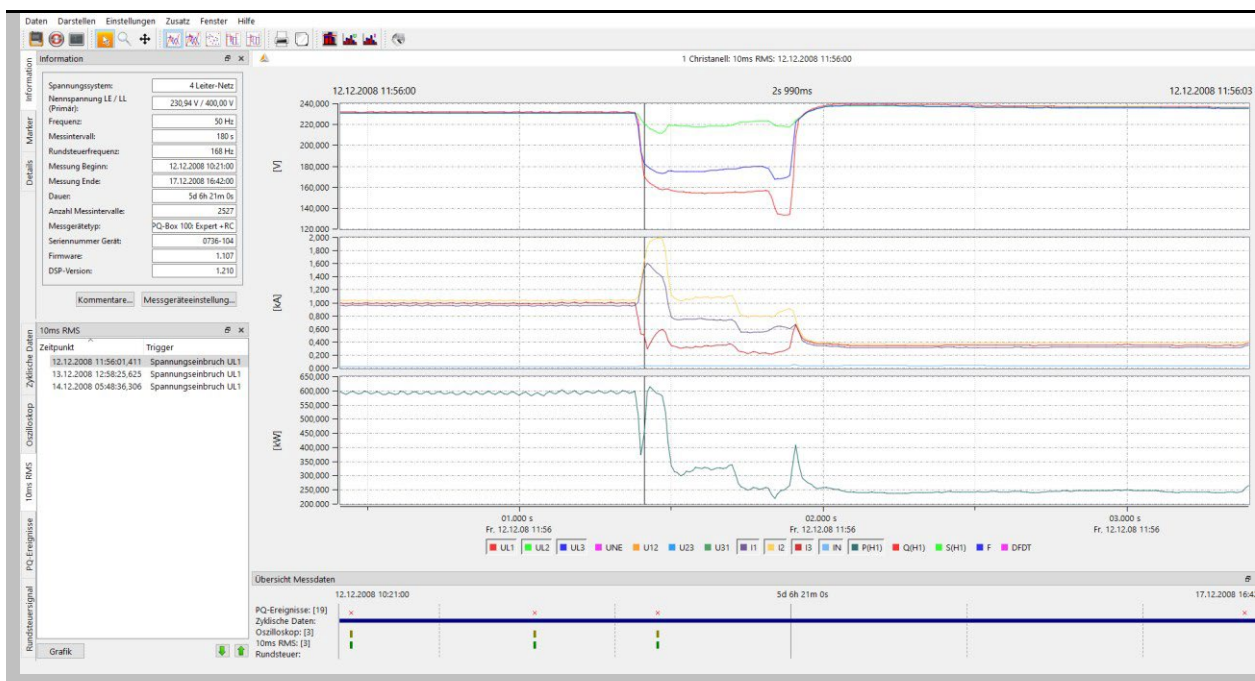

Über die beiden Tasten kann durch die getriggerten Bilder geblättert werden. Die Software merkt sich hierbei die Einstellungen des vorherigen Bildes und zeigt alle weiteren Bilder in der gleichen Darstellung (z.B. nur die Spannungskanäle ohne Strom).

## 1.14.8 Transientenrekorder (nur PQ-Box 200, PQ-Box 300)


Mit der Karte „Transientenrekorder“ werden alle manuell, sowie über Triggereinstellungen aufgezeichnete transiente Signale, aufgelistet. Diese können nach dem Zeitpunkt oder der Triggerbedingung sortiert werden.

Über einen Linksklick auf die Zeile wird der entsprechende Rekorder angezeigt.


Bei jeder Störwertaufzeichnung werden die folgenden Messwerte aufgezeichnet:

- 0 alle Spannungen „Leiter gegen Erde“ (UL1, UL2, UL3, UNE)

### Visualisierung einer Transientenaufzeichnung

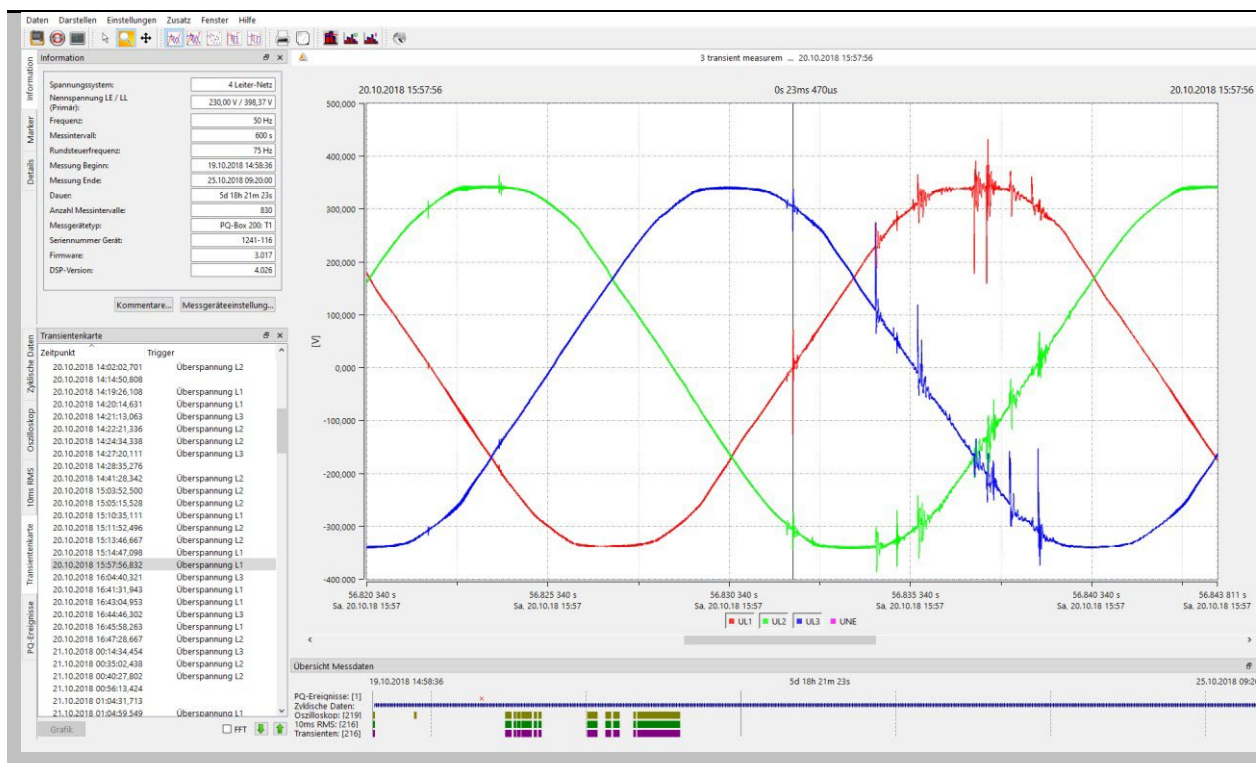

Im Transientenrekorder werden die Messwerte als Spannung gegen Erdpotential dargestellt. Bei Messung in der Mittelspannung über einen Wandler sieht man hier die sekundären Werte.




**FFT des Transientenrekorders:**

Mithilfe der Funktion FFT des Transientenrekorders ist es möglich Bewertungen der Amplituden in einem Frequenzspektrum bis maximal der Hälfte der Abtastfrequenz durchzuführen. Das verfügbare Frequenzspektrum in der FFT Darstellung ist auf die Hälfte der eingestellten Abtastfrequenz eingestellt.

---

**Beispiel PQ-Box 300 – Spektrum bis 204,8 kHz**

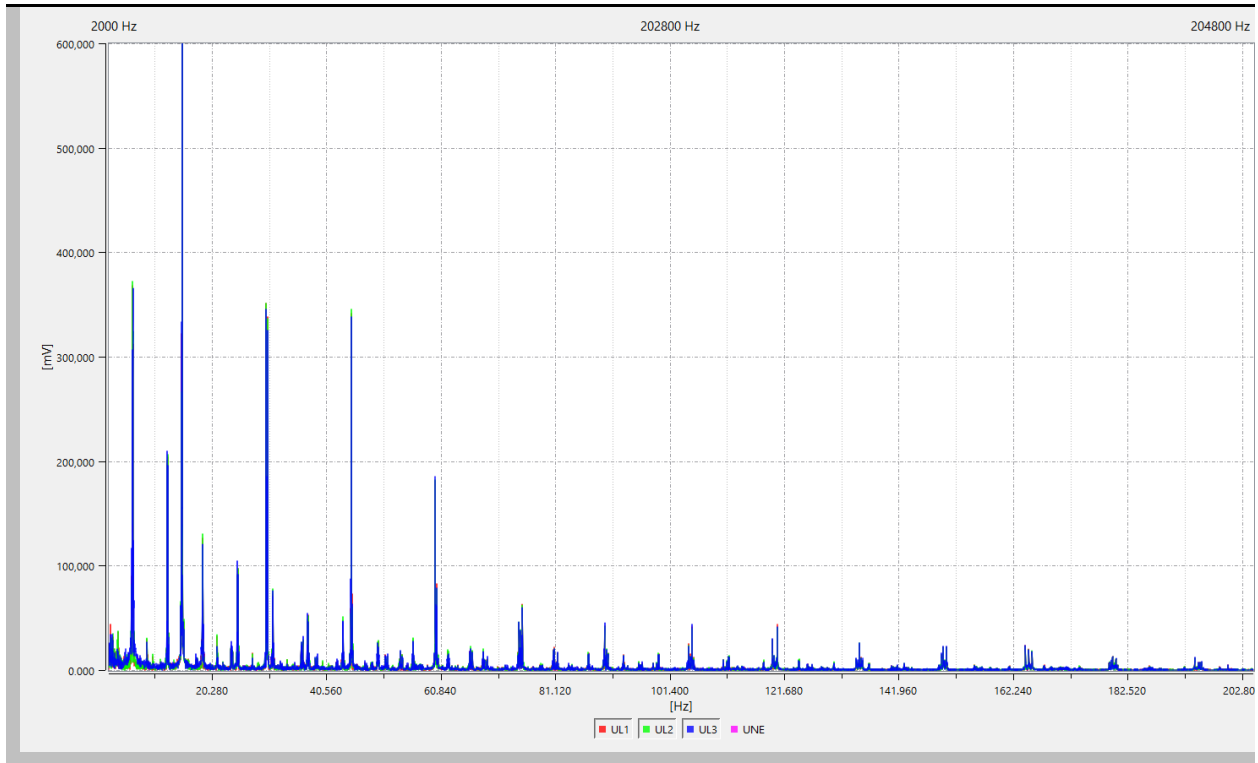



## 1.14.9 Rundsteuer-Rekorder


Mit der Option „R1 - Rundsteuersignalanalyse“ kann die PQ-Box gezielt auf ein Rundsteuersignal triggern. Das Telegramm wird mit einer Auflösung von 10ms über die eingestellte Aufzeichnungsdauer registriert. Die maximale Rekorder Länge beträgt 210 Sekunden.

Bei jeder Störwertaufzeichnung werden die folgenden Messwerte aufgezeichnet:

- alle Spannungen „Leiter gegen Leiter“ (U12, U23, U31)
- alle Spannungen „Leiter gegen Erde“ (UL1, UL2, UL3, UNE)
- alle Ströme (I1, I2, I3, IN)

Im Beispiel wurde die Rundsteuerfrequenz 180Hz über eine Dauer von 1 Minute und 40 Sekunden aufgezeichnet.

### Rundsteuertelegramm – Aufzeichnung von Spannung und Strom als 10ms Effektivwert

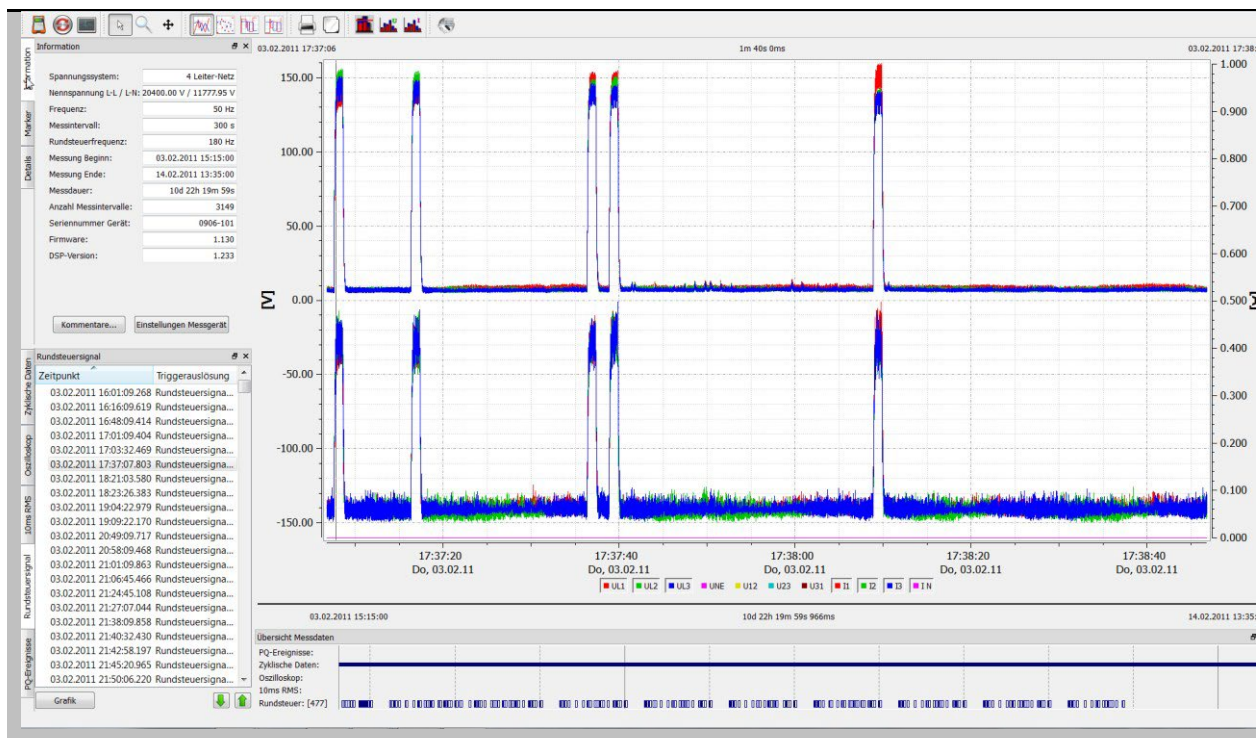

Wir machen das.

## 1.14.10 PQ Ereignisse

Mit der Karte „PQ-Ereignisse“ werden alle Verletzungen der eingestellten Grenzwerte angezeigt.

### PQ-Ereignis Menü und Auswerte-Optionen

PQ-Ereignisse

PQ-Ereignisse	Anzahl
<input type="checkbox"/> Frequenzabweichung	0
<input type="checkbox"/> netzfrequente Überspannung (10ms)	0
<input type="checkbox"/> Spannungsüberhöhung (10ms - Einphasig)	0
<input type="checkbox"/> Spannungsüberhöhung (10ms - Mehrphasig)	0
<input checked="" type="checkbox"/> Spannungseinbruch (10ms - Einphasig)	12
<input type="checkbox"/> Spannungseinbruch (10ms - Mehrphasig)	4
<input type="checkbox"/> Schnelle Spannungsänderung (Einphasig)	0
<input type="checkbox"/> Schnelle Spannungsänderung (Mehrphasig)	0
<input type="checkbox"/> Versorgungsunterbrechung (Einphasig)	0
<input type="checkbox"/> Versorgungsunterbrechung (Mehrphasig)	0
<input type="checkbox"/> Rundsteuersignal (3sec)	0
<input type="checkbox"/> Langsame Spannungsabweichung	0
<input type="checkbox"/> Überschreitung Langzeitflicker	0
<input type="checkbox"/> Überschreitung Unsymmetrie	0
<input type="checkbox"/> Überschreitung THD	0

Auflistung Ereignisse    EN-Matrix    ITIC

- 0 **Auflistung Ereignisse**  
Detaillierte tabellarische Auflistung der PQ-Ereignisse mit Zeitpunkt und Extremwerten.
- 0 **EN-Matrix**  
Automatische Einordnung von Spannungs-Ereignissen in Gruppen nach Tiefe und Dauer.
- 0 **ITIC**  
Darstellung von Spannungs-Ereignissen in ITIC Grafik.

### Tabellarische Darstellung von PQ-Ereignissen

1 Christanell: PQ-Ereignisse [Spannungseinbruch (10ms - Einphasig)]


	Ereignis	Beginn	Maximalwert [V]	Ende	Dauer
1	Spannungseinbruch (10ms) UL1	12.12.2008 11:56:01,411	132,796	12.12.2008 11:56:01,930	0s 519ms
2	Spannungseinbruch (10ms) UL3	12.12.2008 11:56:01,411	167,448	12.12.2008 11:56:01,921	0s 510ms
3	Spannungseinbruch (10ms) UL2	12.12.2008 11:56:01,440	211,248	12.12.2008 11:56:01,720	0s 279ms
4	Spannungseinbruch (10ms) UL3	13.12.2008 12:58:25,615	129,643	13.12.2008 12:58:26,148	0s 531ms
5	Spannungseinbruch (10ms) UL1	13.12.2008 12:58:25,625	136,184	13.12.2008 12:58:26,148	0s 521ms
6	Spannungseinbruch (10ms) UL2	13.12.2008 12:58:25,667	212,729	13.12.2008 12:58:25,746	0s 79ms
7	Spannungseinbruch (10ms) UL2	13.12.2008 12:58:25,845	133,259	13.12.2008 12:58:26,148	0s 301ms
8	Spannungseinbruch (10ms) UL3	14.12.2008 05:48:36,296	148,153	14.12.2008 05:48:36,687	0s 390ms
9	Spannungseinbruch (10ms) UL1	14.12.2008 05:48:36,306	179,344	14.12.2008 05:48:36,687	0s 380ms
10	Spannungseinbruch (10ms) UL2	14.12.2008 05:48:36,367	216,811	14.12.2008 05:48:36,387	0s 20ms
11	Spannungseinbruch (10ms) UL2	17.12.2008 13:49:05,214	216,258	17.12.2008 13:49:05,305	0s 90ms
12	Spannungseinbruch (10ms) UL3	17.12.2008 13:49:05,236	216,240	17.12.2008 13:49:05,305	0s 69ms



Durch Links-Klick in die Kopfzeile kann die Tabllarische Darstellung nach Maximalwert oder Dauer sortiert werden.

Bei Darstellung aller Spannungsereignisse als ITIC-Visualisierung werden alle Abweichungen zur Nennspannung in Dauer und Amplitude grafisch dargestellt.

### ITIC Darstellung von PQ-Ereignissen

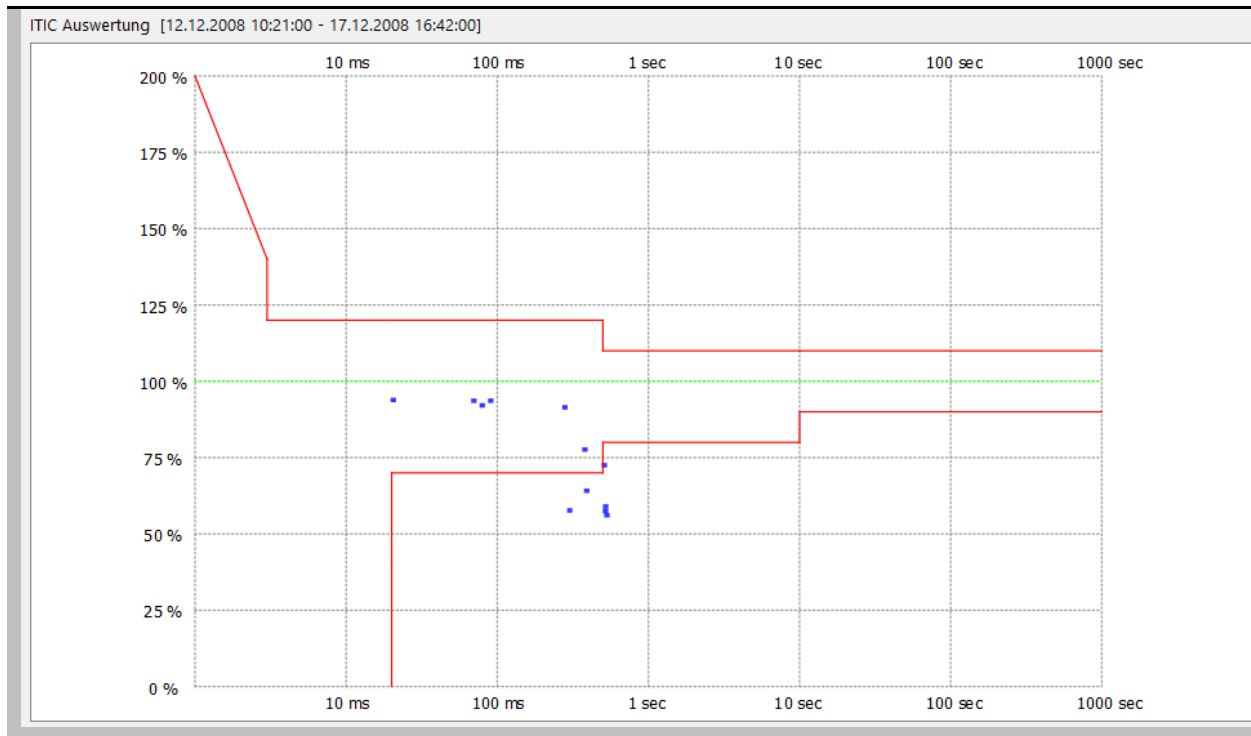

Auf der Karte "PQ Ereignisse" gibt es zusätzlich zur ITIC Grafik eine Ereignistabelle UNIPEDA Statistik für alle Spannungseinbrüche und Überspannungen.

### Einordnung der PQ-Ereignisse in die EN-Matrix

Restspannu... $U$ [%]	Dauer $t$ [ms]					
	$10 \leq t < 200$	$200 \leq t < 500$	$500 \leq t < \dots$	$1000 \leq t < \dots$	$5000 \leq t < \dots$	$t \geq 60000$
$90 > u \geq 80$	0	0	0	0	0	0
$80 > u \geq 70$	0	1	1	0	0	0
$70 > u \geq 40$	0	2	3	0	0	0
$40 > u \geq 5$	0	0	0	0	0	0
$5 > u$	0	0	0	0	0	0

Überspannung $U$ [%]	Dauer $t$ [ms]			
	$10 \leq t < 500$	$500 \leq t < 5000$	$5000 \leq t < 60000$	$t \geq 60000$
$u \geq 120$	0	0	0	0
$120 > u \geq 110$	0	0	0	0

Wir machen das.

---




Unter WinPQ mobil/Einstellungen/Allgemein kann diese Matrix auf andere Netz-Standards umgeschaltet werden. (Netcode, NRS-048, GB-China)


### 1.14.11 Datenexport – Intervalldaten

Unter Einstellungen -> Datenexport können grundlegende Parameter für den Messdatenexport festgelegt werden. Die Trennung des Dezimalzeichens ist bei einem deutschsprachigen Windows als Komma anzugeben, im englischsprachigen Windows als Punkt.

**Menüpunkt zur Einstellung des Exportformats**

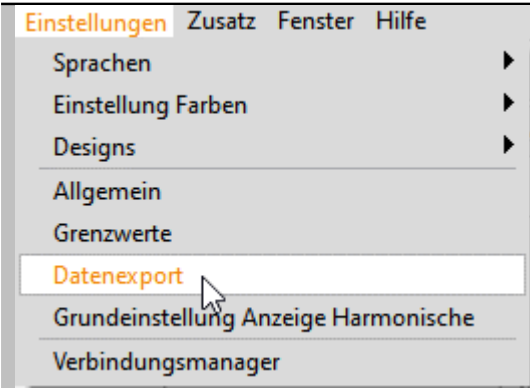

**Ausgabeformat bearbeiten**

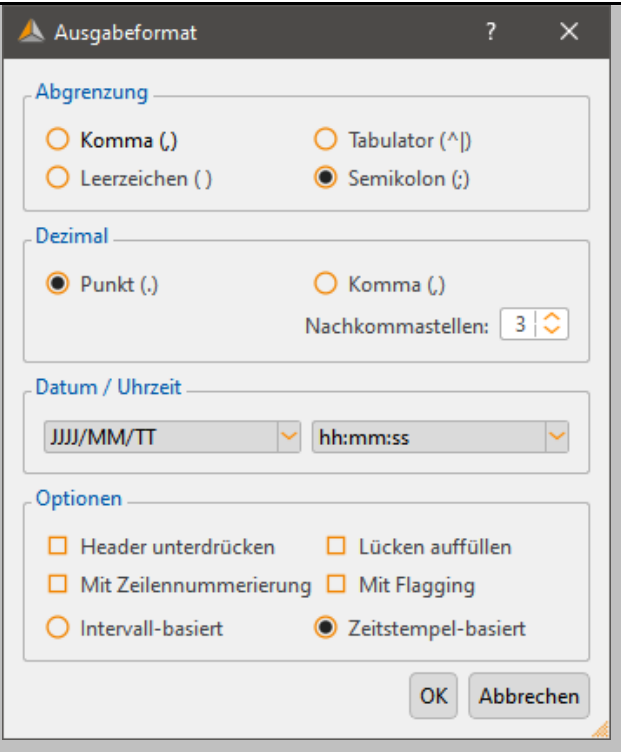

#### Optionen:

- 0 **Header unterdrücken:** Informationen wie Bezeichnung Messauftrag, Gerätenummer und Messintervall werden nicht in der Überschrift angezeigt.
- 0 **Lücken auffüllen:** hier werden bei Unterbrechungen des Messauftrages die Lücken mit 0 aufgefüllt. Alle Zeitintervalle sind fortlaufend mit konstantem Intervall.
- 0 **Mit Flagging:** Anzeige ob Messdaten aufgrund einer Störung markiert wurden nach IEC61000-4-30 im Datenexport ausgeben oder nicht.
- 0 **Mit Zeilennummerierung:**
- 0 **Intervall-basiert:** Extremwerte von Spannung und Strom werden mit dem Zeitstempel des jeweiligen Intervalls ausgegeben.
- 0 **Zeitstempel-basiert:** Extremwerte von Spannung und Strom werden mit exaktem Zeitstempel (millisekundengenau) ausgegeben.

Wir machen das.

Unter „Daten/CSV Export“ können nun alle Intervalldaten einer Messung exportiert werden um diese z.B. in MS Excel zu öffnen.



**Laden** Eine vorher gespeicherte Auswahl von Messgrößen laden.

**Speichern** Die momentane Auswahl als Vorlage speichern.

**Löschen** Alle Auswahlfelder deaktivieren.

**Erweitert** Ausgabeformat bearbeiten.

**Datenexport** Daten im Zielverzeichnis speichern.

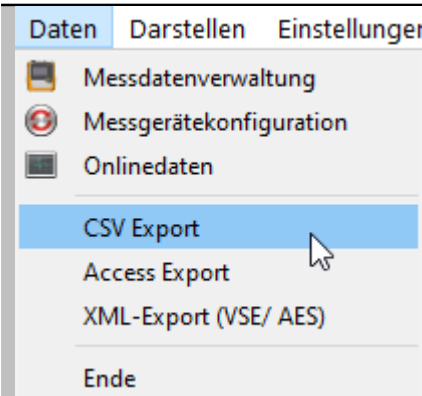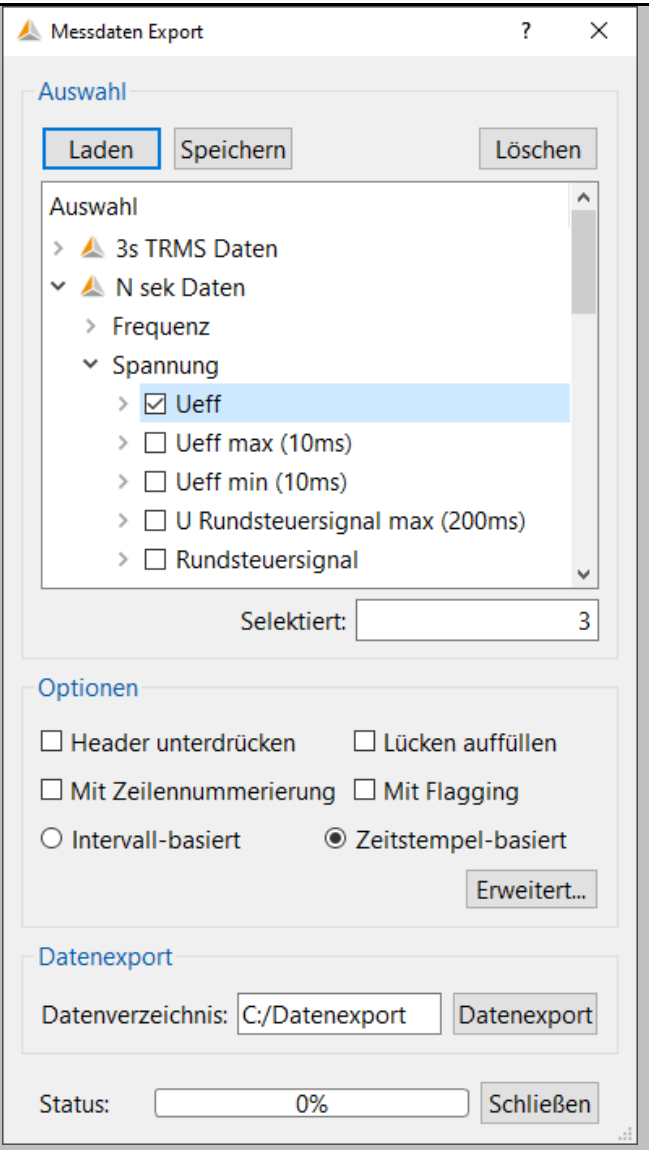Export der Messdaten im CSV Format	Daten selektieren und Ausgabeformat bearbeiten
 <p>The screenshot shows the 'Daten' menu with the following items: Messdatenverwaltung, Messgerätekonfiguration, Onlinedaten, <b>CSV Export</b> (highlighted), Access Export, XML-Export (VSE/ AES), and Ende.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Messdaten Export' dialog box with the following sections:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Auswahl:</b> Buttons for 'Laden', 'Speichern', and 'Löschen'. A tree view shows '3s TRMS Daten' expanded, 'N sek Daten' expanded, 'Frequenz' expanded, and 'Spannung' expanded. Under 'Spannung', 'Ueff' is checked and highlighted. Other options include 'Ueff max (10ms)', 'Ueff min (10ms)', 'U Rundsteuersignal max (200ms)', and 'Rundsteuersignal'. A 'Selektiert:' field shows the value '3'.</li><li><b>Optionen:</b> Checkboxes for 'Header unterdrücken', 'Lücken auffüllen', 'Mit Zeilennummerierung', and 'Mit Flagging'. Radio buttons for 'Intervall-basiert' and 'Zeitstempel-basiert' (selected). An 'Erweitert...' button.</li><li><b>Datenexport:</b> A text field for 'Datenverzeichnis:' containing 'C:/Datenexport' and a 'Datenexport' button.</li><li><b>Status:</b> A progress bar showing '0%' and a 'Schließen' button.</li></ul>



Die Messdaten werden mit der Dateierweiterung „.asc“ gespeichert. Damit können die Files sehr einfach per Drag-and-drop in MS Excel importiert werden. Die Dateierweiterung kann manuell in .csv geändert werden, ohne dass das File beschädigt wird.

### Beispiel von in Excel importierten CSV Daten

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Messdaten Export PQ-Box Seriennummer: 0736-104												
2													
3	Messung: 1 Christanell, Industrie, Hersteller für Schinken,												
4													
5	Intervall: 180 sec												
6	Spannung: 230.94 V												
7													
8													
9	Datum/Zeit: 10:24:00.000 16:42:00.000												
10													
11	Datum	Zeit	'UL1_[V]'	'UL2_[V]'	'UL3_[V]'	'P_L1_[W]'	'P_L1_[W]_abs'	'P_L2_[W]'	'P_L2_[W]_abs'	'P_L3_[W]'	'P_L3_[W]_abs'	'P_total_[W]'	'P_total_[W]_ab:
12	12.12.2008	10:24:00.000	229,041	228,186	228,124	171862,156	171862,156	187712,297	187712,297	172204,344	172204,344	531778,75	531778,7
13	12.12.2008	10:27:00.016	230,742	229,994	229,965	153554,047	153554,047	168909,563	168909,563	154422,875	154422,875	476886,5	476886,
14	12.12.2008	10:30:00.000	230,953	230,238	230,144	143951,328	143951,328	159738,813	159738,813	145379,625	145379,625	449069,75	449069,7
15	12.12.2008	10:33:00.012	231,298	230,72	230,575	142923,563	142923,563	157782,234	157782,234	144180,875	144180,875	444886,688	444886,68
16	12.12.2008	10:36:00.000	231,605	231,032	230,837	139480,688	139480,688	153879,703	153879,703	141150,531	141150,531	434510,906	434510,90
17	12.12.2008	10:39:00.000	231,89	231,329	231,121	135920,734	135920,734	150201,25	150201,25	137542,281	137542,281	423664,281	423664,28
18	12.12.2008	10:42:00.000	231,282	230,704	230,55	140445,734	140445,734	154591,438	154591,438	142575,25	142575,25	437612,438	437612,43



Die Reihenfolge der angewählten Messdaten im Auswahlménü legt automatisch auch die Reihenfolge der Spalten in der Exportdatei fest.


Im CSV Export werden die Minimal - und Maximalwerte der Effektivwerte mit den genauen Zeitstempeln ausgegeben. Diese Funktion kann in den Grundeinstellungen für den Datenexport der Messdaten ausgeschaltet werden.

Wir machen das.

## 1.14.12 Zusatzfunktionen


Über den Menüpunkt Fenster -> Aufteilen ist es möglich alle bisher ausgewählten Auswertungen übersichtlich in einem Bild miteinander darzustellen.

### Mehrere offene Fenster in einer Ansicht

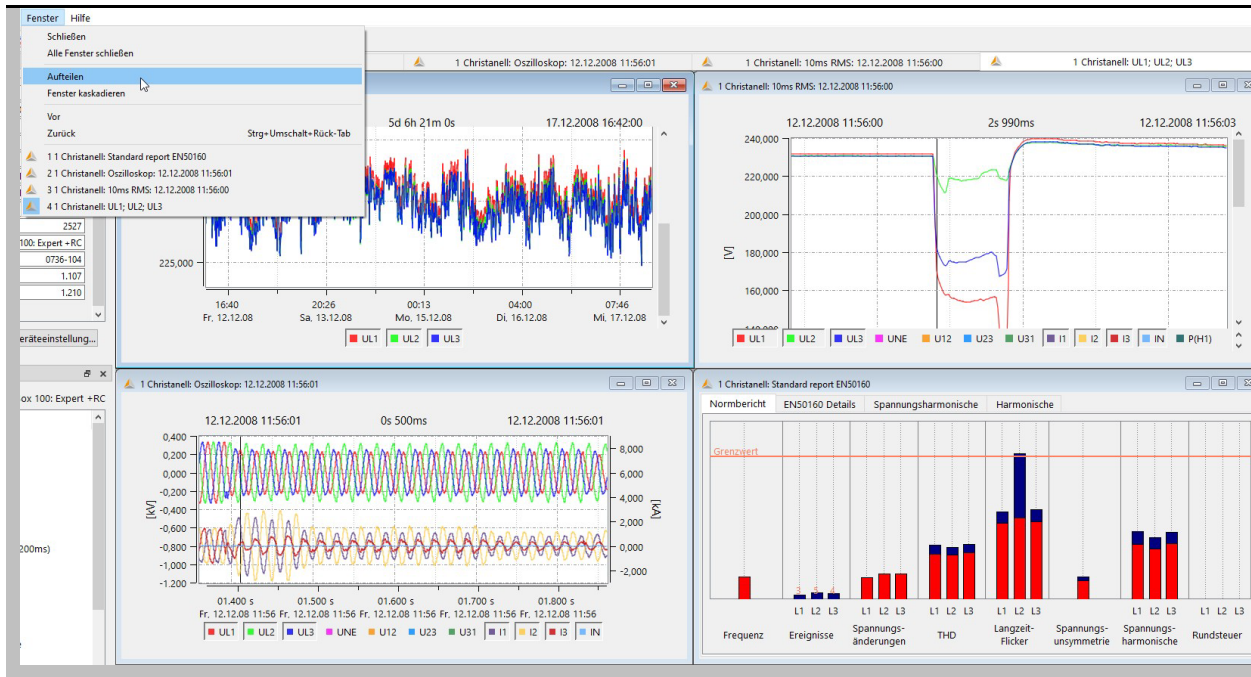

Die Felder „Information“ oder „Übersicht Messdaten“ können geschlossen werden, um mehr Platz für die Auswertegrafik zu bekommen. Über das Feld „Darstellen“ ist es möglich diese wieder zu aktivieren.

### Ein- und Ausblenden von Tabs

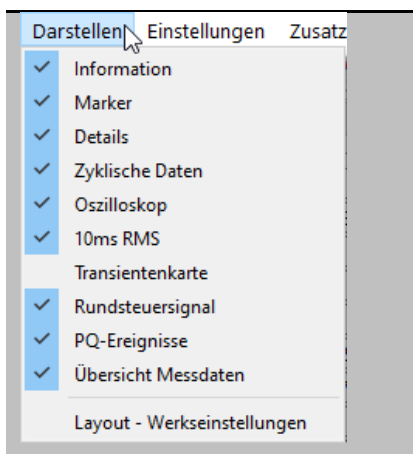




### 1.14.13 Zwei unterschiedliche Messungen miteinander vergleichen.

Es ist möglich während einer Auswertung eine weitere Messung zu öffnen, Pegel-Zeitdiagramme und Normauswertungen zu starten und diese in einem Bild nebeneinander darzustellen und miteinander zu vergleichen.

#### Zwei unterschiedliche Messungen miteinander dargestellt (2 x EN50160 Bericht, 2 x Pegel-Zeitdiagramm)

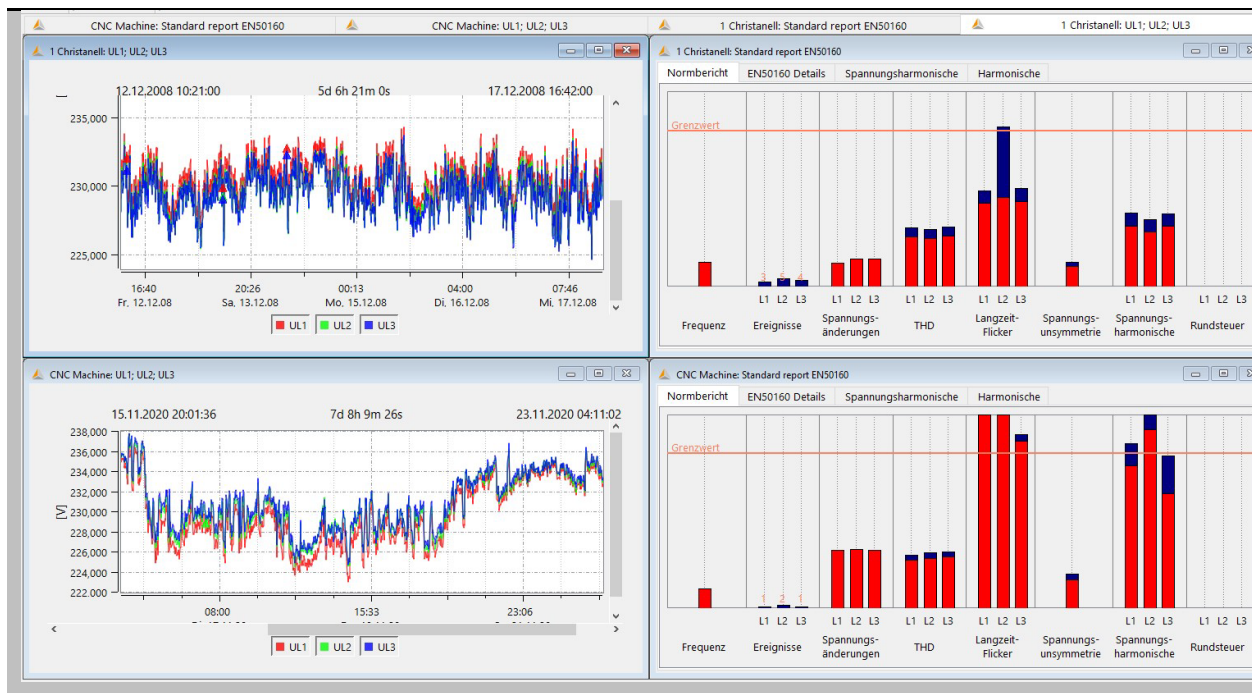

#### Tipp:




Es können mehrere Instanzen der WinPQ mobil Software gleichzeitig auf einem Rechner geöffnet werden. Damit ist es möglich, zwei Messungen auf jeweils getrennten Bildschirmen darzustellen und zu vergleichen.

## 1.15 Hilfe Menu

Über das Hilfemenu der WinPQ mobil Software kann auf die aktuellsten Bedienungsanleitungen der PQ-Boxen und der Software zugegriffen werden.

---

### Hilfe Menu der WinPQ mobil Software

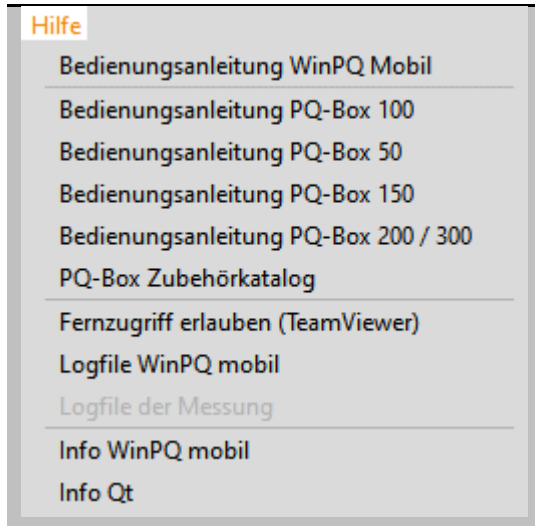

## 2. Grenzwerte und Einstellungen PQ-Box




Mit diesem Icon in der Kopfzeile des Startfensters der WinPQ mobil Software haben Sie die Möglichkeit Geräteparameter, Triggerbedingungen und Grenzwerte der PQ-Box zu ändern.

Nach dem Öffnen des Parametrierfensters kann im Auswahlfeld „Messgerät“ die zu parametrierende PQ-Box ausgewählt werden.



Nach Auswahl des Messgeräts werden ab WinPQ mobil 6.0 direkt die Parameter der angeschlossenen PQ-Box heruntergeladen und angezeigt.

### Startfenster der Parametrierung

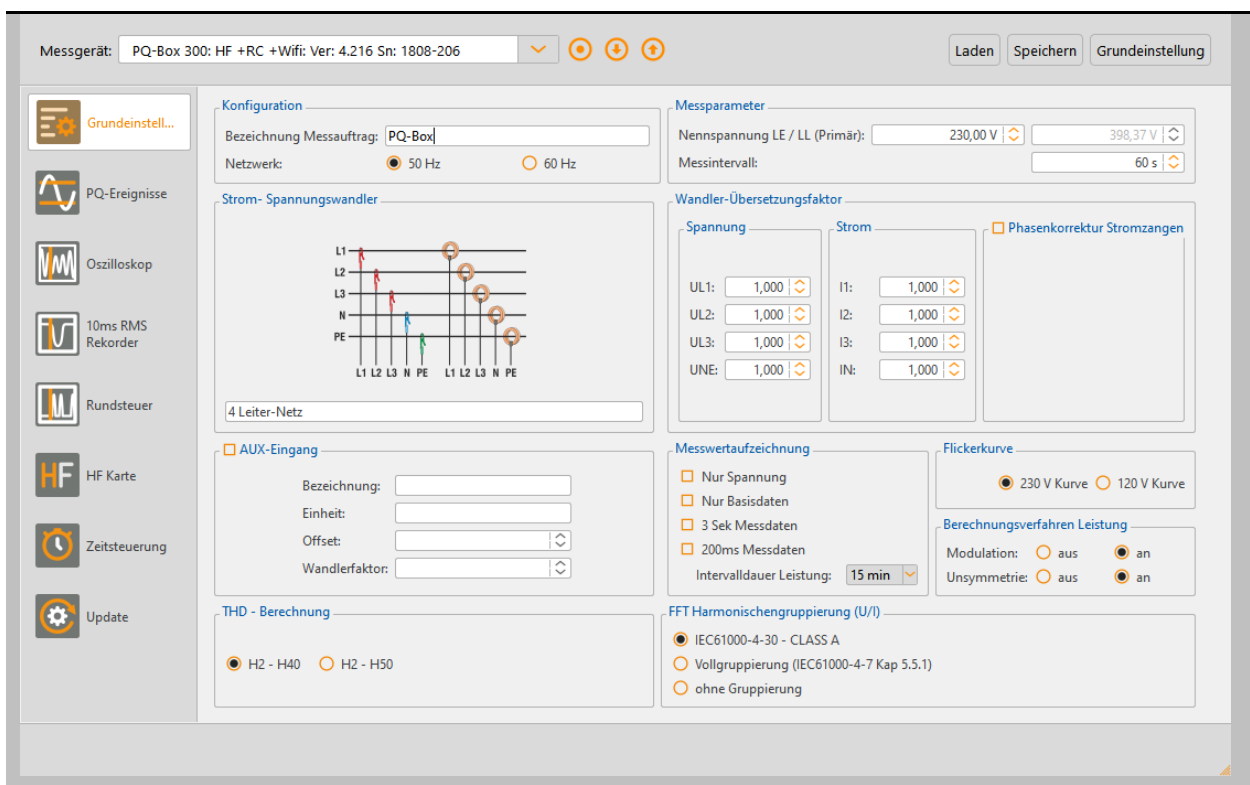

Zur Interaktion mit dem Messgerät stehen die folgenden Buttons zur Verfügung:



Nach abgeschlossener Parametrierung direkt eine Messung starten.



Parametrierung vom Gerät manuell herunterladen.



Parametrierung oder Vorlage an das Gerät senden.

## Wir machen das.

---

Die Verwaltung von Vorlagen erfolgt über die Buttons in der rechten oberen Ecke:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Laden</b>              | Eine Normvorlage oder eigene Parametervorlage laden.  |
| <b>Speichern</b>          | Die Parametrierung als eigene Vorlage speichern.  |
| <b>Grundeinstellungen</b> | Die gesamte Parametriermaske incl. Grenzwerte und Triggereinstellungen auf Grundeinstellungen zurücksetzen. |



### Offline Parametrierung nicht möglich

Es ist nicht möglich eine Parametervorlage zu erzeugen, wenn keine PQ-Box angeschlossen ist. Vorlagen unterschiedlicher PQ-Box Typen sind nicht kompatibel. Beispielsweise kann die Parametervorlage einer PQ-Box 200 nicht auf eine multilog 3 geladen werden.


Das Paramettermenu ist in mehrere Unterkategorien aufgeteilt und wird abhängig vom PQ-Box Modell angezeigt. Felder die ausgeblendet oder deaktiviert sind, werden von der angeschlossenen PQ-Box nicht unterstützt. Diese Karten werden bei jeder PQ-Box angezeigt.

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
|  | Grundeinstellu... | Allgemeine Einstellungen wie Messintervall, Wandlerfaktoren und Netzform. |
|  | PQ-Ereignisse     | Einstellung der Grenzwerte für die Aufzeichnung von PQ-Ereignissen.       |
|  | Oszilloskop       | Parametrierung und Triggerschwellen des Oszilloskoprekorders.             |
|  | 10ms RMS Rekorder | Parametrierung und Triggerschwellen des 10ms Effektivwertrekorders.       |
|  | Rundsteuer        | Einstellungen zur Rundsteuerfrequenz.                                     |
|  | Zeitsteuerung     | Zeitsynchronisation und geplante Messaufträge.                            |
|  | Update            | Firmware Update und Lizenzerweiterung.                                    |

Die folgenden Parametergruppen sind nur bei den Modellen PQ-Box 200 bzw. PQ-Box 300 verfügbar.

- |  |                 |   |
|--|-----------------|---|
|  | Transientenk... | Parametrierung der Transienten-Messkarte (nur PQ-Box 200 mit Option T1).                            |
|  | HF Karte        | Parametrierung der HF-Messkarte zur Aufzeichnung von Supraharmonischen Spannungen (nur PQ-Box 300). |

## 2.1 Setup - Grundeinstellungen



Im Menü Grundeinstellungen werden Einstellungen wie Netzform, Nennspannung und Übersetzungsverhältnis von Strom- und Spannungswandler vorgenommen.

### Einstellung Spannungsanschluss:

- 1 Leiteranschluss (Phase L1)
- 3-Leiteranschluss (Isoliertes Netz ohne Erde)
- 4-Leiteranschluss (L1, L2, L3, N und Erde)
- V-Schaltung (Sind die Spannungssekundärwandler im Mittel- oder Hochspannungsnetz in V-Schaltung geschaltet, wird diese Funktion aktiviert. Der Spannungsanschluss U2 liegt auf Erde.)
- Delta-high-leg
- Split-phase Netz

Mit der Einstellung 3-Leiter oder 4-Leiter Netz unterscheidet das Gerät die zu messende Netzform. In einem isolierten 3-Leiter Netz, werden alle Bewertungen der Norm EN50160 aus den Leiter-Spannungen berechnet. In einem 4-Leiter Netz (geerdetes Netz) werden alle Power-Quality-Parameter aus den Strangspannungen ermittelt. In der 1-Leiter Messung wird nur Messwerte der Phase L1, N und PE erfasst. Diese Einstellung eignet sich beispielsweise auch für DC Netze.

**8 Anschlusskonfigurationen stehen für die PQ-Box zur Auswahl zur Verfügung.**

The screenshot displays a selection menu for the PQ-Box connection configurations. It features eight distinct circuit diagrams, each representing a different way to connect the device to a power network. The top-right diagram, labeled 'Aronschaltung', shows a transformer with a primary winding connected to L1, L2, and L3, and a secondary winding connected to L1 and L3. The other diagrams show various combinations of phase connections (L1, L2, L3) and neutral/ground connections (N, PE). At the bottom of the interface, there is a label '4 Leiter-Netz' and two buttons: 'Ok' and 'Cancel'.



**Aronschaltung**

Liegen die Stromwandler im Mittel- oder Hochspannungsnetz in Aronschaltung vor, wird diese Konfiguration verwendet. Der Strom der Phase L2 wird nicht angeschlossen und von der PQ-Box berechnet.

Es ist möglich einen Messauftrag vor einer Messung mit einem Text (maximal 32 Zeichen) zu beschriften. Nach dem Übertragen der Messdaten auf den PC, findet man diesen Text unter „Messauftrag“ wieder.

Als Nennspannung wird im 3-Leiter Netz die vertraglich vereinbarte Leiter-Leiter Spannung angegeben z.B. 20400V. Im 4-Leiter Netz wird die Leiter-Erdspannung angegeben z. B. 230V.

Das Messintervall der PQ-Box kann frei, im Bereich von einer Sekunde bis 1800 Sekunden, eingestellt werden. Die Grundeinstellung beträgt 10 Minuten, da dies in der Norm EN50160 und IEC61000-2-2 als Intervall fest vorgegeben ist.

**Eingabe von Nennspannung und Messintervall**

The screenshot shows a configuration window for the 'Messparameter'. It contains two input fields with dropdown arrows. The first field is labeled 'Nennspannung LE / LL (Primär):' and has the value '230,00 V' selected. The second field is labeled 'Messintervall:' and has the value '600 s' selected. There are also some additional values visible in the background, such as '398,37 V'.



Die PQ-Box bezieht alle Trigger-Schwellen oder PQ-Ereignisse auf die eingestellte Nennspannung. Diese kann nicht nachträglich geändert werden!

### 2.1.1 Messwertaufzeichnung PQ-Box

Die anfallende Datengröße kann an dieser Stelle sehr stark beeinflusst werden.

#### Optionen der Messwertaufzeichnung

Messwertaufzeichnung	
<input type="checkbox"/> Nur Spannung	<b>0 Aufzeichnung nur Spannungsgrößen</b> In dieser Einstellung werden keine Ströme und Leistungen erfasst. Die anfallende Datenmenge reduziert sich auf ca. 40%.
<input type="checkbox"/> Nur Basisdaten	<b>0 Aufzeichnung nur Basismessdaten</b> Basis Messdaten beinhalten nur Basismessgrößen. Es fehlen die Harmonischen / Zwischenharmonischen / Phasendifferenz / Phasenwinkel. Alle Recorder sind aktiviert.
<input type="checkbox"/> 3 Sek Messdaten	<b>0 Messintervalle 3Sek/200ms</b> Parallel zur freien Datenklasse (1s bis 30 min) können die beiden Datenklassen 3-Sekunden und/oder 200ms aktiviert werden.
<input type="checkbox"/> 200ms Messdaten	<b>0 Intervalldauer der Leistungen:</b> Alle Leistungswerte werden zusätzlich zum frei einstellbaren Intervall mit 10, 15 bzw. 30 Minuten Intervallen aufgezeichnet. Diese Intervalle beginnen immer synchron zu den vollen Stunden.
Intervalldauer Leistung: 15 min	



#### Achtung:

Die 200ms und 3s Datenklassen sind nur für kurze Messzeiträume geeignet und produzieren eine sehr große Datenmenge. Bei Auswahl dieser Datenklassen wird das freie Intervall automatisch auf mindestens 60s beschränkt.

Richtwerte der Größe der erzeugten Messdaten:

- 0** Das freie Messintervall erzeugt bei Einstellung **10 Minuten** eine Datengröße von ca. **15 MByte in einer Woche**
- 0** Das freie Messintervall erzeugt bei Einstellung **1 Sekunde** eine Datengröße von ca. **30 MByte in 1 Stunde**
- 0** Das 200ms Messintervall erzeugt eine Datengröße von ca. **80 MByte in 1 Stunde**

Wir machen das.

---

- 0 Das 3 Sekundenintervall erzeugt eine Datengröße von ca. **5 MByte in 1 Stunde**

Basismessdaten beinhalten folgende Messgrößen:

Status, Events, Flagging
Netzfrequenz
Extremwerte Frequenz
Spannungsmessgrößen
Spannungsextremwerte, Flickerbemerkbarkeit
Strommessgrößen
Stromextremwerte
Leistungsmessgrößen
Extremwerte Leistungen
Rundsteuersignal
THC, K-Faktor, Phasendifferenz, Mit-, Gegen-, Nullsystem
Verzerrungsblindleistung, Leistungsflußrichtung, Phasendifferenz
Spannungsextremwerte, Rundsteuersignalextrrema
Spannungsabweichung, Symmetrie, PWHD
Stromwerte, symmetrische Komponenten, Unsymmetrie, PWHD, PHC
Leistungsmesswerte, cosPhi, sinPhi, tanPhi, Grundschiwungsleistungen
Grundschiwungsverschiebungsblindleistung
Blindleistungsextremwerte
Scheinleistungsextremwerte
Leistungsmessgrößen
<b>10-15-30-Minuten-Intervall</b>
Verzerrungsblindleistung, Leistungsflußrichtung, Phasendifferenz
Leistungsmesswerte, cosPhi, sinPhi, tanPhi, Grundschiwungsleistungen
Grundschiwungsverschiebungsblindleistung
Spannungsmessgrößen



## 2.1.2 Wandler-Übersetzungsfaktor einstellen

In den Wandlereinstellungen wird das Übersetzungsverhältnis der Strom- und Spannungswandler, an denen der Netzanalysator angeschlossen wird, eingetragen.

### Einstellung des Wandler-Übersetzungsfaktors

**Wandler-Übersetzungsfaktor**

Spannung	Strom
UL1: <input style="width: 80%;" type="text" value="1,000"/>	I1: <input style="width: 80%;" type="text" value="1,000"/>
UL2: <input style="width: 80%;" type="text" value="1,000"/>	I2: <input style="width: 80%;" type="text" value="1,000"/>
UL3: <input style="width: 80%;" type="text" value="1,000"/>	I3: <input style="width: 80%;" type="text" value="1,000"/>
UNE: <input style="width: 80%;" type="text" value="1,000"/>	IN: <input style="width: 80%;" type="text" value="1,000"/>

**Beispiel:**

Spannung:  
primär = 20.000 V; sekundär = 100 V;  
Wandlerfaktor UL1 = 200

Strom:  
primär = 100 A; sekundär = 5 A  
Wandlerfaktor I1 = 20



Die Übersetzungsfaktoren der Stromwandler können nach der Messung mithilfe des „Datenconverters“ korrigiert werden. Es werden alle Stromwerte, Harmonische, Leistungen und Energien umgerechnet.

Mit der Funktion „Phasenkorrektur Stromzangen“ ist es möglich den Phasenwinkelfehler einer Stromzange oder eines externen Stromwandlers zu korrigieren. Diese Funktion ist nur für Stromzangen mit magnetischem Kern verfügbar. Rogowski Spulen besitzen typischerweise keinen Phasenfehler und müssen deshalb nicht korrigiert werden.

### Phasenkorrektur von Stromzangen

**Phasenkorrektur Stromzangen**

phi L1: <input style="width: 80%;" type="text" value="0,000"/>
phi L2: <input style="width: 80%;" type="text" value="0,000"/>
phi L3: <input style="width: 80%;" type="text" value="0,000"/>
phi N: <input style="width: 80%;" type="text" value="0,000"/>

**Beispiel:**

Spannung:  
primär = 20.000 V; sekundär = 100 V;  
Wandlerfaktor UL1 = 200


Strom:  
primär = 100 A; sekundär = 5 A  
Wandlerfaktor I1 = 20

Zur Korrektur wird in das Feld der jeweiligen Phase der Phasenfehler des zugehörigen Stromwandlers bei der Nennfrequenz des Netzes (50/60 Hz) eingetragen. Die folgende Abbildung zeigt den typischen Verlauf

Wir machen das.

des Phasenfehlers über die Frequenz des gemessenen Signals. Der Phasenfehler bei diesen Stromwandlern ist stets positiv (kapazitiv). In der WinPQ mobil Software kann er deshalb in einem Bereich zwischen 0 und +5° korrigiert werden. Beispiel: 1,000 bedeutet eine Phasenwinkelkorrektur eines Fehlers von +1°.

### Typischer Verlauf des Phasenfehlers von Stromwandlern

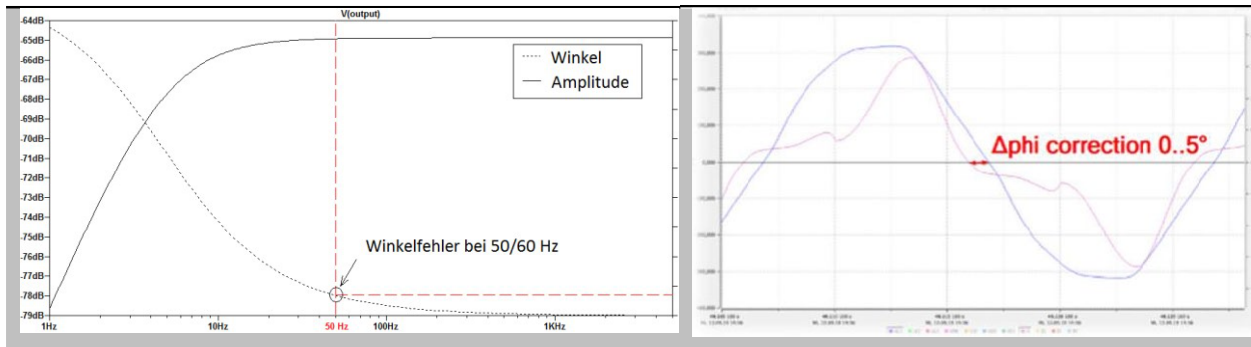


#### Achtung:

Eine DC-Strommessung ist nur möglich mit deaktivierter Funktion „Phasenkorrektur“

### 2.1.3 Einstellung der Leistungsberechnung

Die Leistungsberechnung in der Gerätefirmware kann in verschiedenen Konfigurationen erfolgen. Die verschiedenen Blindleistungsarten können beliebig zu-, bzw. abgeschaltet werden. Dies hat Einfluss auf die Berechnung der kollektiven Gesamtbildleistung sowie der Scheinleistung.

#### Einstellung des Leistungsberechnungsverfahrens

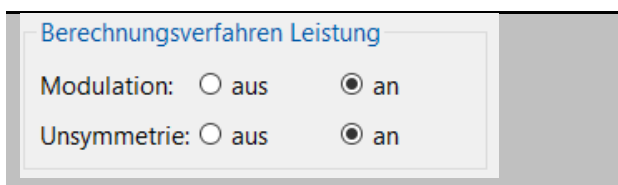

Leistungsberechnung nach DIN40110-Teil 2 – mit Berechnung der Unsymmetrie-Blindleistung und der Modulationsblindleistung ist die Werkseinstellung des Gerätes.

Diese Einstellung hat Einfluss auf die Leistungsmesswerte im Gerätedisplay, den Onlinemessdaten und den aufgezeichneten Messdaten.

Für weitere Informationen zur Blindleistungsberechnung können Sie KBR unter [www.kbr.de](http://www.kbr.de) oder 09122/6373-0 kontaktieren.

- 0 Definition und Messung der Leistungsmessgrößen nach den Normen DIN 40110-2 und IEEE 1459

## 2.1.4 AUX Eingang

Die Modelle PQ-Box 200 und PQ-Box 300 besitzen einen AUX Eingang, der über das unten dargestellte Menu ein- und ausgeschaltet werden kann.

Grundeinstellung der PQ-Box ist: 1 A / 1 mV.

Beispiel 1	Beispiel 2
<p><input checked="" type="checkbox"/> AUX-Eingang</p> <p>Bezeichnung: <input type="text" value="Strom"/></p> <p>Einheit: <input type="text" value="A"/></p> <p>Offset: <input type="text" value="0,000000"/> <input type="button" value="↕"/></p> <p>Wandlerfaktor: <input type="text" value="1,000000"/> <input type="button" value="↕"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> AUX-Eingang</p> <p>Bezeichnung: <input type="text" value="Temperatur"/></p> <p>Einheit: <input type="text" value="°C"/></p> <p>Offset: <input type="text" value="0,000000"/> <input type="button" value="↕"/></p> <p>Wandlerfaktor: <input type="text" value="0,100000"/> <input type="button" value="↕"/></p>

- 1 **Beispiel 1:** Stromzangen mit 20A/200mV entspricht einem Wandlerfaktor von \*0,1
- 1 **Beispiel 2:** Anschluss Temperatursensor mit 100°C bei 1000 mV Ausgangsspannung. Wandlerfaktor = 0,1 (0,1°C / 1mV)

## 2.1.5 THD Berechnung und Harmonischen-Gruppierung

Die Berechnung der THD Werte der Spannungen und Ströme sind im Gerätesetup einstellbar.

- 0 H2 bis H40 (Messung nach EN50160)
- 0 H2 bis H50 (Messung nach IEC61000-x-x)

Einstellung des THD Berechnungsverfahrens.	FFT Harmonischengruppierung
<p>THD - Berechnung</p> <p><input checked="" type="radio"/> H2 - H40   <input type="radio"/> H2 - H50</p>	<p>FFT Harmonischengruppierung (U/I)</p> <p><input checked="" type="radio"/> IEC61000-4-30 - CLASS A</p> <p><input type="radio"/> Vollgruppierung (IEC61000-4-7 Kap 5.5.1)</p> <p><input type="radio"/> ohne Gruppierung</p>

Das Berechnungsverfahren für die Harmonischen-Gruppierungen kann je nach Anwendungsgebiet (Spannungsqualitätsmessung oder Geräteprüfung) eingestellt werden.

- 0 IEC61000-4-30 Class A für EN50160 Messungen
- 0 Vollgruppierung (IEC61000-4-7 Kap 5.5.1) für Geräteprüfungen nach IEC 61000-3-X
  - Harmonische werden vollgruppiert berechnet (2. Harm. = 75 Hz bis 125 Hz).
  - Zwischenharmonische werden vollgruppiert berechnet. (55 Hz bis 95 Hz)
- 0 Keine Gruppierung, einzelne Spektrallinie ohne Seitenbänder wird erfasst

## 2.2 Setup – PQ-Ereignisse



PQ-Ereignisse

In diesem Menüpunkt werden die Grenzwerte für die Ereignisaufzeichnung der PQ-Box festgelegt.

### Oberfläche zur Einstellung der Grenzwerte für die PQ-Ereignis Aufzeichnung

Die Grenzwerte für PQ-Ereignisse können **unabhängig** von der statistischen Auswertung der Messdaten festgelegt werden. Wenn einer der Grenzwerte verletzt wird, wird dieser Vorgang als PQ-Event gespeichert und später in der Software als Liste bzw. ITIC Diagramm dargestellt.

Die Einstellungen der PQ-Ereignis Grenzwerte können nicht nachträglich geändert werden.

#### Hinweis:



In älteren Software Versionen vor WinPQ mobil V6.0 wurden in diesem Menü alle Grenzwerte für die Normauswertung festgelegt. Diese können nur auf Softwareseite unter Einstellungen -> Grenzwerte auch nach der Messung definiert werden.

- Grundeinstellungen** Über diese Schaltfläche werden die Grenzwerte wieder auf die Normwerte zurückgesetzt.
- Laden** Diese Schaltfläche bietet die Möglichkeit, verschiedene auf dem PC gespeicherte Konfigurationen zu öffnen. In den Vorlagen sind auch die Grenzwertdateien IEC61000-2-4 für Industrienetze hinterlegt.
- Speichern** Individuelle Grenzwerte können als Vorlage gespeichert werden.

## 2.3 Triggereinstellungen Oszilloskop-Rekorder



Im Menüpunkt „Oszilloskop“ können Auslösekriterien für Oszilloskop-Rekorder gesetzt werden.

In der Grundeinstellung ist eine Effektivwertschwelle von +10% und -10% der Nennspannung eingestellt. Ist ein Feld grau hinterlegt und nicht markiert, so ist dieses Triggerkriterium nicht aktiv. Alle Triggerbedingungen können parallel betrieben werden und sind „oder verknüpft“.

### Oberfläche zur Einstellung des Oszilloskop-Rekorders

Messgerät: PQ-Box 300: HF +RC +Wifi: Ver: 4.216 Sn: 1808-206

Laden Speichern Grundeinstellung

Grundeinstellu...  
PQ-Ereignisse  
Oszilloskop  
10ms RMS Rekorder  
Rundsteuer  
HF Karte  
Zeitsteuerung  
Update

**Manueller Trigger**

	Untere Triggerschwelle	Obere Triggerschwelle	Effektivwertsprung	Phasensprung	Hüllkurventrigger
Spannung					
UL1:	<input checked="" type="checkbox"/> 90,00 %	<input checked="" type="checkbox"/> 110,00 %	<input type="checkbox"/> 10,00 %	<input type="checkbox"/> 6,00 °	<input checked="" type="checkbox"/> 20,00 %
UL2:	<input checked="" type="checkbox"/> 90,00 %	<input checked="" type="checkbox"/> 110,00 %	<input type="checkbox"/> 10,00 %	<input type="checkbox"/> 6,00 °	<input checked="" type="checkbox"/> 20,00 %
UL3:	<input checked="" type="checkbox"/> 90,00 %	<input checked="" type="checkbox"/> 110,00 %	<input type="checkbox"/> 10,00 %	<input type="checkbox"/> 6,00 °	<input checked="" type="checkbox"/> 20,00 %
UNE:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 30,00 %	<input type="checkbox"/> 10,00 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 20,00 %
U12:	<input type="checkbox"/> 90,00 %	<input type="checkbox"/> 110,00 %	<input type="checkbox"/> 10,00 %	<input type="checkbox"/> 6,00 °	<input type="checkbox"/> 20,00 %
U23:	<input type="checkbox"/> 90,00 %	<input type="checkbox"/> 110,00 %	<input type="checkbox"/> 10,00 %	<input type="checkbox"/> 6,00 °	<input type="checkbox"/> 20,00 %
U31:	<input type="checkbox"/> 90,00 %	<input type="checkbox"/> 110,00 %	<input type="checkbox"/> 10,00 %	<input type="checkbox"/> 6,00 °	<input type="checkbox"/> 20,00 %
Strom					
IL1:	<input type="checkbox"/> 10,00 A	<input type="checkbox"/> 3000,00 A	<input type="checkbox"/> 300,00 A		
IL2:	<input type="checkbox"/> 10,00 A	<input type="checkbox"/> 3000,00 A	<input type="checkbox"/> 300,00 A		
IL3:	<input type="checkbox"/> 10,00 A	<input type="checkbox"/> 3000,00 A	<input type="checkbox"/> 300,00 A		
IN:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3000,00 A	<input type="checkbox"/> 300,00 A		

Automatik Trigger

Intervall Trigger  
Intervall: 10 min

Hüllkurventrigger  
Totzeit Hüllkurventrigger: 1,00 s  Cross-Trigger [HF Karte]

Externer Trigger (Binäreingang PQ-Box200)  
 fallende Flanke  
 steigende Flanke

Hysterese  
Hysterese 10ms RMS Spannung: 2,00 %  
Hysterese 10ms RMS Strom: 2,00 A

**Aufzeichnungslänge / Vorgeschichte**  
Vorgeschichte: 50 ms  
Aufzeichnungsdauer: 500 ms

#### Hinweis:



Die Aufzeichnungslänge ist die gesamte Aufzeichnungszeit für das Oszilloskopbild in Millisekunden. Als Vorgeschichte wird die Zeit definiert, die vor dem Eintreten des Ereignisses aufgezeichnet wurde.

Die Länge des Oszilloskopbildes, sowie die Vorgeschichte können frei von 20ms bis 4.000ms verändert werden.


Bei Aktivierung des „**Intervall Triggers**“ wird je nach eingestellter Intervalldauer, regelmäßig ein Oszilloskopbild aufgezeichnet. Über die in der Software integrierte FFT Funktion kann man über das berechnete Spektrum die Oberschwingungsbelastung bewerten.

### 2.3.1 Erklärung der Triggerbedingungen

Sind die Triggerschwellen in „%“ angegeben, so bezieht sich dieser Wert auf die im Setup eingestellte Nennspannung; z.B. 20.300V oder 400V.

Untere Triggerschwelle [%]	Startet eine Triggeraufzeichnung bei Unterschreitung der eingestellten Triggerschwelle. Triggergrundlage sind die 10ms Effektivwerte.
Obere Triggerschwelle [%]	Startet eine Triggeraufzeichnung bei Überschreitung der eingestellten Triggerschwelle. Triggergrundlage sind die 10ms Effektivwerte.
Effektivwertsprung [%]	Startet eine Triggeraufzeichnung bei einem Effektivwertsprung in eingestellter Höhe. Triggergrundlage sind die 10ms Effektivwerte.
Phasensprung [°]	Startet eine Triggeraufzeichnung bei einem Phasensprung. Triggergrundlage ist eine Verschiebung der Sinusnulldurchgänge in Grad.
Hüllkurventrigger [%]	Startet eine Triggeraufzeichnung bei einer Sinusverletzung. Das Messgerät ermittelt eine Verletzung der Sinuskurve auf Abtastebene. (z. B. Kommutierungseinbrüche)

#### Beispiel: Kommutierungseinbrüche, die zur Auslösung des Hüllkurventriggers führen

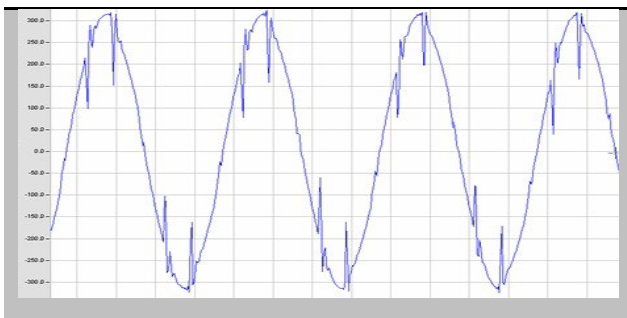

#### Totzeit Hüllkurventrigger:

Der Hüllkurventrigger kann in sehr kurzer Zeit eine sehr große Anzahl von Oszilloskop-bildern erzeugen. Um die Datenmenge zu verringern kann man eine feste Pausenzeit zwischen den einzelnen Rekorden einstellen.

Beispiel: Totzeit = 5 Sekunden

Am Ende einer Aufzeichnung eines Oszilloskopbildes ist die Triggerbedingung „Hüllkurventrigger“ für 5 Sekunden deaktiviert. Alle anderen Triggereinstellungen arbeiten ohne Totzeit weiter.

#### Hysterese:

In der Norm IEC61000-4-30 ist eine Hysterese für Ereignisse vorgesehen.

Beispiel: Grenzwert für einen Spannungseinbruch = 90% ; Hysterese = 2%

Der Netzeinbruch beginnt mit der Unterschreitung der 90% Grenzwertlinie und ist beendet, wenn die Netzspannung 92% (+2%) wieder erreicht.

## 2.4 10ms Effektivwert-Rekorder



Im Menüpunkt „Effektivwerte (10ms)“ können Auslösekriterien für Effektivwert-Rekorder gesetzt werden.

In der Grundeinstellung ist eine Effektivwertschwelle von +10% und -10% der Nennspannung eingestellt. Nur die Schwellwerte mit einem Haken sind aktiv, Triggerbedingungen ohne Haken sind nicht eingeschaltet.

### Oberfläche zur Einstellung des 10ms Effektivwert-Rekorders

### Erklärung der Triggerbedingung Frequenztrigger:

Der Effektivwertrekorder kann gestartet werden bei einer Unterschreitung oder Überschreitung einer Frequenzschwelle (Hz) sowie bei Überschreitung eines Frequenzgradienten (Hz/s).

#### Hinweis:



Die Aufzeichnungslänge ist die gesamte Aufzeichnungszeit für den TRMS Schrieb in Sekunden. Als Vorgeschichte wird die Zeit definiert, die vor dem Eintreten des Ereignisses aufgezeichnet wurde.

Die Länge der Aufzeichnung, sowie die Vorgeschichte können frei von 1 Sekunde bis 600 Sekunden verändert werden.



## 2.5 Automatik Trigger

Die Automatik-Triggerfunktion ist für den Oszilloskoprekorder sowie ½-Periodenrekorder getrennt an- und abwählbar.

Ist dieses Feld aktiviert, dann verändert die PQ-Box selbstständig alle auf dieser Seite aktivierten Triggerschwellen, im Falle eines zu empfindlich eingestellten Grenzwertes. Dies verhindert, dass unnötig große Datenmengen aufgezeichnet werden. Der „Automatik Trigger“ greift hierbei in jede einzelne Schwelle selektiv ein und erhöht diese. (Überschreitung, Unterschreitung, Effektivwertsprung, Phasensprung, Hüllkurventrigger)

Sollte die Netzstörung, welche den Triggerschwellwert permanent verletzt abklingen, so wird der Grenzwert automatisch auf den vorher eingestellten Wert zurückgestellt.

### **Implementierung des Autotrigger:**

Drei Zeitglieder sind implementiert und arbeiten für die jeweils aktive Triggerschwelle (z.B. Stromtrigger; Hüllkurventrigger) unabhängig voneinander.

#### **1 Expansions-Zeitkonstante**

Die Expandierung der Triggerschwellen erfolgt in einer e-Funktion, wenn eine aktive Flanke des Triggersignals aufgetreten ist. Je größer der Unterschied zwischen dem Sollwert im Setup und dem aufgetretenen Messwert ist, umso länger dauert die Expansion der Schwelle.

#### **1 Haltezeit Triggerschwelle**

Erreicht die automatische Erhöhung der Triggerschwelle einen Pegel leicht über dem letzten aufgezeichneten Messwert, so wird diese neue Schwelle für 600 Sekunden gehalten. Tritt in dieser Zeit eine Störung auf welche größer ist als die neue Triggerschwelle, so wird dieser Wert aufgezeichnet.

#### **1 Approximations-Zeitkonstante**

Nach Ablauf der Haltezeit erfolgt die Annäherung der Schwelle in einer e-Funktion auf den im Gerätesetup eingestellten Sollwert des Triggers.

Mit der Funktion des Automatiktriggers ist gewährleistet, dass immer die größten Störungen aufgezeichnet werden.

#### **Tipp:**



Schalten Sie für kurze Messaufgaben oder Aufgaben mit bewusst gewählten Triggerschwellen die Automatik-Triggerfunktion immer aus.


Möchten Sie Messdaten über einen langen Zeitraum (> 5 Tage) erfassen und Sie kennen die Umgebungsbedingungen nicht, so hilft die Automatik-Triggerfunktion, bei zu empfindlich eingestellten Schwellwerten, den Gerätespeicher nicht bereits nach kurzer Zeit zu füllen.

## 2.6 Trigger durch Binäreingang (nur PQ-Box 200/PQ-Box 300)

Oszilloskop-Rekorder und 10ms RMS Rekorder können bei den Modellen PQ-Box 200 und PQ-Box 300 über einen Binäreingang getriggert werden. Bei Modellen bei denen diese Funktion nicht verfügbar ist, ist die Funktion in der Parametrieroberfläche deaktiviert.

---

### Einstellung des externen Triggers

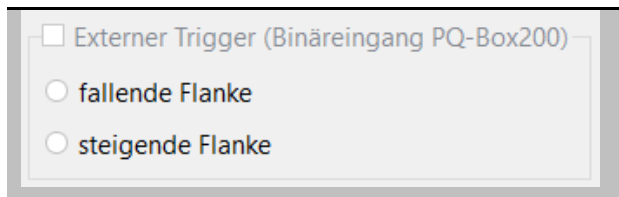

The screenshot shows a settings window titled "Einstellung des externen Triggers". It contains a checkbox labeled "Externer Trigger (Binäreingang PQ-Box200)" which is currently unchecked. Below this checkbox are two radio button options: "fallende Flanke" and "steigende Flanke".

Ein Digitaleingang für ein externes Trigger Signal steht über zwei 4mm Buchse zur Verfügung. Dieser Eingang startet Oszilloskop-Rekorder und/oder den 10ms RMS Rekorder.

Es können AC- und DC-Signale bis 250V verarbeitet werden. Ein Trigger kann durch eine ansteigende oder abfallende Flanke ausgelöst werden. Die Schaltschwelle liegt bei 10V.


## 2.7 Setup Rundsteuersignalanalyse



Einstellungen zur Rundsteuerfrequenz.

Die Einstellung der Rundsteuerfrequenz ist bei jedem PQ-Bo Modell verfügbar. Der Rundsteuerrekorder kann nur aktiviert werden, wenn die PQ-Box die Lizenz R1 besitzt.

### Einstellung der Rundsteuerfrequenz

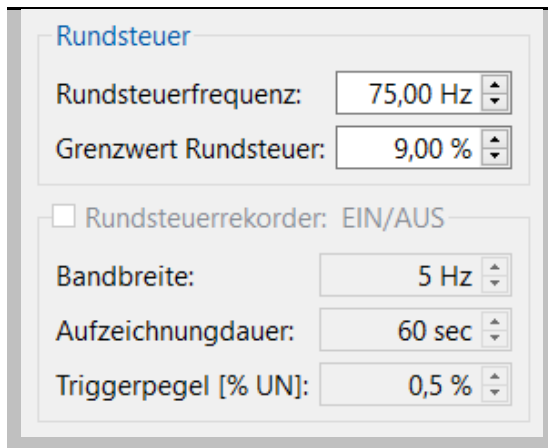

Im Feld Rundsteuerfrequenz kann eine beliebige Frequenz im Bereich von 100 Hz bis 3.750 Hz vorgegeben werden. Diese wird nun permanent als 200ms-Maximalwert im freien Intervall und zusätzlich als 3 Sekunden-Messwert in den zyklischen Daten aufgezeichnet.

Wird eine Frequenz kleiner 100Hz eingestellt, so werden keine Messdaten erzeugt. An dieser Stelle kann der Grenzwert der Normauswertung für die Rundsteuerfrequenz geändert werden.

#### Option Rundsteuersignalanalyse (R1):

Ist die Option Rundsteuersignalanalyse im Gerät frei geschaltet, kann ein zusätzlicher Rekorder für diese Frequenz gestartet werden. Der Rekorder erfasst alle Spannungen und Ströme des Rundsteuersignales.

Es können die Aufzeichnungsdauer, die Bandbreite des Filters, sowie der Triggerpegel für diesen Rekorder, eingestellt werden. Die maximale Aufzeichnungsdauer beträgt 210 Sekunden.

Ist die Geräteoption „Rundsteuer“ freigeschaltet, so erkennt man dies auf der letzten Displayseite der PQ-Box mit der Bezeichnung: PQ-Box 150 + S



#### Achtung:

Der Rundsteuerrekorder kann große Datenmengen erzeugen und sollte nur eingeschaltet werden wenn gezielt eine Störung im Signalverlauf gesucht wird.

## 2.8 Transienten Messkarte (nur PQ-Box 200 mit Option T1)



Transientenk... Parametrierung der Transienten-Messkarte

Im Bereich **Transientenkarte** werden folgende Parameter für die Aufzeichnung eingestellt:

**Triggerschwelle** Triggerschwelle für die Auslösung der Transientenaufzeichnung  
Für die Triggerschwelle wird nur die Amplitude der Transiente beachtet, der Sinus der Grundschwingung muss nicht beachtet werden. Die Triggerschwelle muss immer als Sekundärwert eingegeben werden!

**Abtastrate** Die Abtastrate kann zwischen 200kHz und 4MHz eingestellt werden. Die Aufzeichnungsdauer ist abhängig von der Abtastrate und beträgt bei:

1 **4MHz = 16ms**

1 **200kHz = 320ms**

Die Vorgeschichte ist immer 50% der Aufzeichnungslänge.

**Cross Trigger** Mit dieser Funktion kann der Oszilloskop Rekorder und/oder der RMS Rekorder zeitgleich mit der Transientenaufzeichnung gestartet werden.

**Intervall Trigger** Intervalltrigger startet im eingestellten Intervall automatisch Schriebe mit der Transientenmesskarte. Für den Intervalltrigger ist der Cross Trigger nicht aktiv.


---

### Einstellung der Transientenmesskarte

The screenshot shows a software configuration window for the transient recording card. It is divided into several sections:

- Obere Triggerschwelle [V] (Sekundärwert):** A text input field contains "100 V". Below it are four checkboxes, all checked, labeled "UL1: 100 V", "UL2: 100 V", "UL3: 100 V", and "UNE: 100 V".
- Abtastrate:** A group of radio buttons for selecting the sampling rate: "200 kHz", "500 kHz", "1 MHz" (selected), "2 MHz", and "4 MHz".
- Triggerverknüpfung - CrossTrigger:** Two checkboxes, both checked, labeled "Oszilloskop" and "10ms RMS".
- Intervalltrigger:** An unchecked checkbox labeled "Intervalltrigger" and a text input field containing "10 min".

## 2.9 Hochfrequenzmesskarte (nur PQ-Box 300)



Die PQ-Box 300 kann für die Erfassung von Supraharmonischen parametrisiert werden.

Folgende Einstellungen sind möglich:


**HF Modul aktivieren** Über diese Einstellung kann die Erfassung der Frequenzen 8kHz bis 170kHz ein- und ausgeschaltet werden. Der Frequenzbereich 2kHz bis 9kHz wird immer als 200Hz Frequenzband erfasst und ist unabhängig von dieser Einstellung.

**Erfassung 2 kHz bis 150 kHz** Die Supraharmonischen werden, mit dem im Setup frei einstellbaren Mittelungsintervall, für alle Messwerte erfasst. Zusätzlich können hier die 200ms Extremwerte für die Aufzeichnung ein- und ausgeschaltet werden.


Im Erfassungsbereich können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- 1 2kHz Frequenzbänder**  
8 kHz bis 168 kHz oder 9 kHz bis 169 kHz
- 1 200Hz Frequenzbänder**  
Es können immer 100 Frequenzbänder ausgewählt werden. Die Startfrequenz der 2kHz bzw. 200Hz Frequenzbänder kann mit dem Schieberegler geändert werden.

**Berechnungsverfahren** Das Berechnungsverfahren der Supraharmonischen kann ausgewählt werden zwischen Leiter gegen Erde oder Leiter gegen Neutralleiter Erfassung.

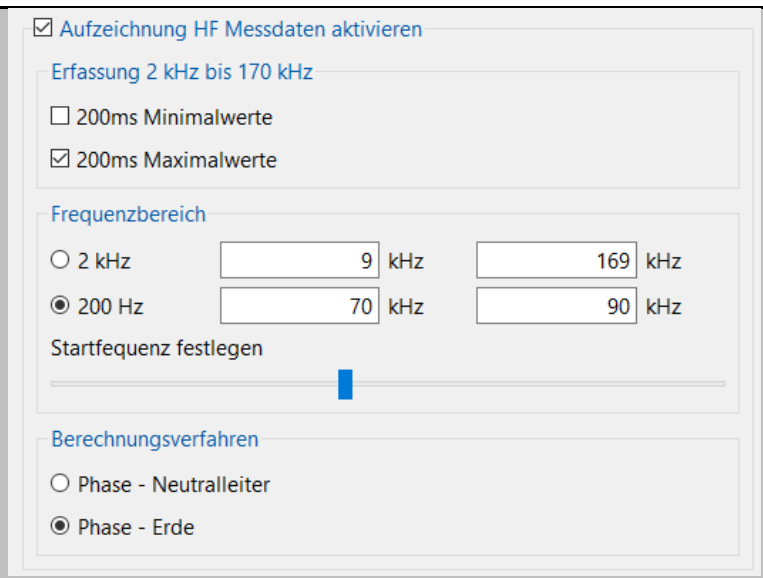Einstellung der HF Karte	Beispiel
 <p>The screenshot shows the configuration interface for the HF Card. It includes a checked checkbox for 'Aufzeichnung HF Messdaten aktivieren'. Under 'Erfassung 2 kHz bis 170 kHz', '200ms Minimalwerte' is unchecked and '200ms Maximalwerte' is checked. In the 'Frequenzbereich' section, the '200 Hz' radio button is selected, with input fields for 70 kHz and 90 kHz. A slider for 'Startfrequenz festlegen' is positioned at 70 kHz. Under 'Berechnungsverfahren', the 'Phase - Erde' radio button is selected.</p>	<p>Im diesem Beispiel werden alle 200Hz Bänder von 70 kHz bis 90 kHz aufgezeichnet.</p> <p>Die Spannungen werden gegen Erde berechnet.</p> <p>Es werden zusätzlich zum Mittelwert die 200ms Extremwerte aufgezeichnet.</p>

## 2.10 Zeitsteuerung



Zeitsynchronisation und geplante Messaufträge.

### PQ-Box über einen Zeitauftrag programmieren

Es ist möglich die PQ-Box über einen voreingestellten Zeitauftrag zu starten und zu stoppen.

Beispiel:

---

**Die PQ Box soll selbstständig am 24.10.2020 um 10 Uhr starten und am 31.10.2020 stoppen.**



Wird die Starttaste auf der PQ-Box vor dem Messauftrag betätigt, so fängt die Box sofort mit der Aufzeichnung an.

Wird die Stoptaste der PQ-Box vor dem Ende des Messauftrages betätigt, so wird die Messung sofort angehalten.


---

### Uhrzeit der PQ-Box einstellen

**Synchronisation Uhrzeit** Synchronisiert die Uhrzeit der PQ-Box auf die PC-Zeit im Augenblick der Tastenbetätigung. Die Uhrzeit der PQ-Box wird nicht permanent in der Anzeige der Setup-Software weitergeführt.

**Autom. synchronisieren** Ist dieses Feld aktiviert, so wird die PQ Box automatisch mit jedem Senden des Setups auf die PC-Zeit synchronisiert.

## 2.11 Firmware Update




Firmware Update und Lizenzenerweiterung

Im Menüpunkt „Update“ kann ein Update der Firmware des Netzanalysators durchgeführt oder das Gerät über einen Lizenzcode mit weiteren Funktionen aufgerüstet werden.

### Firmware Update PQ-Box

Ein Firmware Update kann über die USB-Schnittstelle sowie die WLAN-Schnittstelle an das Messgerät übertragen werden.

Reihenfolge für ein Geräteupdate PQ-Box:

- Schritt 1**                   PQ-Box mit dem Netzteil versorgen.
- Schritt 2**                   Laufende Messung stoppen.
- Schritt 3**                   PQ-Box über USB bzw. WLAN/TCP Netzwerk mit dem PC verbinden.
- Schritt 4**                   Meldung „Wir empfehlen Ihnen ein Update“ mit **Ja** bestätigen.
-  **Schritt 5**                   Start des Firmware Updates.
- Schritt 6**                   Bei erfolgreicher Übertragung der Firmware startet PQ-Box neu.

### Update Meldung

Veraltete Firmwareversion: PQBOX50


**i** Die angeschlossene PQ Box hat folgende Firmware:  
 Boot: 0.006  
 MCU: 4.108  
 DSP: 4.047

Wir empfehlen Ihnen die Firmwareversion:  
 Boot: 0.006  
 MCU: 4.116  
 DSP: 4.053


Die Software überprüft bei einer Verbindung mit der PQ-Box den Stand der Firmware. Ist eine neuere Firmware vorhanden erscheint folgende Meldung.

### Die aktuellste Firmware Datei wird automatisch ausgewählt

**Update Messgerät**

Firmware Datei:   

## 2.12 Firmware Update PQ-Box 100



### Firmware Update und Lizenzenerweiterung

Im Menüpunkt „Update“ kann ein Update der Firmware des Netzanalysators durchgeführt oder das Gerät über einen Lizenzcode mit weiteren Funktionen aufgerüstet werden. Für ein Firmware-Update muss die PQ-Box 100 in den sogenannten „Uplademodus“ versetzt werden.


Anschließend werden die Update-Files nacheinander übertragen.

#### Reihenfolge für ein Geräteupdate PQ-Box 100

- 1) PQ-Box 100 von Spannungsversorgung trennen (auch USB trennen)
- 2) Beide Tasten „Start/Stop“ und „Blättern“ gemeinsam gedrückt halten
- 3) PQ-Box 100 mit Spannung versorgen (Messleitung oder USB)
- 4) Gerät zeigt nun im Display: „Waiting for Download“
- 5) Menü Messgerätkonfiguration / Update in der SW öffnen
- 6) Update-Datei „MCU-Bootloader“ auf Messgerät laden
- 7) Update-Datei „MCU-Application“ auf Messgerät laden
- 8) Update-Datei „DSP-Application“ auf Messgerät laden
- 9) PQ-Box 100 von Spannungsversorgung trennen (auch USB trennen)
- 10) Beim nächsten Gerätestart wird die Firmware im Gerät geprüft und installiert.

---

#### Übertragen der Update Dateien Bootloader, MCU und DSP

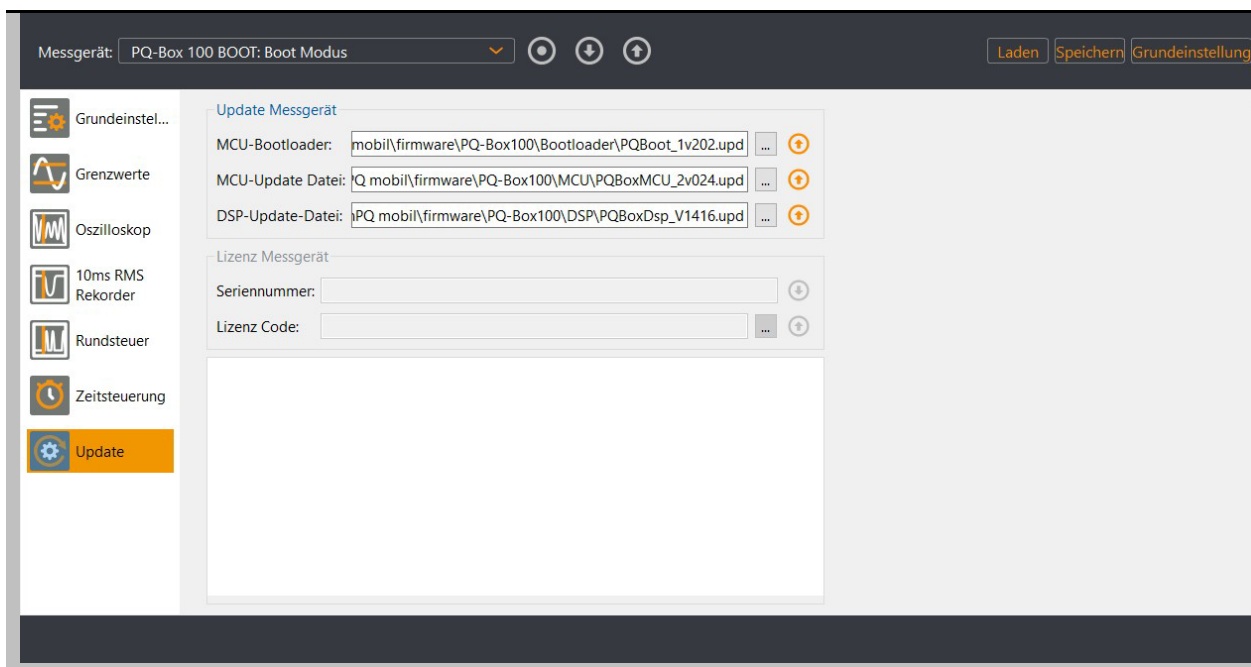

Zwischen den Updates der einzelnen Module ist kein Neustart notwendig.



## 2.13 Lizenzupdate PQ-Box




Seriennummer des Messgeräts anzeigen.



Lizenz-Key übertragen.

Über die oben dargestellte Schaltfläche erscheint bei angeschlossenem Messgerät die Seriennummer der PQ-Box. Im Feld „Lizenz Code“ geben Sie den Lizenz Code per Angabe des Verzeichnisses oder per Tastatur in das Feld ein. Wenn der Lizenzcode zur Seriennummer des Gerätes passt, wird das Feld „Update Lizenz“ aktiv. Mit dem Betätigen der Taste „Update Lizenz“ wird die Option im Gerät freigeschalten.

### Bereich zum Update der Gerätelizenz

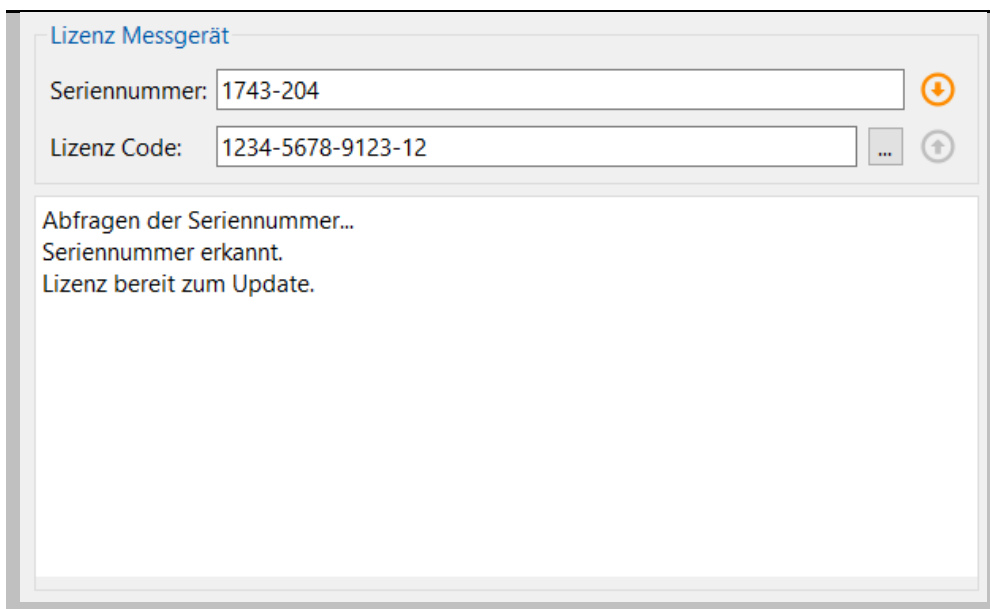

The screenshot shows a software window titled "Lizenz Messgerät". It contains two input fields: "Seriennummer:" with the value "1743-204" and "Lizenz Code:" with the value "1234-5678-9123-12". To the right of the "Seriennummer" field is a down arrow icon, and to the right of the "Lizenz Code" field is a three-dot menu icon and an up arrow icon. Below the input fields is a text area containing the following text: "Abfragen der Seriennummer...", "Seriennummer erkannt.", and "Lizenz bereit zum Update."

### 3. Datenkonverter

---



#### Korrektur von Messdaten

Mit dem Programm Datenkonverter ist es möglich, Korrekturen an einer vorhandenen Messdatei durchzuführen. Wurde bei einer Parametrierung einer PQ Box eine falsche Nennspannung oder ein falscher Stromwandlerfaktor angegeben, so kann dies hier nachträglich geändert werden.

Außerdem ist es möglich, den Zeitstempel der Messung nachträglich zu ändern

#### Datenkonverter

	Originaler Wert	Neuer Wert	Faktor
Nennspannung LL:	400,000 V	400,000 V	1,000000
Wandler-Übersetzungsfaktor I1:	1,000	1,000	1,000000
Wandler-Übersetzungsfaktor I2:	1,000	1,000	
Wandler-Übersetzungsfaktor I3:	1,000	1,000	
Wandler-Übersetzungsfaktor IN:	1,000	1,000	

	Originaler Start	Neuer Start
Datum:	12.12.08	12.12.08
Zeit:	10:21	10:21

**Schritt 1** Öffnen Sie die zu ändernde Messdatei mit **Auswahl**.

**Schritt 2** Geben Sie den richtigen Spannungswert, Stromwandlerfaktor oder Startzeitpunkt der Messung ein.


**Schritt 3** Mit **Anwenden** werden die Messdaten nun umgerechnet und in einer Kopie der Originaldatei abgespeichert.

### 3.1 Teilmessungen zu einer Gesamtmessung zusammenführen



Das Verbinden von Teilmessungen ist ab der WinPQ mobil Version 5 direkt in der Messdatenverwaltung möglich. (siehe Kapitel 1.6.1)

#### Verbinden von Einzelmessungen

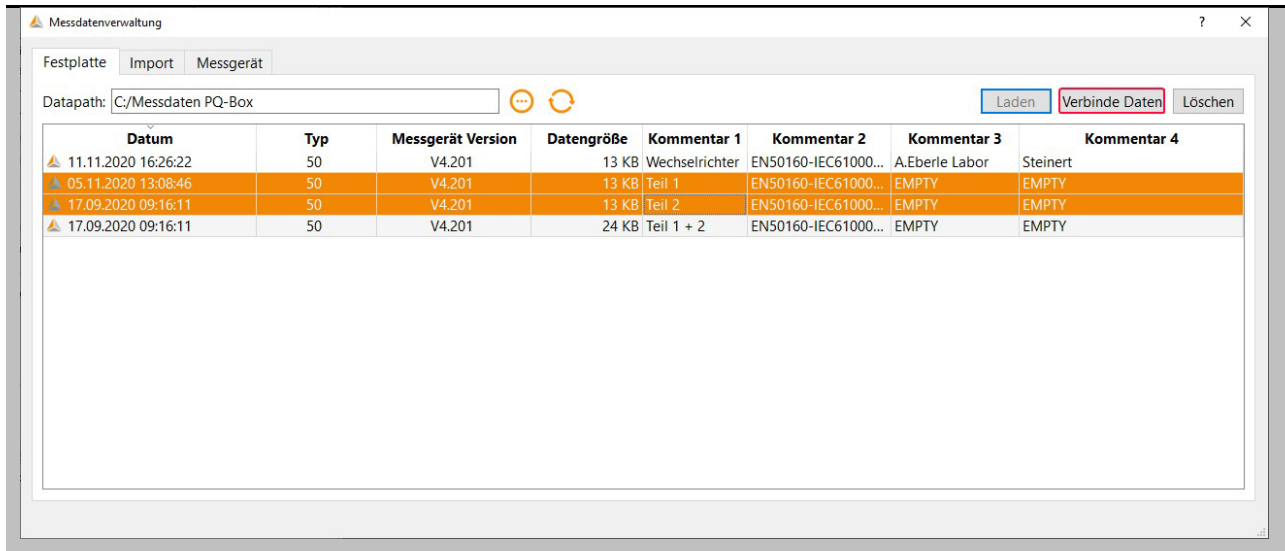

The screenshot shows the 'Messdatenverwaltung' window with the following data table:

Datum	Typ	Messgerät Version	Datengröße	Kommentar 1	Kommentar 2	Kommentar 3	Kommentar 4
11.11.2020 16:26:22	50	V4.201	13 KB	Wechselrichter	EN50160-IEC61000...	A.Eberle Labor	Steinert
05.11.2020 13:08:46	50	V4.201	13 KB	Teil 1	EN50160-IEC61000...	EMPTY	EMPTY
17.09.2020 09:16:11	50	V4.201	13 KB	Teil 2	EN50160-IEC61000...	EMPTY	EMPTY
17.09.2020 09:16:11	50	V4.201	24 KB	Teil 1 + 2	EN50160-IEC61000...	EMPTY	EMPTY



Über den Button **Verbinde Daten** können bei Mehrfachauswahl von Messungen mehrere Teilmessungen zu einem neuen Messfile zusammengefasst werden.

## 4. Online-Analyse: PQ-Box und PC



Online-Analyse öffnen.

**Messgerät** PQ-Box aus der Liste verfügbarer Geräte auswählen.



Online Datenstream starten.



Datenstream stoppen.

Über die Funktion **Online-Analyse** werden Effektivwerte, Oszilloskopbilder, Harmonische, Zwischenharmonische, sowie Leistungsflussrichtung der Harmonischen online am Bildschirm eines PC's oder Laptops dargestellt. Die angezeigten Daten werden im Sekunden-Intervall aufgefrischt.

Die Onlinemessung ist während einer laufenden Messung, vor einer gestarteten, sowie nach einer beendeten Messung möglich.

Die dargestellten Online Fenster sind abhängig vom Messgerätetyp und der Lizenz. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Funktionen.

Online Funktion	multilog 3	PQ-Box 100	PQ-Box 150	PQ-Box 200	PQ-Box 300
Oszilloskop	light	basic+	basic+	✓	✓
HF Oszilloskop	-	-	-	-	✓
FFT Spektrum	expert	expert	expert	✓	✓
Harmonische	light	light	light	✓	✓
Zwischenharmonische	light	light	light	✓	✓
2- 9 kHz Spannungsharmonische	-	-	expert	✓	✓
2- 9 kHz Stromharmonische	-	-	expert	✓	✓
Richtung Harmonische	expert	expert	expert	✓	✓
Pegel-Zeit Diagramm	light	basic+	basic+	✓	✓
Harmonische (Winkel und Leistung)	expert	expert	expert	✓	✓
Details	light	basic+	basic+	✓	✓
Zeigerdiagramm	light	basic+	basic+	✓	✓
Leistung	light	basic+	basic+	✓	✓
PQ-Box Status	light	basic+	basic+	✓	✓

## 4.1 Online – Oszilloskopbild


Über die Karte „Oszilloskop“ werden Online-Oszilloskop-Bilder aller Spannungs- und Stromkanäle auf dem Bildschirm dargestellt. Die Abtastrate ist abhängig vom verwendeten PQ-Box Modell:

Modell	Abtastfrequenz
<b>multilog 3</b>	<b>20 kHz</b>
<b>PQ-Box 100</b>	<b>10 kHz</b>
<b>PQ-Box 150</b>	<b>20 kHz</b>
<b>PQ-Box 200</b>	<b>40 kHz</b>
<b>PQ-Box 300</b>	<b>40 kHz</b>

Die folgenden Kanäle werden dargestellt und können über die Legende aktiviert/deaktiviert werden:

- alle Spannungen „Leiter gegen Leiter“ (U12, U23, U31)
- alle Spannungen „Leiter gegen Erde“ (UL1, UL2, UL3, UNE)
- alle Ströme (I1, I2, I3, IN)

### Karte Oszilloskop

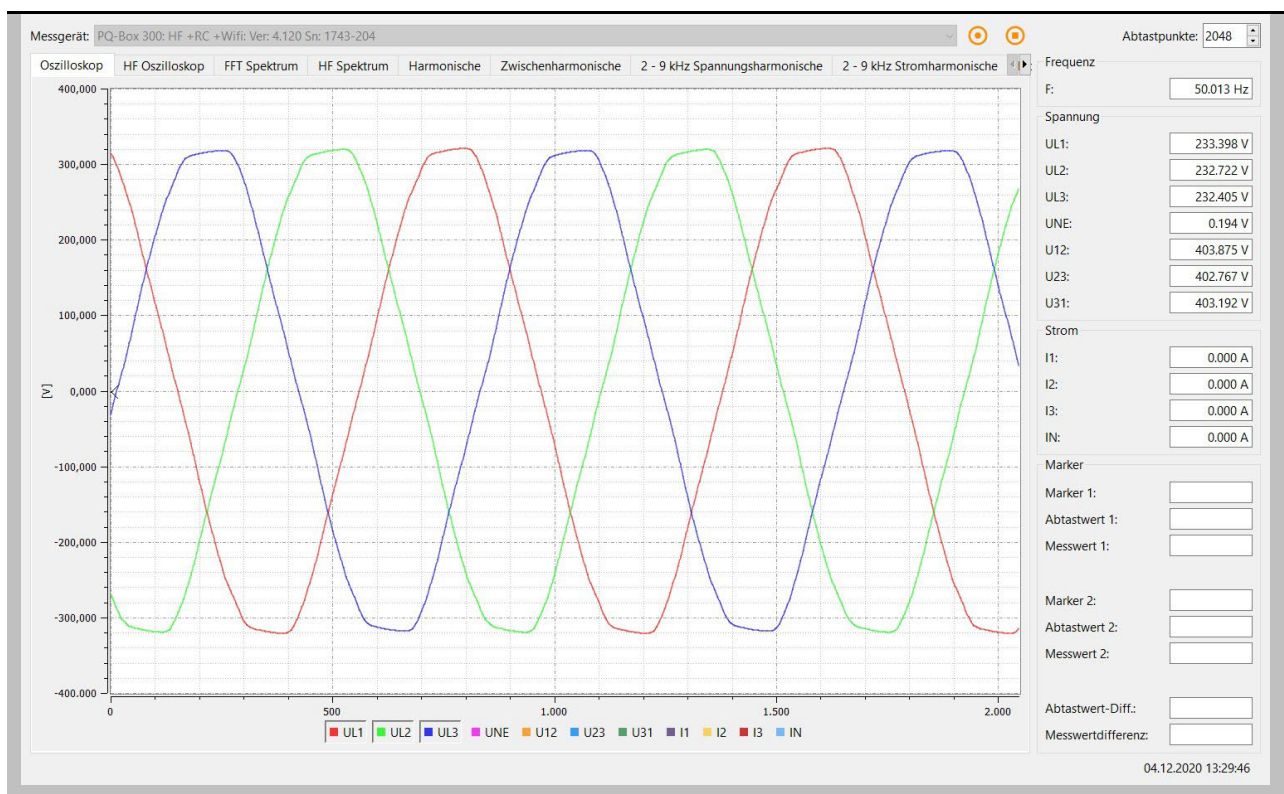

#### Abtastpunkte



Die Länge des Zeitfensters kann über das Auswahlfeld **Abtastpunkte** oben rechts verändert werden.

#### Übersicht

Die Spalte rechts enthält wichtige Online Effektivwerte und Marker-Informationen.

Wir machen das.


## 4.2 HF-Oszilloskop (nur PQ-Box 300)

Über die Karte „HF-Oszilloskop“ werden Online-Oszilloskop-Bilder aller Spannungskanäle mit einer Abtastrate von 409,60 kHz übertragen.

Die folgenden Kanäle werden dargestellt:

- 0 alle Spannungen „Leiter gegen Erde“ (UL1, UL2, UL3, UNE)

### Karte HF Oszilloskop

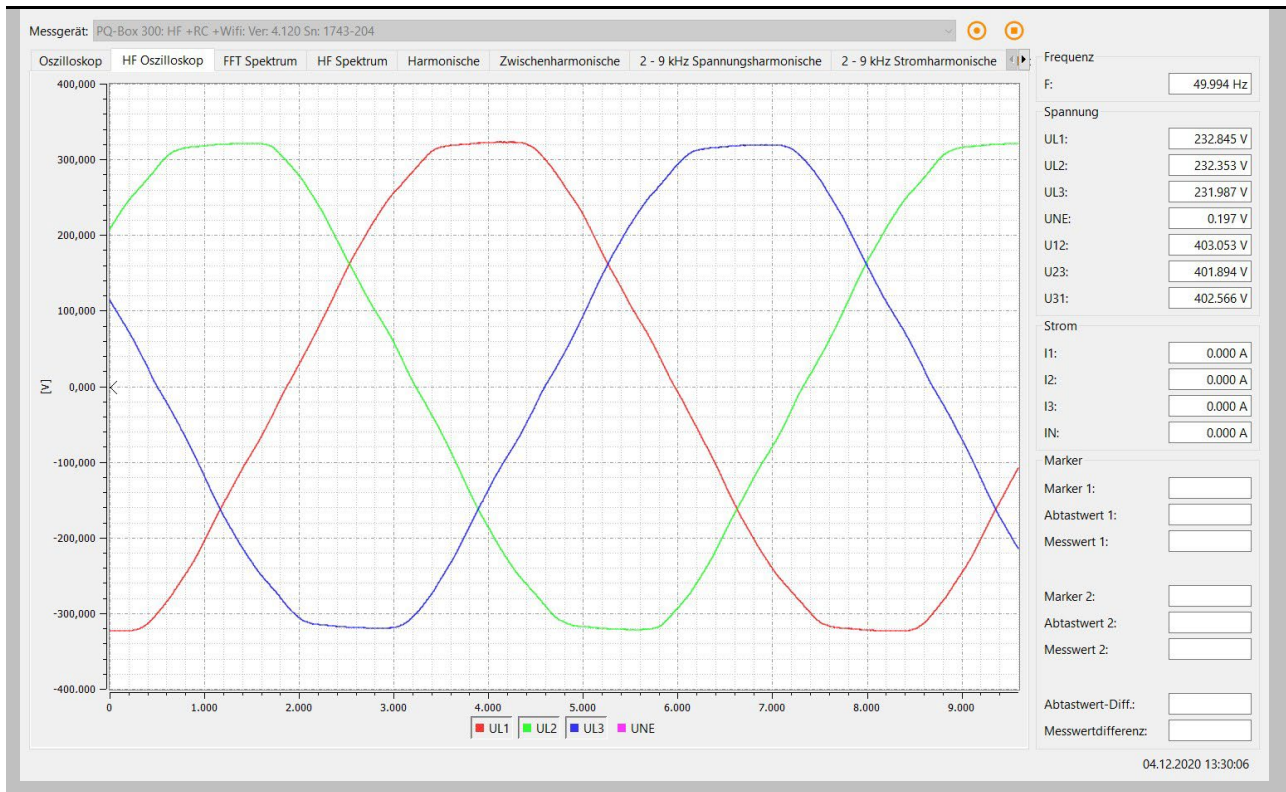

Die Spannungskanäle können über die Legende aktiviert oder deaktiviert werden.

### 4.3 Online FFT- Spektrum


Mit der Messfunktion „FFT Spektrum“ können alle Harmonischen und Zwischenharmonischen aller Ströme und Spannungen in detaillierter Auflösung online analysiert werden.

Modell	Analysepektrum
<b>multilog 3</b>	<b>DC bis 10 kHz</b>
<b>PQ-Box 100</b>	<b>DC bis 5 kHz</b>
<b>PQ-Box 150</b>	<b>DC bis 10 kHz</b>
<b>PQ-Box 200</b>	<b>DC bis 20 kHz</b>
<b>PQ-Box 300</b>	<b>DC bis 20 kHz</b>

Es gibt die Möglichkeit zwischen folgenden FFT-Berechnungsverfahren in der Onlinesoftware auszuwählen:




Berechnungsverfahren nach IEC 61000-4-30 Class A (Netzsynchrone FFT-Berechnung).



Berechnungsverfahren nach IEC 61000 – 4 – 7 Anhang B.

#### Karte FFT Spektrum

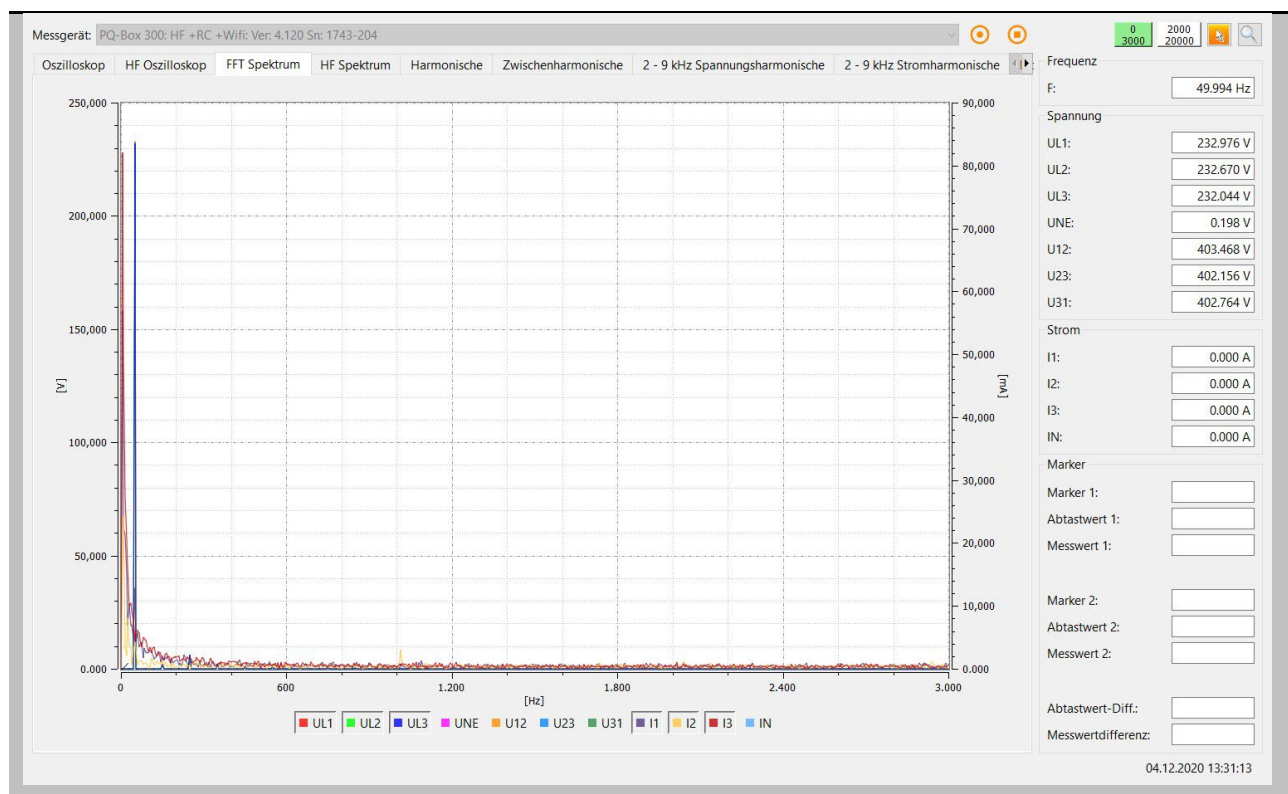

Wir machen das.

---

Im Menü „rechte Maustaste“ stehen folgende Funktionen zur Verfügung:


- Drucken**           Aktuelles Bild wird an den Drucker gesendet.
  
- Zwischenablage**   Das Spektrum wird in die Windows-Zwischenablage kopiert.
  
- Inkl. DC**            DC-Anteil kann in der Grafik ein- und ausgeblendet werden.
  
- Achsen teilen**      Trennt den Bildschirm für Spannungen und Ströme in zwei Bereiche.
  
- Maximalwerte  
aufzeichnen**        Mithilfe dieser Funktion ist es möglich, die Maximalwerte der Spektrallinien der Online FFT festzuhalten (gestrichelte Linie). So ist es möglich bereits online über einen Zeitraum festzustellen ob erhöhte Oberschwingungspegel im Bereich bis 20 kHz an der Messstelle auftreten.



## 4.4 Online – HF Spektrum (nur PQ-Box 300)

Die Karte „HF-Spektrum“ stellt alle Supraharmonischen bis maximal 170kHz als Online-messwerte dar.

### Karte HF Spektrum

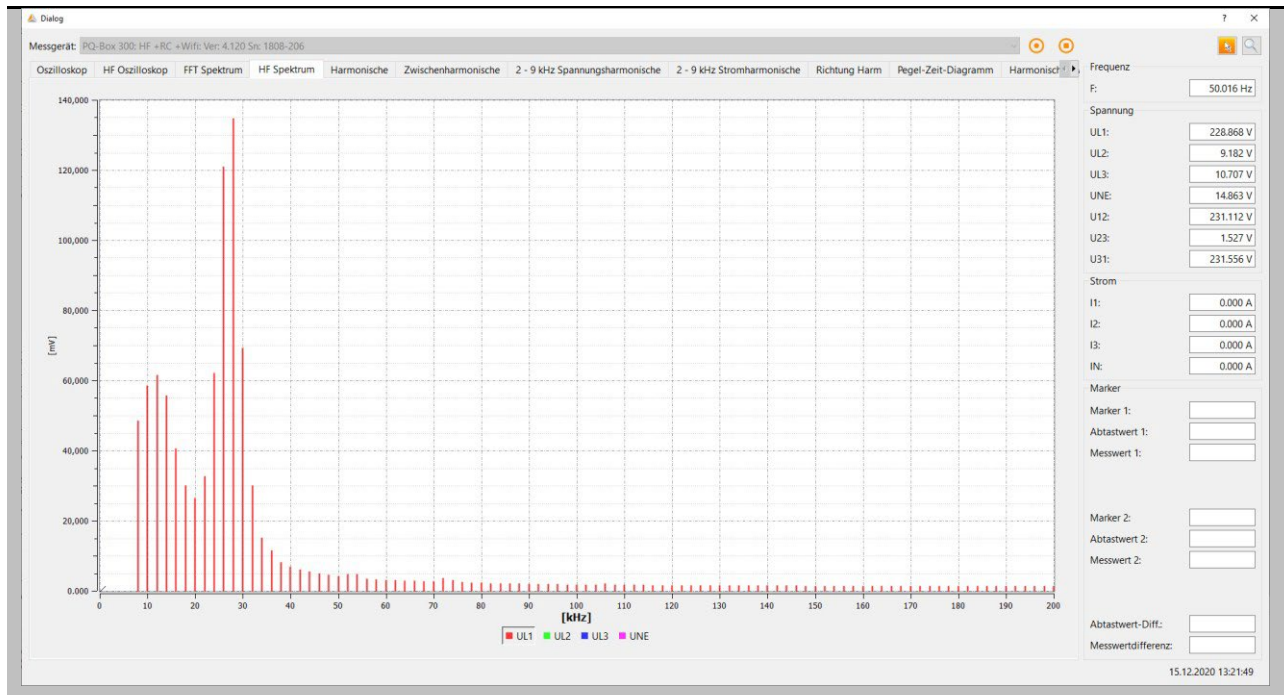

Über das Menü „rechte Maustaste“ erhält man weitere Einstellungsmöglichkeiten.

#### HF Setup

Darstellung von 2 kHz Bändern zwischen 8 kHz und 200 kHz oder Fokus auf einen frei wählbaren 20 kHz Bereich mit 200 Hz Bändern.

#### Grenzwertkurve

Einblenden der Grenzwertlinie von 8kHz bis 150kHz. Diese Grenzwerte können

#### Supraharmonische

im Hauptmenü „Einstellungen“ geändert werden.

Die Funktion „HF Setup“ bietet Möglichkeiten die Berechnungsverfahren für die Onlinemessung der Supraharmonischen während einer Messung zu verändern. So kann die PQ-Box 300 alle Supraharmonischen von 8 kHz bis 170 kHz als 2 kHz Bänder erfassen. Die Onlinemesswerte zeigen aber die 200Hz Frequenzbänder von z.B. 70kHz bis 90kHz.

Für die Onlinedarstellung können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

#### 2kHz Frequenzbänder


- 0 Beginn der Frequenzgruppen bei 8kHz  
8kHz bis 10kHz = 1. Frequenzband / 168kHz bis 170kHz letztes Frequenzband
- 0 Beginn der Frequenzgruppen bis 9kHz (9kHz bis 11kHz = 1. Frequenzband)  
9kHz bis 11kHz = 1. Frequenzband / 169kHz bis 171kHz letztes Frequenzband

Wir machen das.

## 200Hz Frequenzbänder


Es können immer 100 Frequenzbänder ausgewählt werden. Im folgenden Beispiel werden alle 200Hz Bänder von 20 kHz bis 40 kHz aufgezeichnet.

### HF Setup

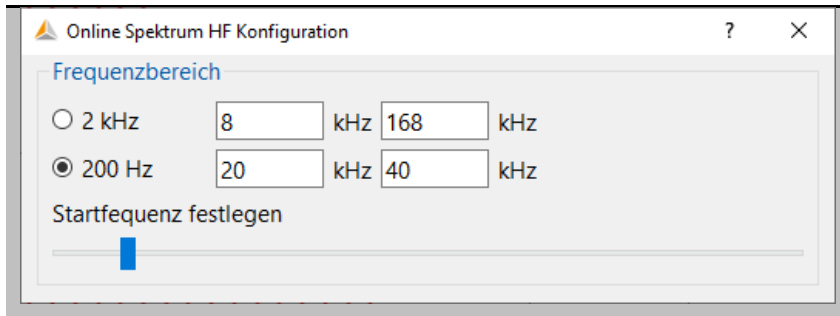

Die Startfrequenz der 2kHz bzw. 200Hz Frequenzbänder kann mit dem Schieberegler „Startwert einstellen“ geändert werden.


### HF Spektrum mit 200 Hz Bändern im Bereich 20 kHz bis 40 kHz. Störpegel 27,8 kHz – 48 mV

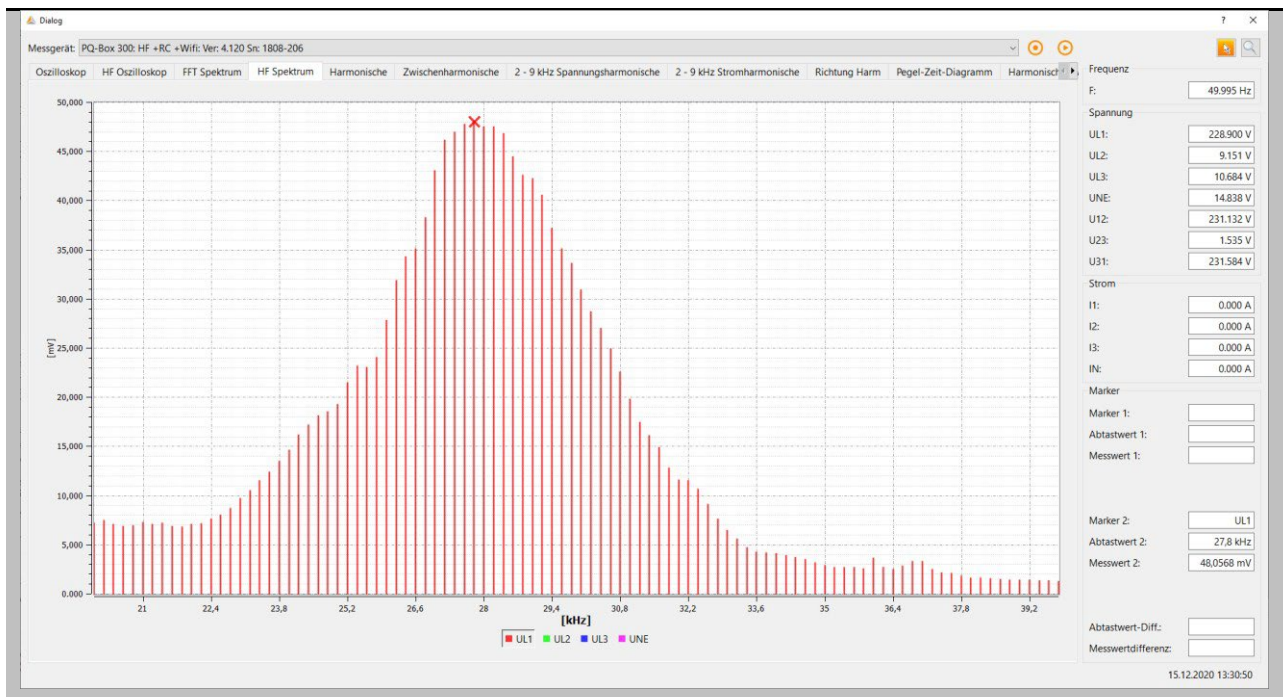

## 4.5 Online - Harmonische

Über die Karte „Harmonische“ werden alle Strom- und Spannungsüberschwingungen (2. bis 50.) online dargestellt. Die Messdaten werden vom Messgerät gemäß der IEC61000-4-30 Klasse A berechnet und an den PC übertragen.

### Karte Harmonische

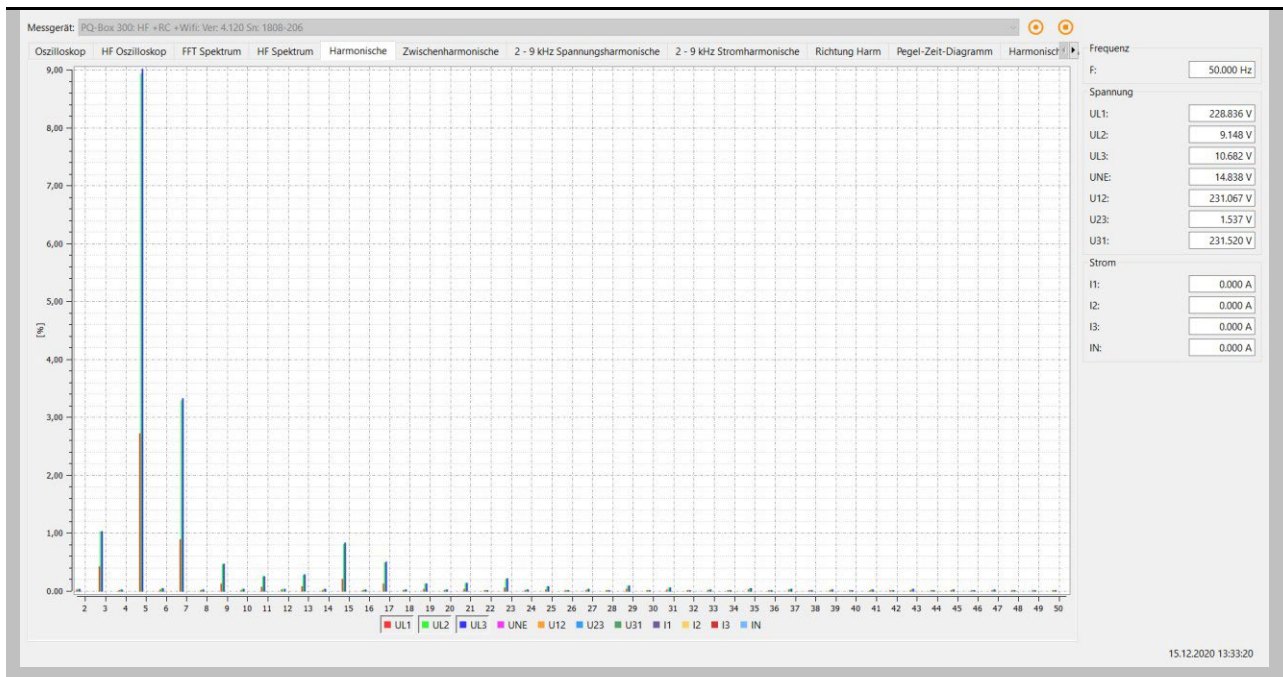


Im Menü „rechte Maustaste“ stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Drucken**      Aktuelles Bild wird an den Drucker gesendet.
- Zwischenablage**      Das Spektrum wird in die Windows-Zwischenablage kopiert.
- Achsen teilen**      Trennt den Bildschirm für Spannungen und Ströme in zwei Bereiche.
- Einstellung Grenzwertlinie**      Grenzwert mithilfe einer waagerechten Linie visualisieren.

## 4.6 Online – Zwischenharmonische


Über die Karte „Inter-Harmonische“ werden alle Strom- und Spannungszwischenharmonische bis 2.500 Hz online dargestellt. Die Messdaten werden vom Messgerät gemäß der IEC61000-4-30 Klasse A nach dem Gruppierungsverfahren berechnet und an den PC übertragen.

### Karte Zwischenharmonische

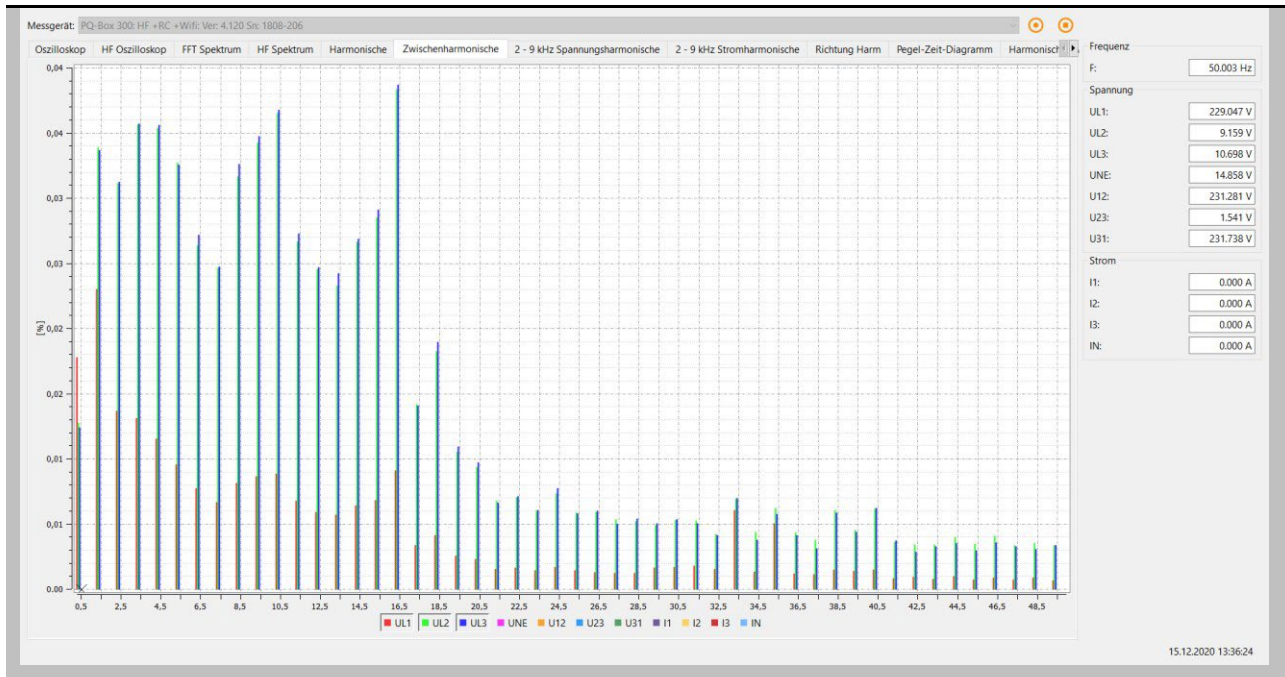

#### Erklärung zum Gruppierungsverfahren nach IEC:

Zum Bewerten der Zwischenharmonischen im Netz werden Untergruppen gebildet. Es werden jeweils alle Zwischenharmonische zwischen zwei Harmonischen zu einer Harmonischenuntergruppe zusammengefasst. Beispiel für 50Hz: Interharmonische H2 enthält die Frequenzen 110 Hz bis 140 Hz.

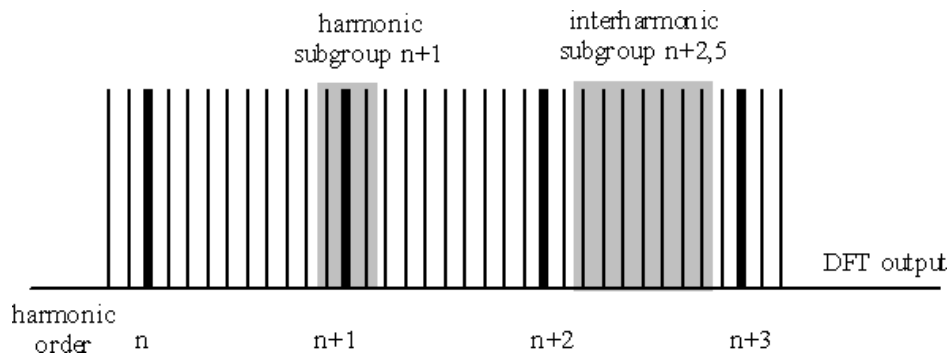

## 4.7 Online – Frequenzbänder 2kHz bis 9kHz


Über die Karte „2 bis 9kHz“ werden alle Strom- und Spannungsharmonischen in 200Hz Gruppen dargestellt. Bewertung erfolgt gemäß IEC61000-4-7.



Es wird immer die Mittenfrequenz des jeweiligen Frequenzbandes angegeben.

Beispiel: Alle Frequenzen von 8.805Hz bis 9.000Hz befinden sich im Band 8,9kHz

### Karte 2-9 kHz Spannungs-/Stromharmonische

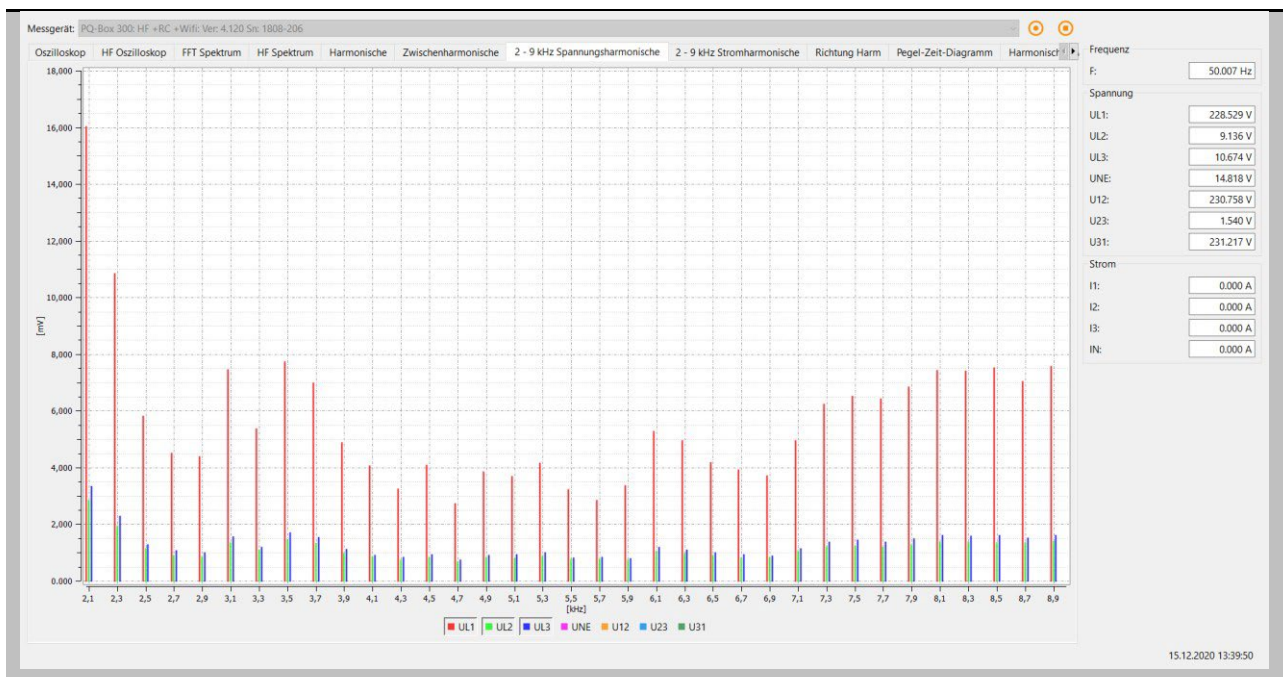


## 4.8 Online – Richtung der Harmonischen

Über die Karte „Richtung Harmonische“ wird die Leistungsflussrichtung der Harmonischen am Messpunkt dargestellt. Ein Skalierung im positiven Bereich (+) bedeutet eine Leistungsflussrichtung vom Netz zum Verbraucher. Liegt der Messwert in der negativen Skala (-) liegt eine Leistungsflussrichtung vom Verbraucher in das Netz vor.

$$P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2$$

**Hinweis:** In einem mit Spannungsharmonischen vorbelasteten Netz ist die Aussage der Richtung der Harmonischen nicht immer aussagekräftig. Je größer die Belastung des Netzes mit einer Stromharmonischen vom Verbraucher ist und je geringer das Netz mit Spannungsharmonischen vorbelastet ist, desto größer ist die Aussagekraft dieses Vorzeichens auf den Verursacher von Harmonischen im Netz.

### Richtung der Harmonischen

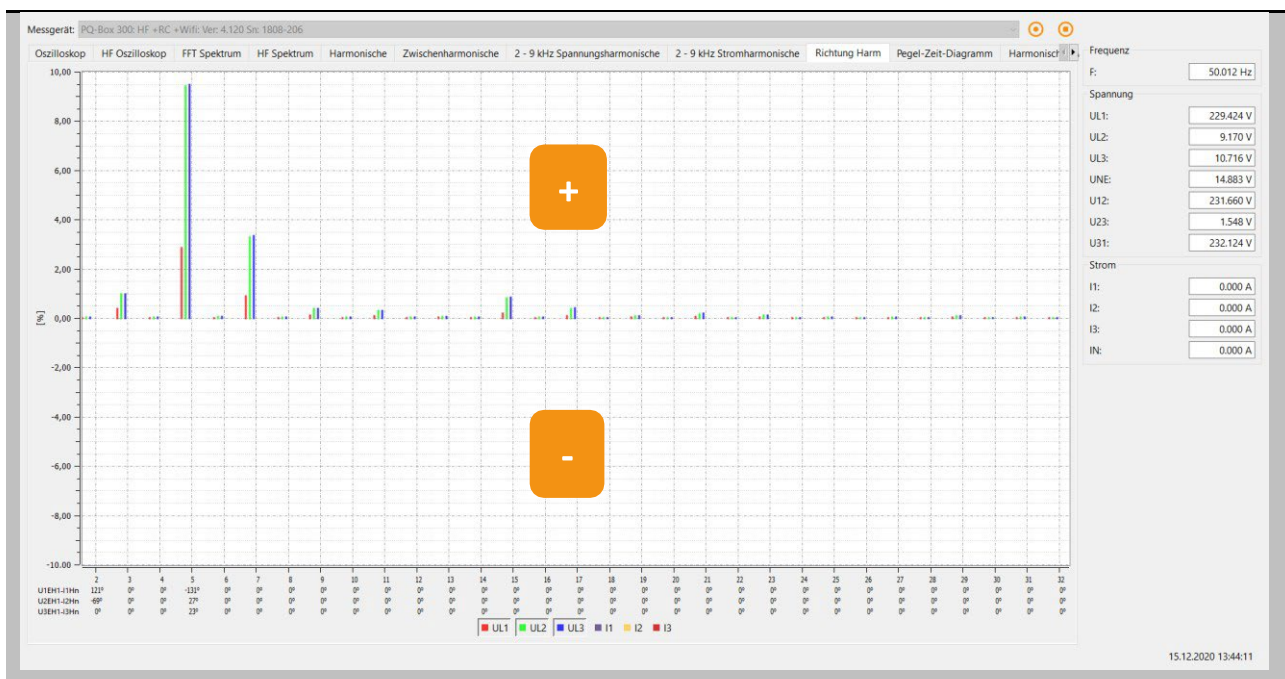


### Phasenwinkel der Stromharmonischen:

Die Messwerte im unteren Bereich der Grafik zeigen den Winkel der Stromharmonischen (2. bis 32. Harmonische) in Bezug zur jeweiligen Grundschwingung der Spannung.

**Beispiel:**

An einem Anschlusspunkt mit mehreren Verbrauchern soll bewertet werden, ob sich z.B. die 5. Stromharmonische günstig oder ungünstig am Verknüpfungspunkt addieren. In unserem Beispiel beträgt die 5. Stromharmonische von Verbraucher A 92A und Verbraucher B 123A. Mit der Angabe des Stromwinkels ist es möglich den Summenstrom komplex zu berechnen. Im Beispiel mit 55,5A.


**Anwendungsbeispiel Richtung Harmonische**

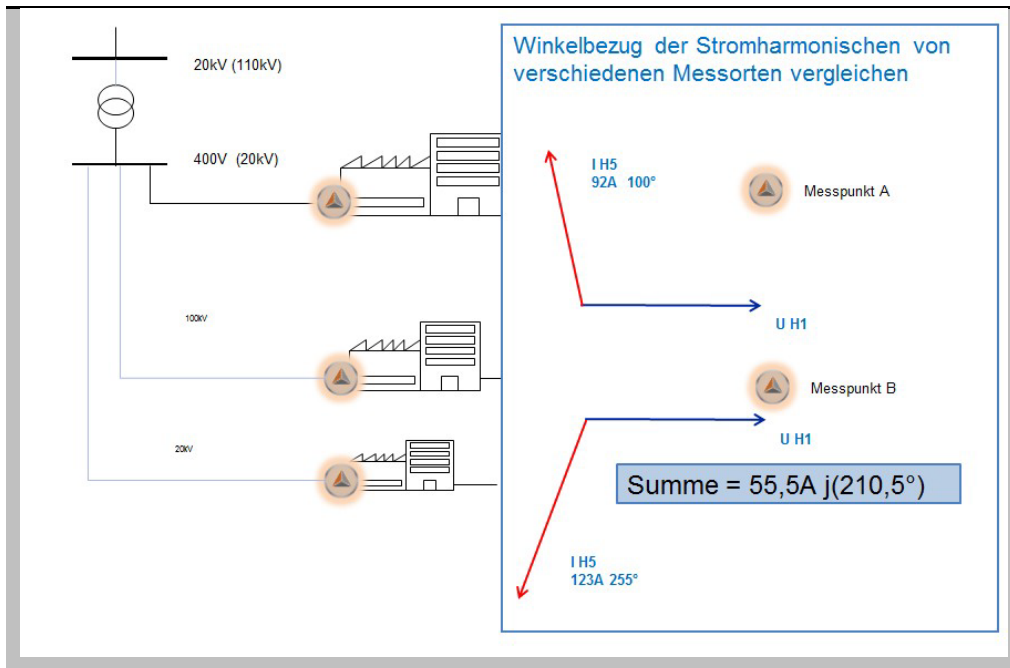

## 4.9 Online Pegel-Zeit-Diagramm

Im „Online Pegel-Zeitdiagramm“ können über einen einstellbaren Zeitraum (1, 3, 5 oder 10 Minuten) Spannungen, Ströme, Leistungen und Frequenz beobachtet werden. Über das Menü der rechten Mause Taste können die Skalierungen angepasst werden oder das Bild in die Zwischenablage kopiert werden.

### Karte Pegel-Zeit Diagramm

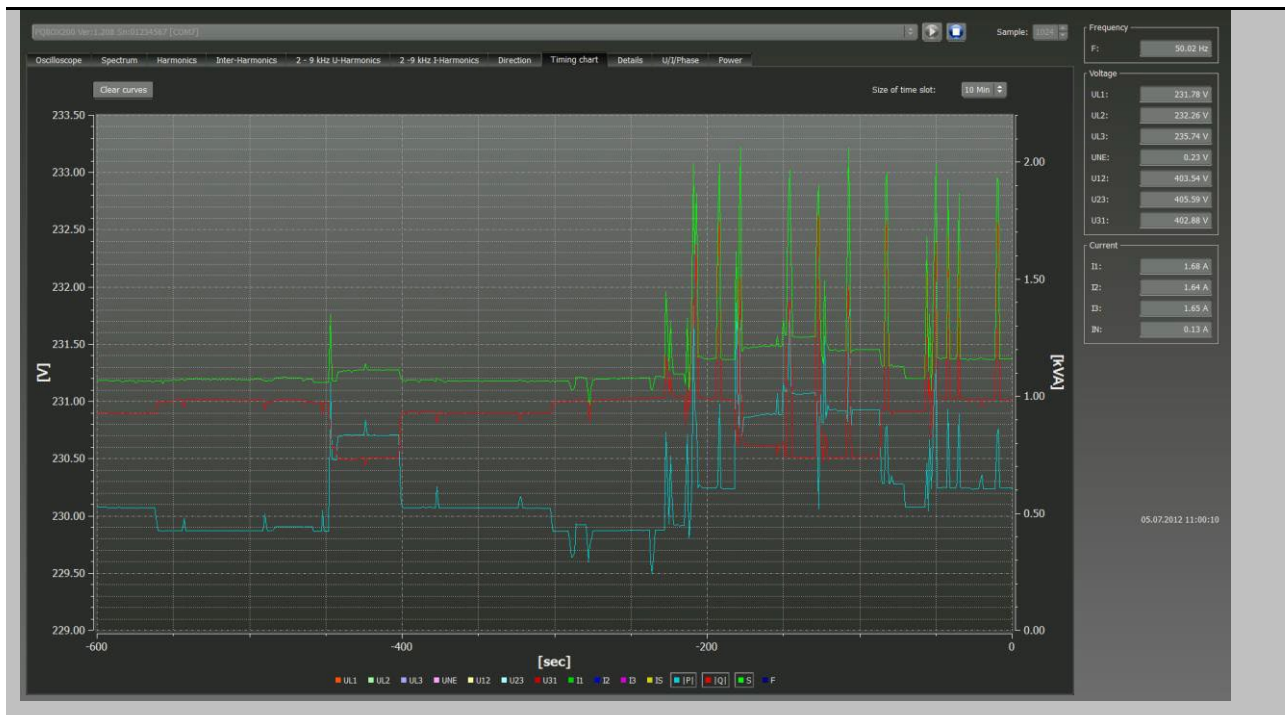

Mit der Funktion „Anzeige löschen“ werden die Messdaten im Bild gelöscht und eine neue Aufzeichnung beginnt.






## 4.11 Online - Details Messwerte

Über die Karte „Details“ werden die Wirk-, Blind- und Scheinleistungen der Einzelphasen und auch dreiphasigen Werte online dargestellt.

Des Weiteren werden der Leistungsfaktor, der cos phi und die Phasenwinkel der Grundschiwingung des Netzes angezeigt.

### Details Messwerte

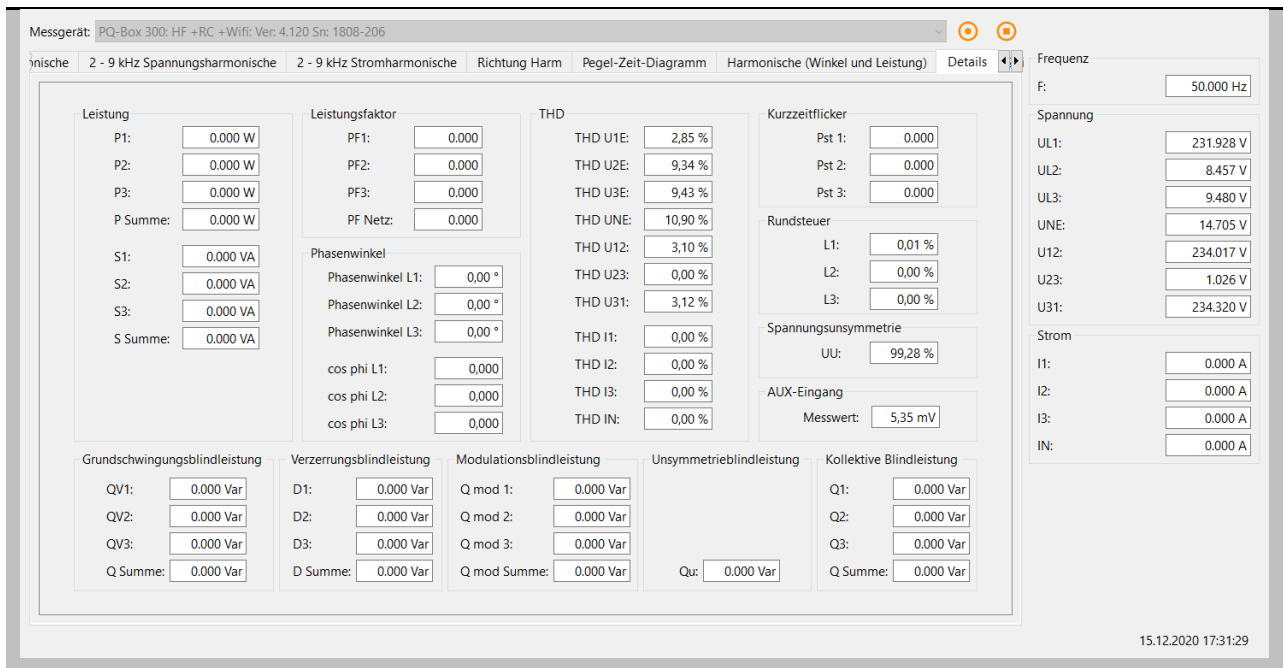

Erklärung der Leistungsmesswerte in den Onlinedaten:

- 0 P - Wirkleistung
- 0 S - Scheinleistung
- 0 Q - Kollektive Blindleistung

Die Kollektive Blindleistung setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:


- 0 QV - Grundschiwungsblindleistung
- 0 D - Verzerrungsblindleistung / Oberschiwungsblindleistung
- 0 Q mod - Modulationsblindleistung
- 0 Qu - Unsymmetrieblindleistung
- 0 Qh - Verschiebungsblindleistung der Harmnischen (kann in der Praxis vernachlässigt werden)

$$Q = \sqrt{QV^2 + D^2 + Q_{mod}^2 + Q_u^2 + Q_h^2}$$

## 4.12 Online - Zeigerdiagramm

Mit der Funktion Zeigerdiagramm werden alle Spannungen und Ströme mit Betrag und Phasenwinkel grafisch dargestellt.

### Zeigerdiagramm

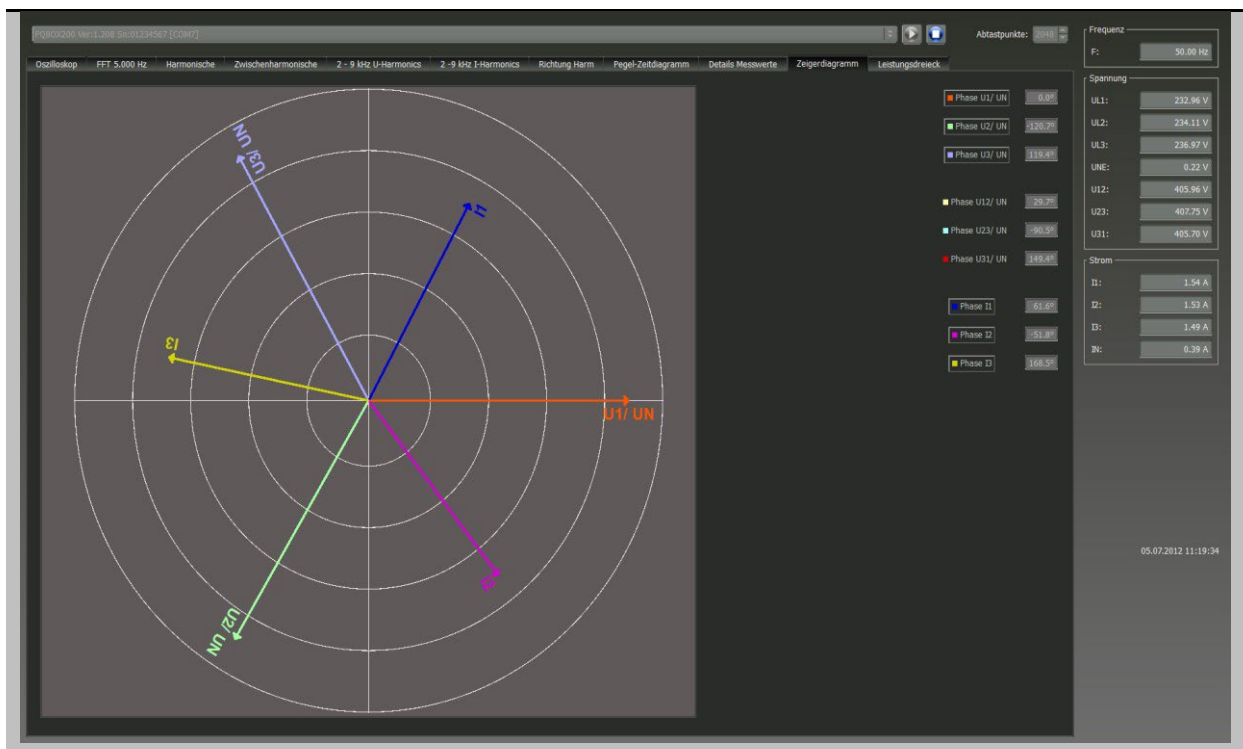


Wir machen das.

## 4.13 Leistungsdreieck


Auf der Karte „Leistungsdreieck“ werden alle Leistungswerte in einer dreidimensionalen Grafik dargestellt.

Es wird jeweils ein Leistungsdreieck für jede Phase, sowie für die Netzgesamtleistungen angezeigt.

### Leistungsdreieck aller 3 Phasen und des Gesamtsystems

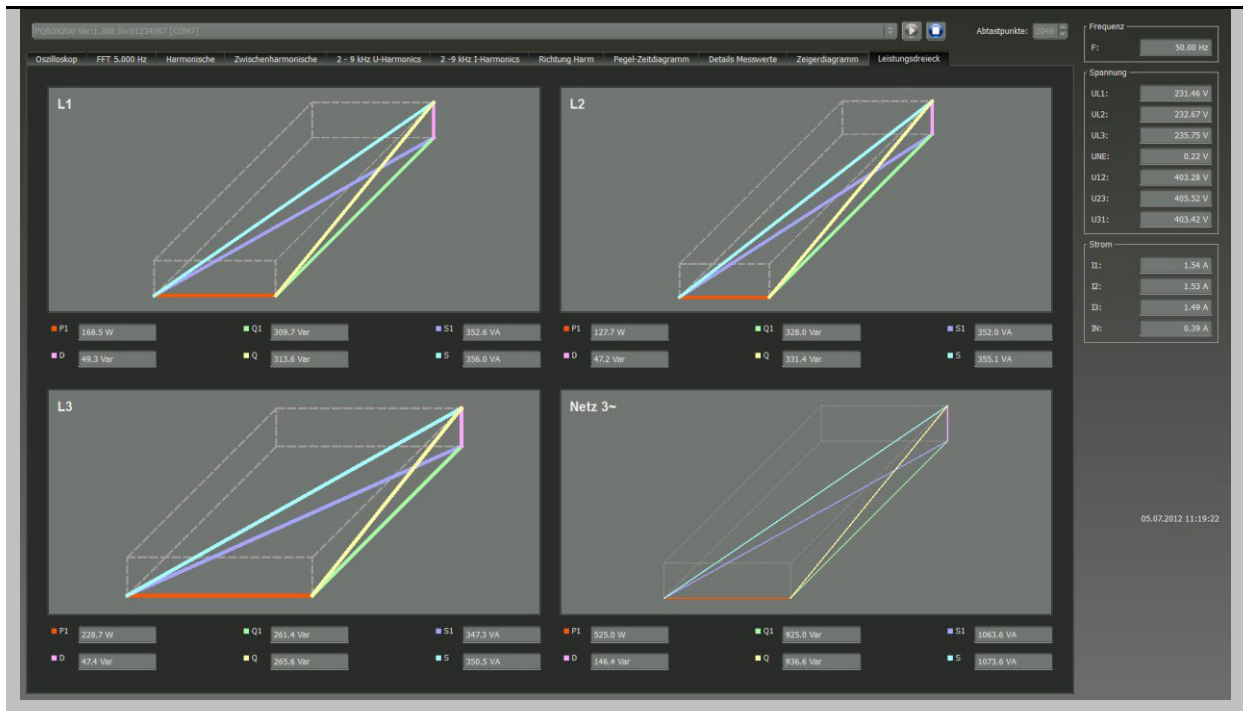

Die Grafik stellt die einzelnen Leistungswerte einmal für den Gesamteffektivwert sowie für die Grundschwingungswerte dar.

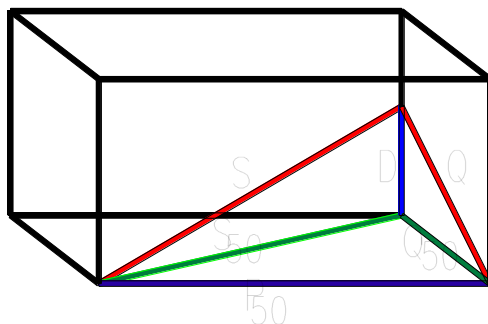


## 4.14 Online Status PQ Box

In „PQ Box Status“ kann der Zustand des Messgerätes über eine Fernverbindung abgefragt werden.

- 0 Dauer der laufenden Messung bisher in „Tage, Stunden, Minuten, Sekunden“
- 0 Anzahl der Störschriebe in der laufenden Messung
- 0 Belegter Speicher des Messgerätes
- 0 Freier Speicher des Messgerätes
- 0 Aktuelle Uhrzeit und Datum des Messgerätes

### Status der ausgewählten PQ-Box

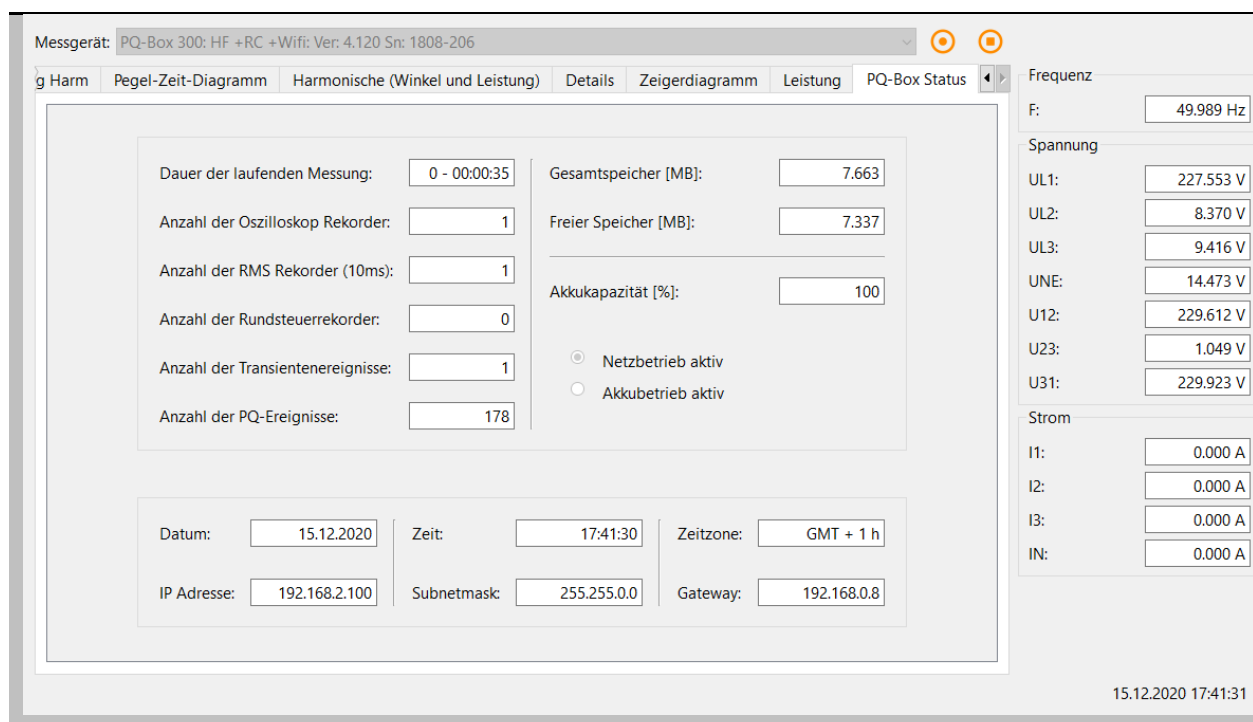

Messgerät: PQ-Box 300: HF +RC +Wifi: Ver: 4.120 Sn: 1808-206

g Harm | Pegel-Zeit-Diagramm | Harmonische (Winkel und Leistung) | Details | Zeigerdiagramm | Leistung | PQ-Box Status

Dauer der laufenden Messung:	0 - 00:00:35	Gesamtspeicher [MB]:	7.663
Anzahl der Oszilloskop Rekorder:	1	Freier Speicher [MB]:	7.337
Anzahl der RMS Rekorder (10ms):	1	Akkukapazität [%]:	100
Anzahl der Rundsteuerrekorder:	0	<input type="radio"/> Netzbetrieb aktiv	
Anzahl der Transientenereignisse:	1	<input type="radio"/> Akkubetrieb aktiv	
Anzahl der PQ-Ereignisse:	178		

Datum:	15.12.2020	Zeit:	17:41:30	Zeitzone:	GMT + 1 h
IP Adresse:	192.168.2.100	Subnetmask:	255.255.0.0	Gateway:	192.168.0.8

Frequenz	
F:	49.989 Hz
Spannung	
UL1:	227.553 V
UL2:	8.370 V
UL3:	9.416 V
UNE:	14.473 V
U12:	229.612 V
U23:	1.049 V
U31:	229.923 V
Strom	
I1:	0.000 A
I2:	0.000 A
I3:	0.000 A
IN:	0.000 A

15.12.2020 17:41:31

## 5. Messdaten – Messverfahren

---

### 5.1 Messgrößen

#### Zyklische Messgrößen PQ-Box

Bemerkung: Das Intervall entspricht dem frei einstellbaren Messintervall (1sec bis 30min)

#### Speicherbedarf Langzeitmessdaten:

Beispiel:

- Ein 1 sec Messintervall erzeugt ca. 33MB Daten pro Stunde
- Ein 10 min Messintervall erzeugt ca. 15MB Daten pro Woche

Ereignisse und Störschriebe müssen zu dieser Datenmenge noch hinzugerechnet werden. Die Datenmenge ist stark abhängig vom Auftreten dieser Ereignisse und den Triggereinstellungen des Messgerätes.

### 5.2 Messverfahren / Formeln PQ-Box

Signalabtastung:

Die Spannungs- und Stromeingänge werden mit einem Anti-Aliasing-Filter gefiltert und mit einem 24-Bit Wandler digitalisiert.

Die Abtastrate beträgt bei der Nennfrequenz:

- 0 PQ-Box 200 40,96 kSamples/s für Spannung und Strom pro Messkanal
- 0 PQ-Box 300 409,6 kSamples/s für Spannung und 40,96 kSamples/s für Strom pro Messkanal

**Die Aggregation der Messwerte erfolgt nach der Norm IEC61000-4-30 Ed.3 für Klasse A Geräte.**

#### 1 Effektivwerte der Spannungen und Ströme, Min- / Maximalwerte

##### **$U_{eff}$ / $I_{eff}$**

Der Intervallwert der Spannung oder des Stroms ist der Mittelwert der Effektivwerte (RMS) über die Länge des eingestellten Intervalls.

##### **$U_{min}$ / $U_{max}$ ; $I_{min}$ / $I_{max}$**

Pro Messintervall wird der jeweils höchste und niedrigste 1/2 Perioden Wert (=10ms bei 50Hz) Spannungs- oder Stromeffektivwert zusätzlich zum Mittelwert mit exaktem Zeitstempel festgehalten.

#### 1 Rundsteuersignal

##### **$U_{Rundsteuersignal}$ / $U_{Rundsteuersignal\ max}$ (200ms)**

Im Setup der PQ-Box kann eine beliebige Frequenz zwischen 100Hz und 3750Hz eingestellt werden. Diese wird als Mittelwert und auch als 200ms Maximalwert innerhalb eines Messintervalls dargestellt.

#### 1 Phasenwinkel Spannung / Strom

Winkel zwischen den Phasen der Grundschwingung L1, L2, L3

Phase L1 ist der Bezugswert und wird mit 0° angegeben.

## 1 DC Spannung / DC Strom

Hier wird der DC Anteil in Prozent zur Grundschiwingung angezeigt. Bei einer Messung in DC Netzen kann der Messwert Ueff genutzt werden für Anzeige der DC Spannung.

## 1 Flickerstärke Pst / Plt / Pinst

Die **Kurzzeit-Flickerstärken** P<sub>st</sub> (10min) und die **Langzeit-Flickerstärken** P<sub>lt</sub> (2h) werden für Stern- und Dreiecksspannungen berechnet. P<sub>st</sub> und P<sub>lt</sub> sind in der EN 61000-4-15 definiert.

Realisierung sind der Quelle „EMV Messung von Spannungsschwankungen und Flickern mit dem IEC-Flickermeter“ von W.Mombauer, VDE-Verlag, VDE-Schriftenreihe „Normen verständlich“, ISBN 3-8007-2525-8 zu entnehmen.

**Die Intervall-Länge Pst ist fest auf 10 Minuten eingestellt und ist unabhängig vom eingestellten Messintervall.**

**Der Plt wird aus 12 x Pst Werten gebildet, diese werden kubisch summiert.**

Formel zur Plt Berechnung:

$$P_{lt} = \sqrt[3]{\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} P_{st,i}^3}$$

Das Flickermeter kann im Gerätesetup für folgende Netzkonstellationen parametrieren werden:

230V/50Hz; 230V/60Hz und 120V/50Hz; 120V/60Hz

**Pinst** (instantaneous flicker) – ist ein 1 Sekunden Momentanwert des Flickermeters

## 1 THD – PWHD – K Faktor

Gesamter Oberschwingungsanteil, die Berechnung erfolgt nach folgenden Formeln gemäß IEC61000-4-7.

Die Berechnung der THD Werte der Spannungen und Ströme sind im Gerätesetup einstellbar.

- H2 bis H40 (Messung nach EN50160)
- H2 bis H50 (Messung nach IEC61000-x-x)

**THD Spannung:**

$$THD_u = \frac{\sqrt{\sum_{v=2}^{40} U_v^2}}{U_1}$$

**THD Strom in %:**

$$THD_v = \frac{\sqrt{\sum_{v=2}^{40} I_v^2}}{I_1}$$

**THD(A) Strom in Ampere:**

$$THC = \sqrt{\sum_{n=2}^{40} I_n^2}$$

### PWHD - Partial Weighted Harmonic Distortion

Der partiell gewichtete THD bewertet die Harmonischen der 14. bis 40. Harmonischen.

$$PWHD = \frac{\sqrt{\sum_{n=14}^{40} n \cdot C_n^2}}{C_1}$$

### PHC - Partial Odd Harmonic Current

Der PHC wird aus den ungeradzahligen Stromharmonischen  $n = 21..39$  berechnet.

$$PHC = \sqrt{\sum_{n=21,23}^{39} C_n^2}$$

### K-Faktor

Die Werte der K-Faktoren werden für Leiterströme aus den entsprechenden Effektivwerten  $C_n$  der Harmonischen  $n = 1..40$  berechnet.

K-factor ist eine Maßeinheit, welche die Fähigkeit eines Transformators angibt, den Stromharmonischen eines Systems zu widerstehen.

Verschiedene Transformatorlieferanten bieten Transformatoren mit z.B. K-Faktoren von  $K=4$ ,  $K=13$ ,  $K=20$  und  $K=30$  an.

Transformatoren werden durch Stromharmonische stärker erwärmt als mit 50Hz Strömen.

Ein Transformator mit höherem K-Faktor hält diese besser aus und wird nicht so stark erwärmt als ein Transformator mit niedrigerem K-Faktor.

Die PQ Box gibt den K-Faktor der Ströme an. Interessant sind nur die k-Werte welche bei maximaler Leistung auftreten. Ähnlich wie der THD der Ströme in % ist der Wert nicht relevant bei sehr niedrigen Strömen.

$$K = \frac{\sum_{n=1}^{40} (n \cdot C_n)^2}{\sum_{n=1}^{40} C_n^2}$$



## 1 UU Unsymmetrie

Die Spannungsunsymmetrien werden aus den entsprechenden Werten der modalen Komponenten Mitsystem, Gegensystem und Nullsystem errechnet.

Für die EN50160 (Ereignisse) ist nur die Spannungsunsymmetrie  $u_u$  relevant und entspricht dem Verhältnis von Gegensystem zu Mitsystem. Der Wert wird in [%] ausgegeben.

### 1 Symmetrische Komponenten

Die komplexen symmetrischen Komponenten werden aus den entsprechenden komplexen Spektralkomponenten der Grundschwingungen der Sternspannungen und Leiterströme errechnet.

Sternspannung im 4-Leiter-System = Spannung Außenleiter-Neutralleiter

Sternspannung im 3-Leiter-System = Spannung Außenleiter-Erde

Mitsystem :

$$\underline{U}_{1\_PS} = \frac{1}{3} \cdot (\underline{U}_{1N-1} + \underline{a} \cdot \underline{U}_{2N-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{U}_{3N-1})$$

$$\underline{I}_{1\_PS} = \frac{1}{3} \cdot (\underline{I}_{1-1} + \underline{a} \cdot \underline{I}_{2-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_{3-1})$$

Gegensystem :

$$\underline{U}_{1\_NS} = \frac{1}{3} \cdot (\underline{U}_{1N-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{U}_{2N-1} + \underline{a} \cdot \underline{U}_{3N-1})$$

$$\underline{I}_{1\_NS} = \frac{1}{3} \cdot (\underline{I}_{1N-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_{2N-1} + \underline{a} \cdot \underline{I}_{3N-1})$$

Nullsystem :

$$\underline{U}_{\underline{ZS}} = \frac{1}{3} \cdot (\underline{U}_{\underline{1N-1}} + \underline{U}_{\underline{2N-1}} + \underline{U}_{\underline{3N-1}})$$

$$\underline{I}_{\underline{ZS}} = \frac{1}{3} \cdot (\underline{I}_{\underline{1N-1}} + \underline{I}_{\underline{2N-1}} + \underline{I}_{\underline{3N-1}})$$

Wir regeln das.


---

## 1 Harmonische / Zwischenharmonische

Die Ermittlung der Harmonischen- und Zwischenharmonischen-Intervallwerte wird nach den Methoden der Norm IEC61000-4-30 Klasse A basierend auf 10/12 Periodenwerten gebildet.

Die PQ-Box erfasst für alle Spannungs- und Stromkanäle jeweils die Harmonischen bis zur 50. Ordnungszahl. Zur Bewertung der Zwischenharmonischen werden Oberschwingungs-Untergruppen gebildet. Es werden für alle Strom- und Spannungskanäle 50 Untergruppen aufgezeichnet.

Beispiel:



„IH1“ ist die erste Zwischenharmonischen-Gruppe und bewertet den Frequenzbereich von > 5 Hz bis < 45 Hz.

Es werden die Harmonischen von n=0...50 berechnet

Spannungsharmonische (normiert, 10/12 Perioden):

$$|U_{n-10/12}| = \frac{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \sum_{k=n-N-1}^{n \cdot N+1} |C_k|^2}}{U_{nom}}$$

Stromharmonische:

$$|I_{n-10/12}| = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \sum_{k=n-N-1}^{n \cdot N+1} |C_k|^2}$$

## 1 Frequenzanalyse 2kHz bis 9kHz

In der Frequenzanalyse 2kHz bis 9kHz werden jeweils 200Hz Frequenzbänder zusammengefasst.

Die Angabe der Frequenz ist jeweils die Mittenfrequenz in diesem 200Hz-Band.

$$Y_b = \sqrt{\sum_{f=b-95 \text{ Hz}}^{b+100 \text{ Hz}} Y_{Cf}^2}$$

**Beispiel:** Frequenzband 8,9 kHz entspricht allen 5 Hz Spektrallinien von 8.805Hz bis 9.000Hz

## 1 Winkel der Spannungs- / Stromharmonischen

Der Phasenwinkel aller Spannungsharmonischen bezieht sich auf die Grundschiwingung der Spannung der gleichen Phase.

Beispiel: Winkel Spannungsharmonische H5 Phase L2 bezieht sich auf die Grundschiwingung der Spannung von Phase L2.

Der Phasenwinkel der Stromharmonischen bezieht sich auf die Grundschiwingung der Spannung der gleichen Phase.

Beispiel: Winkel Stromharmonische H5 Phase L2 bezieht sich auf die Grundschiwingung der Spannung von Phase L2.


## 1 Abweichung der Nennspannung ULT / UGT

Darstellung der Spannungswerte in % zur eingestellten Nennspannung.

ULT (lower threshold) – zeigt alle Messwerte kleiner der Nennspannung

UGT (greater threshold) – zeigt alle Messwerte größer der Nennspannung

Sinnvoll ist meist beide Parameter gemeinsam anzeigen zu lassen.

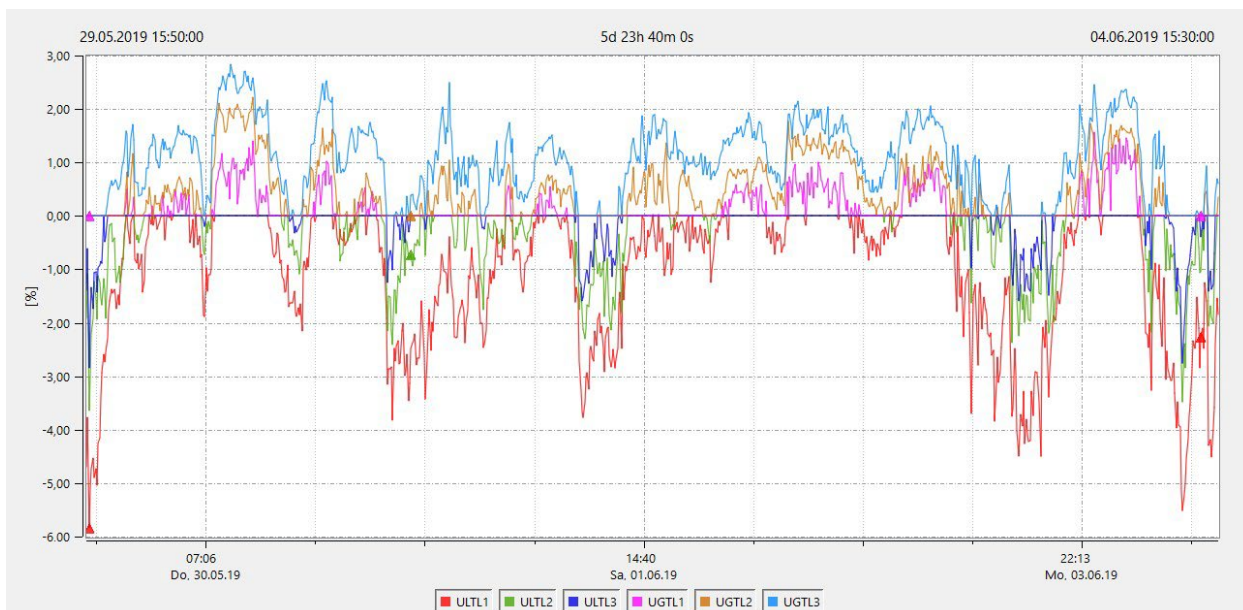

Wir machen das.

### 1 Blindleistung / Blindenergien

Im Setup der PQ-Box sind zwei Varianten der Leistungsberechnung einstellbar:

#### a) Leistungsberechnung vereinfacht

Netz-Blindleistung ohne Unsymmetrie-Komponente :

$$Q = \sqrt{Q_V^2 + D^2} \quad Q_\Sigma = Q_{L1} + Q_{L2} + Q_{L3}$$

#### b) Messung nach DIN40110 Teil 2

Blindleistung inklusive der Unsymmetrieblindleistung:

$$Q_{L-10/12} = \text{Sgn}(\varphi) \sqrt{\dots}$$

$$Q_{10/12} = \text{Sgn}(\varphi_{L-10/12}) \cdot \sqrt{S_{10/12}^2 - P_{10/12}^2}$$

Blindenergie:

„Blindenergie Lieferung“ induktiven Blindenergien +EQ:


$$Q_S(n) = |Q_{L-10/12}(n)| \quad \text{für : } Q_{L-10/12}(n) \geq 0$$

$$Q_S(n) = 0 \quad \text{für : } Q_{L-10/12}(n) < 0$$

„Blindenergie Verbrauch“ kapazitive Blindenergien -EQ:

$$Q_S(n) = |Q_{L-10/12}(n)| \quad \text{für : } Q_{L-10/12}(n) < 0$$

Grundschwingungsblindleistung:

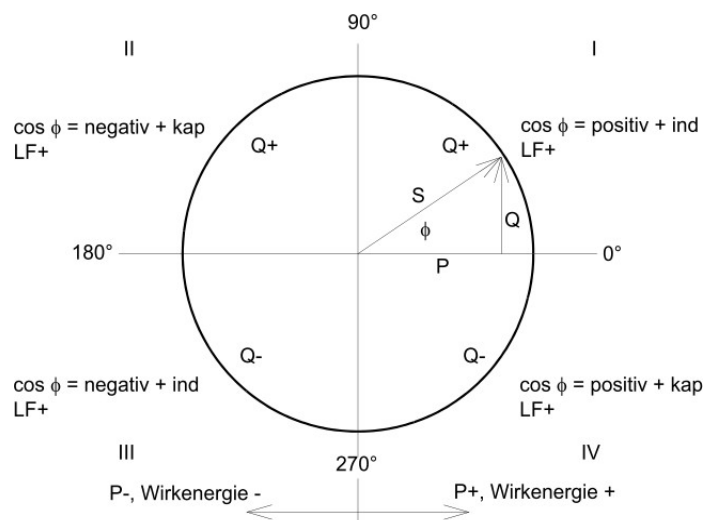


## 1 Verzerrungsblindleistungen - D

Die Verzerrungsblindleistung - auch Oberschwingungsblindleistung genannt - beschreibt eine spezielle Form der Blindleistung, die in Wechsel- und Drehstromnetzen durch nichtlineare Verbraucher wie zum Beispiel Gleichrichter in Netzteilen verursacht wird. Die Oberschwingungen des Stromes in Kombination mit der Netzspannung ergeben Blindleistungsanteile, die als Verzerrungsblindleistungen bezeichnet werden.

Die Verzerrungsblindleistungen werden aus den Spannungen und den zugehörigen Verzerrungsströmen berechnet:

$$D = U \cdot \sqrt{\sum_{v=2}^{\infty} I_v^2}$$

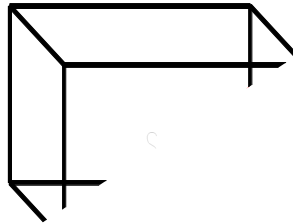

## 1 Leistungsfaktor – Power Faktor PF

Als Leistungsfaktor, Wirkleistungsfaktor oder auch Wirkfaktor bezeichnet man in der Elektrotechnik das Verhältnis von Wirkleistung P zur Scheinleistung S. Der Leistungsfaktor kann zwischen 0 und 1 liegen.

Das Verhältnis wird in folgender Formel ausgedrückt:


$$\text{Leistungsfaktor (Power Faktor PF): } \lambda = P / S$$

Der Leistungsfaktor enthält das Vorzeichen der Wirkleistung.

## 1 Cos phi

Die PQ-Box berechnet den cos phi in zwei Varianten:

- cos phi – Standard (rot)
- cos phi – Berechnung in Flussrichtung der Wirkleistung (blau)

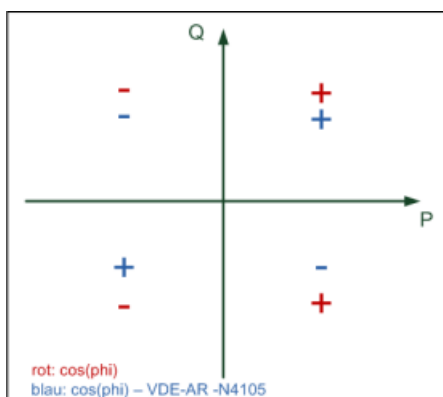

Im Gerätedisplay sowie in den Onlinemessdaten wird der Standard- cos phi (Variante a) angezeigt. In den Langzeitmessdaten sind beide Varianten verfügbar.

Wir machen das.

---

## 1 Scheinleistungen - S

Im Setup der PQ Box sind Varianten der Leistungsberechnung einstellbar

### a) Leistungsberechnung vereinfacht

Netz-Scheinleistung ohne Unsymmetrie-Komponente :

$$S = \sqrt{P^2}$$

### b) Messung nach DIN40110 Teil 2

Strang-Scheinleistungen 4-Leiter-System :

$$S_L = U_{LNrms} \cdot I_{Lrms}$$

Strang-Scheinleistungen 3-Leiter-System :

$$S_L = U_{L0rms} \cdot I_{Lrms}$$
$$S_\Sigma = U \quad U_\Sigma = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{U_{12rms}^2 + U_{23rms}^2 + U_{31rms}^2 + U_{1Nrms}^2 + U_{2Nrms}^2 + U_{3Nrms}^2}$$

Kollektive Scheinleistung n. DIN40110 :

4-Leiter-Netz :

$$I_\Sigma = \sqrt{I_{1rms}^2 + I_{2rms}^2 + I_{3rms}^2 + I_{Nrms}^2}$$

3-Leiter-Netz,  $I_1 + I_2 + I_3 \neq 0$  :

$$U_\Sigma = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{U_{12rms}^2 + U_{23rms}^2 + U_{31rms}^2 + U_{1Erms}^2 + U_{2Erms}^2 + U_{3Erms}^2}$$

$$I_\Sigma = \sqrt{I_{1rms}^2 + I_{2rms}^2 + I_{3rms}^2 + I_{Erms}^2}$$

Geometrische Grundschwingungs-Scheinleistung :

$$\underline{S}_G = 3 \cdot [\underline{U}_{1\_PS} \cdot \overset{*}{I}_{1\_PS} + \underline{U}_{1\_NS} \cdot \overset{*}{I}_{1\_NS} + \underline{U}_{1\_ZS} \cdot \overset{*}{I}_{1\_ZS}]$$

## 1 Wirkleistung - P

Die Vorzeichen der Wirkleistungen entsprechen der Flussrichtung der Grundschwingungs-Wirkenergie (+ : Abgabe, - : Bezug).

Die Werte der Strang-Wirkleistungen werden aus den Abtastwerten eines Synchronisationszykluses errechnet.

(200ms Werte)

$$P_{L-10/12} = \frac{\sum_{n=1}^{2048} p_L(n)}{2048}$$

mit Strangindex  $L = \{1, 2, 3, E\}$

Die 10min-Werte werden als lineare Mittelwerte errechnet.

Die kollektive Wirkleistung ist für 4-Leiter-Systeme und 3-Leiter-Systeme definiert mit

$$P_{\Sigma} = P_1 + P_2 + P_3$$

Grundschwingungs-Wirkleistung (Leitung):

$$P_G = \operatorname{Re}\{\underline{S}_G\}$$

$\underline{S}_G$  = Geometrische Grundschwingungs-Scheinleistung

### **P min / max;**

Pro Messintervall wird der jeweils höchste und niedrigste 1sec Effektivwert zusätzlich zum Mittelwert für alle Leistungsmesswerte festgehalten.

## 1 Leistung Harmonische

Über die Phasenwinkel der Spannungs.- und Stromharmonischen werden folgende Leistungsmesswerte ermittelt und stehen unter den Langzeitmessdaten zur Verfügung:

- > Harmonische Wirkleistung
- > Scheinleistung Harmonische
- > Harmonische Blindleistung [Var]
- > Phi Harmonische

**KBR GmbH**

Am Kieferschlag 7  
D-91126 Schwabach

Tel.: 09122 / 6373-0  
Fax: 09122 / 6373-83

E-Mail [info@kbr.de](mailto:info@kbr.de)  
Internet: [www.kbr.de](http://www.kbr.de)

28232\_EDEBDA0326-1624-1\_DE\_WinPQmobil